

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 27073052/S1/1/AM-RTV_V1**Rédigé le :** 10/03/2026**Référence au programme de travaux :**
PROGRAMME PREVISIONNEL AULT / réalisé le
20/06/2025 par BUREAU VERITAS / EDDY FLAMANT

DONNEUR D'ORDRE

RGHF/DAO/BIL**AUDREY FRUGIER**

107 rue d'Elbeuf

80 000 AMIENS

SITE D'INTERVENTION

CASERNE D AULT

PLACE DE AULT

80460 AULT

BAT 001**Date(s) d'intervention(s) :**

Le 13/02/2026 ; Le 27/06/2025 ; Le 16/12/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
JULIEN DELVALLE	Diagnostiqueur	Certification N° 8176003	JULIEN DELVALLE
			

Le présent rapport comporte 102 pages, dont 69 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	6
2. CONCLUSIONS	7
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	7
2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre	9
2.3. Obligations réglementaires	10
3. INFORMATIONS GENERALES	11
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	11
3.2. Parties prenantes	11
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	11
4.1. Références réglementaires	11
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	12
5.1. Date(s) de visite(s)	12
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	12
5.3. Conditions spécifiques	12
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	12
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	13
6.1. Matériaux et produits repérés	13
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	33
7. ANNEXES	34
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	34
7.2. Photos prélèvements	36
7.3. Photos sondages	50
7.4. Photos inaccessibilités	58
7.5. Photos observations	59
7.6. Attestation d'assurance	61
7.7. Certificat de compétence	63
7.8. Croquis de repérage	64
7.9. Rapport d'analyse du laboratoire	76

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
R-1 / isolation plafond. RDC / Parties communes / Changement des menuiserie, réfection des murs et plafond. RDC / Réfection sols, murs, plafond et changement des menuiseries. Combles: uniquement isolation des combles. Extérieur: Réfection des façades et de la toiture ainsi que le changement des deux portails et la création d'un parking.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
Conduits en toiture	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Éléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits, Costières, Couvre-joints, Éléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Éléments sous toiture	Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Étanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés, Ecrans de semi indépendance, Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Lanterneaux	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires de couverture composite hors fibres-ciment, Accessoires de couverture en fibres-ciment, Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
Verrières	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaire d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaire d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaire d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Aménagements extérieurs	Bordures en fibres-ciment, Eléments extérieurs en fibres-ciment, Jardinières en fibres-ciment, Plaques de caniveau en fibres-ciment, Pots de fleur en fibres-ciment
Conduits	Eléments de canalisations enterrés
Espaces sportifs	Revêtements de sol
Grilles	Peintures
Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Portails	Peintures
Portes	
Revêtements de murs	Peintures décoratives
Syphons	Eléments de canalisations enterrés
Voiries	Asphaltes, Enrobé bitumineux des couches de voiries

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
39	RDC -> Local 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Collant	Blanc
39	RDC -> Local 2				
39	RDC -> Local 3				
39	RDC -> Local 6				
39	RDC -> Local 10				
39	RDC -> Local 11				
39	RDC -> Local 12				
39	R+1 -> Local 1				
39	R+1 -> Local 2				
39	R+1 -> Local 3				
34	R-1 / 1/2 -> Local 1	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Peint, Plâtre	Blanc, Orange
33	RDC -> Local 1	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Peint, Plâtre	Blanc, Gris
33	RDC -> Local 2				
33	RDC -> Local 3				

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
33	RDC -> Local 4	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Peint, Plâtre	Blanc, Gris
33	RDC -> Local 5				
33	RDC -> Local 6				
33	RDC -> Local 7				
33	RDC -> Local 10				
33	RDC -> Local 11				
37	R+1 -> Local 2	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige, Gris
37	R+1 -> Local 3				
37	R+1 -> Dégagement				
37	R+1 -> Local 4				

2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
R+1 (IA 1)	3- Parois verticales intérieures - Impossible d'accéder d'arrière le doublage pour vérifier la présence de plots de colle sans destruction des parois de doublage sur l'ensemble du R+1.	Investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 (IA 2)	4- Plafonds et faux-plafonds - Impossible d'accéder d'arrière le doublage pour vérifier la présence de pare-vapeur ou autres.	Ouvertures à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

2.3. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CASERNE D AULT
PLACE DE AULT
80460 AULT

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
CASERNE D AULT	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
AUDREY FRUGIER	Donneur d'ordre	RGHF/DAO/BIL	107 rue d'Elbeuf 80 000 AMIENS	06 08 75 89 52
Gendarme PETITFRERE	Accompagnateur	SGAMI NORD MI5PLTF059	CITE MARIANE-BAT D Boîte postale 2012 59000 LILLE	+33 6 79 99 58 79
SGAMI NORD MI5PLTF059	Propriétaire	SGAMI NORD MI5PLTF059	CITE MARIANE-BAT D Boîte postale 2012 59000 LILLE	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 13/02/2026

Le 27/06/2025

Le 16/12/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés
- Les dossiers amiante réglementaires

5.3. Conditions spécifiques

- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / PROGRAMME PREVISIONNEL AULT	BUREAU VERITAS / EDDY FLAMANT	20/06/2025	/	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R-1 / 1/2 -> Local 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair, Blanc	32	/	S33	AN	+ colle carreaux de plâtre	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Peint, Plâtre	Blanc, Orange	34	P46* P	/	AN	/	Oui
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Peint, Plâtre	Blanc, Orange	34	P47 P	/	AN	/	Oui
	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Gris	21	P22* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	21	P22* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Orange	18	P21* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Panneaux vissés	Composite	Beige	14	Idem P 13	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R-1 / 1/2 -> Local 1	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	/	/	AN	Dalle béton	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	3	Idem P 2	/	AN	Joint parpaing	Non
R-1 / 1/2 -> Local 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	3	/	S6	AN	Joint parpaing	Non
	Conduits	Conduits	Métallique, PVC	Clair, Foncé	4	/	S11	PN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	/	S3	AN	Dalle béton	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Ragréage	Gris	2	P8* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton, Plâtreux	Beige, Blanc	5	P6* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Mastics	Collant	Clair	11	P7* N	/	AN	Filasse + Pâte à joint	Non
	Plafonds	Panneaux vissés	Composite	Beige	14	Idem P 13	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Epais	Vert, Orange	13	Idem P 12	/	AN	/	Non
R-1 / 1/2 -> Local 3	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Epais	Vert, Orange	13	P12* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Panneaux vissés	Composite	Beige	14	Idem P 13	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	/	/	AN	Dalle béton	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	3	Idem P 2	/	AN	Joint parpaing	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R-1 / 1/2 -> Local 4	Plafonds	Panneaux vissés	Composite	Beige	14	P13* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Epais	Vert, Orange	13	P11 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Ragréage	Gris	2	/	S18	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	/	/	AN	Dalle béton	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	3	Idem P 2	/	AN	Joint parpaing	Non
R-1 / 1/2 -> Local 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Ragréage	Gris	2	/	S19	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	3	/	S8	AN	Joint parpaing	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton, Plâtreux	Beige, Blanc	5	/	S17	AN	/	Non
	Conduits	Rubans adhésifs	Fin	Gris	15	P14* N	/	AN	Aluminium	Non
	Plafonds	Panneaux vissés	Composite	Beige	14	Idem P 13	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	/	/	AN	Dalle béton	Non
R-1 / 1/2 -> Local 6	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	3	/	S7	AN	Joint parpaing	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton, Plâtreux	Beige, Blanc	5	/	S16	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Blanc, Gris	12	P9* N	/	AN	+ joint parpaing	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R-1 / 1/2 -> Local 6	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Blanc, Gris	12	P10 N	/	AN	+ joint parpaing	Non
	Plafonds	Panneaux vissés	Composite	Beige	14	Idem P 13	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	/	/	AN	Dalle béton	Non
R-1 / 1/2 -> Local 7	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Epais	Vert, Orange	13	/	S20	AN	/	Non
	Plafonds	Panneaux vissés	Composite	Beige	14	Idem P 13	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	3	Idem P 2	/	AN	Joint parpaing	Non
R-1 / 1/2 -> Local 8	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	P5* N	/	AN	Enduit de Rebouchage	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	P23 N	/	AN	Enduit de Rebouchage	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Carton, Plâtreux	Beige, Blanc	5	P3 N	/	AN	/	Non
	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bande tissée	Beige	6	P4* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	3	/	S5	AN	Joint parpaing	Non
	Conduits	Conduits	Métallique, PVC	Clair, Foncé	4	/	S9	PN	/	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	Foncé	8	/	S12	PN	Éléments présent dans les regards	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	Foncé	8	/	S13	PN	Éléments présent dans les regards	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R-1 / 1/2 -> Local 8	Conduits	Calorifugeages	Feutre	Foncé	9	/	S14	PN	/	Non
	Conduits	Calorifugeages	Coquilles, Mousse expansée	Noir	10	/	S15	PN	/	Non
	Plafonds	Panneaux vissés	Composite	Beige	14	/	S21	AN	/	Non
RDC -> Local 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Violet, Blanc	31	/	S31	AN	+ toile de verre	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Collant	Blanc	39	/	S56	AN	/	Oui
	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	41	/	S62	PN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Collant	Blanc	39	P60* P	/	AN	/	Oui
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Rouge, Gris	24	P28* N	/	AN	+ dalle béton	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	24	P28* N	/	AN	+ dalle béton	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	24	P28* N	/	AN	+ dalle béton	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Rouge, Gris	24	P29 N	/	AN	+ dalle béton	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	24	P29 N	/	AN	+ dalle béton	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	24	P29 N	/	AN	+ dalle béton	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	33	Idem P 44	/	AN	+ béton	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair, Blanc	32	Idem P 42	/	AN	+ colle carreaux de plâtre	Non
RDC -> Local 2	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	33	P44* P	/	AN	+ béton	Oui
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Collant	Blanc	39	/	S57	AN	/	Oui
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Collant	Blanc	39	/	S58	AN	/	Oui
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Collant	Blanc	39	/	S59	AN	/	Oui
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact	Beige	40	/	S61	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige, Gris	23	/	S24	AN	On retrouve le premier lé beige recouvert du lé gris	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	23	/	S24	AN	On retrouve le premier lé beige recouvert du lé gris	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	23	/	S24	AN	On retrouve le premier lé beige recouvert du lé gris	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige	22	Idem P 24	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	22	Idem P 24	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	22	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> Local 3	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Collant	Blanc	39	/	S60	AN	/	Oui
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Violet, Blanc	31	Idem P 40	/	AN	+ toile de verre	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 3	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige, Gris	23	P26* N	/	AN	On retrouve le premier lé beige recouvert du lé gris	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	23	P26* N	/	AN	On retrouve le premier lé beige recouvert du lé gris	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	23	P26* N	/	AN	On retrouve le premier lé beige recouvert du lé gris	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Violet, Blanc	31	P40* N	/	AN	+ toile de verre	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	33	Idem P 44	/	AN	+ béton	Oui
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige	22	Idem P 24	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	22	Idem P 24	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	22	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> Local 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair, Blanc	32	P42* N	/	AN	+ colle carreaux de plâtre	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	33	Idem P 44	/	AN	+ béton	Oui
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Rouge, Gris	24	Idem P 28	/	AN	+ dalle béton	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	24	Idem P 28	/	AN	+ dalle béton	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 4	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	24	Idem P 28	/	AN	+ dalle béton	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Violet, Blanc	31	Idem P 40	/	AN	+ toile de verre	Non
RDC -> Local 5	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige, Gris	23	/	S25	AN	On retrouve le premier lé beige recouvert du lé gris	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	23	/	S25	AN	On retrouve le premier lé beige recouvert du lé gris	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	23	/	S25	AN	On retrouve le premier lé beige recouvert du lé gris	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Fibreux	Beige	35	P48* N	/	AN	On retrouve c est panneaux aux plafond	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Dur	Jaune	35	P48* N	/	AN	On retrouve c est panneaux aux plafond	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Fibreux	Beige	35	P49 N	/	AN	On retrouve c est panneaux aux plafond	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Dur	Jaune	35	P49 N	/	AN	On retrouve c est panneaux aux plafond	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact	Beige	40	P61* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	33	Idem P 44	/	AN	+ béton	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Violet, Blanc	31	Idem P 40	/	AN	+ toile de verre	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair, Blanc	32	Idem P 42	/	AN	+ colle carreaux de plâtre	Non
RDC -> Local 6	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	33	P45 P	/	AN	+ béton	Oui
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige, Gris	23	P27 N	/	AN	On retrouve le premier lé beige recouvert du lé gris	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	23	P27 N	/	AN	On retrouve le premier lé beige recouvert du lé gris	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	23	P27 N	/	AN	On retrouve le premier lé beige recouvert du lé gris	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Violet, Blanc	31	P41 N	/	AN	+ toile de verre	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair, Blanc	32	P43 N	/	AN	+ colle carreaux de plâtre	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Collant	Blanc	39	/	S53	AN	/	Oui
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige	22	Idem P 24	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	22	Idem P 24	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	22	Idem P 24	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 7	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Gris	28	/	S30	AN	Enduit taloché de même typologie sur les paillasses Enduit taloché de même typologie	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige	22	P24* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	22	P24* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	22	P24* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige	22	P25 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	22	P25 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	22	P25 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	33	Idem P 44	/	AN	+ béton	Oui
RDC -> Local 8	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Gris	30	P35* N	/	AN	+ béton	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	27	P32* N	/	AN	Mortier de réparation de même typologie au bord des murs	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Gris	28	P33* N	/	AN	Enduit taloché de même typologie sur les paillasses	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	29	P34* N	/	AN	Joint brique de verre	Non
	Conduits	Conduits	Métallique, PVC	Clair, Foncé	4	/	S28	PN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 8	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	26	/	S26	PN	Dalle béton brut	Non
RDC -> Local 9	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Gris	30	P39 N	/	AN	+ béton	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	27	P36 N	/	AN	Mortier de réparation de même typologie au bord des murs	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Gris	28	P37 N	/	AN	Enduit taloché de même typologie sur les paillasses	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	29	P38 N	/	AN	Joint brique de verre	Non
	Conduits	Conduits	Métallique, PVC	Clair, Foncé	4	/	S29	PN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	26	/	S27	PN	Dalle béton brut	Non
RDC -> Local 10	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Collant	Blanc	39	/	S54	AN	/	Oui
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	25	P30* N	/	AN	Carrelage présent sous les dalles de sols	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	25	P30* N	/	AN	Carrelage présent sous les dalles de sols	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Blanc	36	P50* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Ciment	Blanc	36	P50* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 10	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	33	Idem P 44	/	AN	+ béton	Oui
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige, Gris	23	Idem P 26	/	AN	On retrouve le premier lé beige recouvert du lé gris	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	23	Idem P 26	/	AN	On retrouve le premier lé beige recouvert du lé gris	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	23	Idem P 26	/	AN	On retrouve le premier lé beige recouvert du lé gris	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Rouge, Gris	24	Idem P 28	/	AN	+ dalle béton	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	24	Idem P 28	/	AN	+ dalle béton	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	24	Idem P 28	/	AN	+ dalle béton	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Violet, Blanc	31	Idem P 40	/	AN	+ toile de verre	Non
	Conduits	Conduits	Métallique, PVC	Clair, Foncé	4	/	/	PN	/	Non
RDC -> Local 11	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Violet, Blanc	31	/	S32	AN	+ toile de verre	Non
	Conduits	Conduits	Métallique, PVC	Clair, Foncé	4	/	S34	PN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Collant	Blanc	39	/	S55	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 11	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	25	P31 N	/	AN	Carrelage présent sous les dalles de sols	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	25	P31 N	/	AN	Carrelage présent sous les dalles de sols	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	33	Idem P 44	/	AN	+ béton	Oui
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige, Gris	23	Idem P 26	/	AN	On retrouve le premier lé beige recouvert du lé gris	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	23	Idem P 26	/	AN	On retrouve le premier lé beige recouvert du lé gris	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	23	Idem P 26	/	AN	On retrouve le premier lé beige recouvert du lé gris	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Rouge, Gris	24	Idem P 28	/	AN	+ dalle béton	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	24	Idem P 28	/	AN	+ dalle béton	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	24	Idem P 28	/	AN	+ dalle béton	Non
RDC -> Local 12	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Collant	Blanc	39	/	S51	AN	/	Oui
	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Gris	21	P51 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	21	P51 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 12	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair, Blanc	32	Idem P 42	/	AN	+ colle carreaux de plâtre	Non
R+1 -> Local 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	38	/	S42	AN	+ peinture	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Collant	Blanc	39	/	S49	AN	/	Oui
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Collant	Blanc	39	/	S50	AN	/	Oui
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	26	/	S37	PN	Dalle béton brut	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Plâtre, Toile	Blanc	19	/	S43	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair, Blanc	32	P54 N	/	AN	+ colle carreaux de plâtre	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	38	P56* N	/	AN	+ peinture	Non
R+1 -> Local 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair, Blanc	32	/	S38	AN	+ colle carreaux de plâtre	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	38	/	S39	AN	+ peinture	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	38	/	S41	AN	+ peinture	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Plâtre, Toile	Blanc	19	/	S45	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Collant	Blanc	39	P59 P	/	AN	/	Oui
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige, Gris	37	P52* P	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Local 2	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Jaune	37	P52* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	37	P52* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Blanc	36	P58 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Ciment	Blanc	36	P58 N	/	AN	/	Non
	Conduits	Conduits	Métallique, PVC	Clair, Foncé	4	/	/	PN	/	Non
R+1 -> Local 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	38	/	S40	AN	+ peinture	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Collant	Blanc	39	/	S48	AN	/	Oui
	Plafonds	Bandes calicot	Plâtre, Toile	Blanc	19	/	S44	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige, Gris	37	P53 P	/	AN	/	Oui
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Jaune	37	P53 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	37	P53 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair, Blanc	32	Idem P 42	/	AN	+ colle carreaux de plâtre	Non
R+1 -> Dégagement	Plafonds	Bandes calicot	Plâtre, Toile	Blanc	19	P55* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige, Gris	37	/	S36	AN	/	Oui
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Jaune	37	/	S36	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	37	/	S36	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Dégagement	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair, Blanc	32	Idem P 42	/	AN	+ colle carreaux de plâtre	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	38	Idem P 56	/	AN	+ peinture	Non
R+1 -> Local 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Blanc	36	/	S47	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Ciment	Blanc	36	/	S47	AN	/	Non
	Conduits	Conduits	Métallique, PVC	Clair, Foncé	4	/	S52	PN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige, Gris	37	/	S35	AN	/	Oui
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Jaune	37	/	S35	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	37	/	S35	AN	/	Non
	Plafonds	Bandes calicot	Plâtre, Toile	Blanc	19	/	S46	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	38	P57 N	/	AN	+ peinture	Non
Extérieur -> Toiture	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Epais	Beige, Gris	50	/	S73	AN	+ Béton	Non
	Eléments associés à la toiture	Mitres	Terre cuite	Marron	57	/	S74	PN	/	Non
	Eléments associés à la toiture	Mitres	Terre cuite	Marron	57	/	S75	PN	/	Non
	Eléments associés à la toiture	Rives	Composite	Blanc	56	/	S72	PN	Rive PVC	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Extérieur -> Ensemble des façades RDC	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Epais	Beige, Gris	46	/	S68	AN	Goûtelette. + Béton	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair	42	/	S63	PN	Translucide	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Epais	Beige, Gris	50	P73* N	/	AN	+ Béton	Non
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	51	P74* N	/	AN	Joint de briques	Non
Extérieur -> Ensemble des façades R-1 1/2	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	Epais	Beige	44	/	S64	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	Epais	Marron, Vert, Orange	48	/	S65	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact	Beige	49	/	S66	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact	Beige	49	/	S67	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Epais	Beige, Gris	46	P66* N	/	AN	Goûtelette. + Béton	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Epais	Marron, Vert, Orange	47	P67* N	/	AN	Barreaux	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Epais	Marron, Vert, Orange	47	P69 N	/	AN	Barreaux	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Epais	Beige, Gris	46	P70 N	/	AN	Goûtelette. + Béton	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Epais	Beige, Gris	50	P72 N	/	AN	+ Béton	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Extérieur -> Ensemble des façades R-1 1/2	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	Epais	Beige	44	P63* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone, Mastic	Blanc	45	P64* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone, Mastic	Blanc	45	P65 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	Epais	Marron, Vert, Orange	48	P68* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact	Beige	49	P71* N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Ensemble des façades R-1 2/2	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	Epais	Blanc	43	P62* N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Ensemble des façades avant côté rue	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Décoratif	Clair, Vert	54	/	S69	AN	Grilles	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Décoratif	Foncé, Vert	52	/	S70	AN	Garde-corps	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Epais	Beige, Gris	50	/	S71	AN	+ Béton	Non
	Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voiries	Bitumineux	Noir	55	P80* N	/	AN	/	Non
	Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voiries	Bitumineux	Noir	55	P81 N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Décoratif	Foncé, Vert	52	P75* N	/	AN	Garde-corps	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Décoratif	Foncé, Vert	52	P76 N	/	AN	Garde-corps	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Epais	Beige, Gris	53	P77* N	/	AN	+ Béton	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Extérieur -> Ensemble des façades avant côté rue	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Epais	Beige, Gris	53	P78 N	/	AN	+ Béton	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Décoratif	Clair, Vert	54	P79* N	/	AN	Grilles	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Décoratif	Clair, Vert	54	P82 N	/	AN	Grilles	Non
R-1 / 2/2 -> Local 15	Plafonds	Bandes calicot	Plâtre, Toile	Blanc	19	P20 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Foncé, Blanc	16	P15* N	/	AN	+ linoléum vert	Non
	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Jaune	16	P15* N	/	AN	+ linoléum vert	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	16	P15* N	/	AN	+ linoléum vert	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Foncé, Blanc	16	P16 N	/	AN	+ linoléum vert	Non
	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Jaune	16	P16 N	/	AN	+ linoléum vert	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	16	P16 N	/	AN	+ linoléum vert	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Clair	17	P17* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Clair, Orange	17	P17* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Clair	17	P18 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R-1 / 2/2 -> Local 15	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Clair, Orange	17	P18 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Orange	18	P19 N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Panneaux	Bois	Clair	20	/	S23	PN	/	Non
R-1 / 2/2 -> Local 16	Conduits	Conduits	Métallique, PVC	Clair, Foncé	4	/	S10	PN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	/	S1	AN	Dalle béton	Non
	Plafonds	Panneaux vissés	Composite	Beige	14	/	S22	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Ragréage	Gris	2	P1 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	3	P2* N	/	AN	Joint parpaing	Non
R-1 / 2/2 -> Local 17	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	3	/	S4	AN	Joint parpaing	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	/	S2	AN	Dalle béton	Non
	Plafonds	Panneaux vissés	Composite	Beige	14	Idem P 13	/	AN	/	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
33	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	150 m ²
34	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	10 m ²
39	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	56 ml
37	Revêtements de sol	Dalles de sol	60 m ²

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R-1 / 1/2	/
R-1 / 1/2 -> Local 1	/
R-1 / 1/2 -> Local 2	/
R-1 / 1/2 -> Local 3	/
R-1 / 1/2 -> Local 4	/
R-1 / 1/2 -> Local 5	/
R-1 / 1/2 -> Local 6	/
R-1 / 1/2 -> Local 7	/
R-1 / 1/2 -> Local 8	/
RDC	/
RDC -> Local 1	/
RDC -> Local 2	/
RDC -> Local 3	/
RDC -> Local 4	/
RDC -> Local 5	/
RDC -> Local 6	/
RDC -> Local 7	/
RDC -> Local 8	/
RDC -> Local 9	/
RDC -> Local 10	/
RDC -> Local 11	/
RDC -> Local 12	/
R+1	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+1 -> Local 1	/
R+1 -> Local 2	/
R+1 -> Local 3	/
R+1 -> Dégagement	/
R+1 -> Local 4	/
Extérieur	/
Extérieur -> Toiture	/
Extérieur -> Ensemble des façades RDC	/
Extérieur -> Ensemble des façades R-1 1/2	/
Extérieur -> Ensemble des façades R-1 2/2	/
Extérieur -> Ensemble des façades avant côté rue	/
R-1 / 2/2	/
R-1 / 2/2 -> Local 15	/
R-1 / 2/2 -> Local 16	/
R-1 / 2/2 -> Local 17	/

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 2	P2	ZPSO 3
R-1 / 2/2 -> Local 16		R-1 / 2/2 -> Local 16	
			
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage		Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	
P3	ZPSO 5	P4	ZPSO 6
R-1 / 1/2 -> Local 8		R-1 / 1/2 -> Local 8	
			
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)		Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	
P5	ZPSO 7	P6	ZPSO 5
R-1 / 1/2 -> Local 8		R-1 / 1/2 -> Local 2	
			
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés		Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P7	ZPSO 11
R-1 / 1/2 -> Local 2	
	
Conduits -> Mastics	

P9	ZPSO 12
R-1 / 1/2 -> Local 6	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture	

P10	ZPSO 12
R-1 / 1/2 -> Local 6	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture	

P11	ZPSO 13
R-1 / 1/2 -> Local 4	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

P12	ZPSO 13
R-1 / 1/2 -> Local 3	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

P13	ZPSO 14
R-1 / 1/2 -> Local 4	
	
Plafonds -> Panneaux vissés (Liste B)	

P14	ZPSO 15
R-1 / 1/2 -> Local 5	
	
Conduits -> Rubans adhésifs	

P15	ZPSO 16
R-1 / 2/2 -> Local 15	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Peintures de sol Sols coulés à base ciment	

P16	ZPSO 16
R-1 / 2/2 -> Local 15	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Peintures de sol Sols coulés à base ciment	


P17	ZPSO 17
R-1 / 2/2 -> Local 15	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Peinture	

P18	ZPSO 17
R-1 / 2/2 -> Local 15	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Peinture	

P19	ZPSO 18
R-1 / 2/2 -> Local 15	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P20	ZPSO 19
R-1 / 2/2 -> Local 15	
	
Plafonds -> Bandes calicot	

P20	ZPSO 19
R-1 / 2/2 -> Local 15	
	
Plafonds -> Bandes calicot	

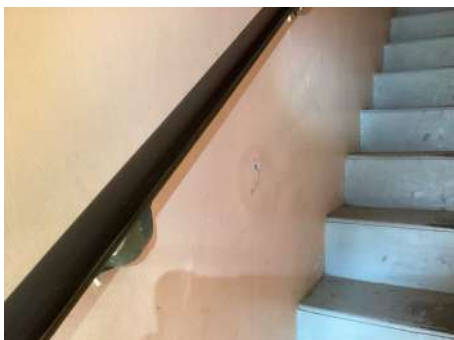P21	ZPSO 18
R-1 / 1/2 -> Local 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P22	ZPSO 21
R-1 / 1/2 -> Local 1	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Sols coulés à base ciment	


P23	ZPSO 7
R-1 / 1/2 -> Local 8	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P24	ZPSO 22
RDC -> Local 7	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	


P25	ZPSO 22
RDC -> Local 7	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P26	ZPSO 23
RDC -> Local 3	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

P27	ZPSO 23
RDC -> Local 6	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

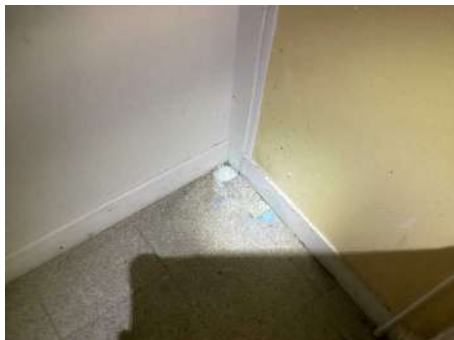P28	ZPSO 24
RDC -> Local 1	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Ragréages	

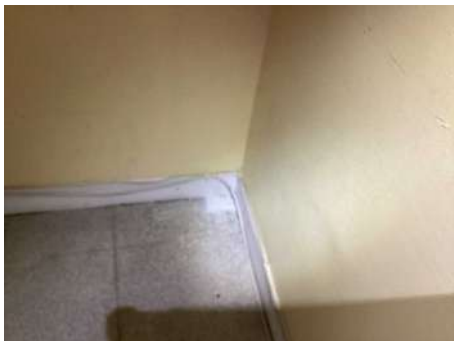P29	ZPSO 24
RDC -> Local 1	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Ragréages	

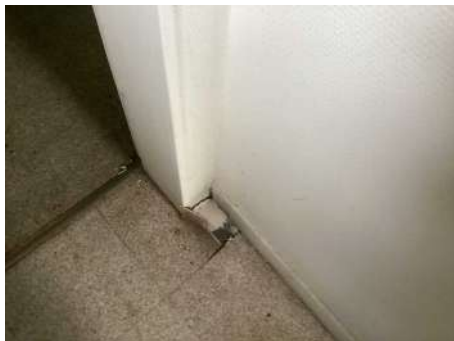P30	ZPSO 25
RDC -> Local 10	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P31	ZPSO 25
RDC -> Local 11	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P32	ZPSO 27
RDC -> Local 8	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P33	ZPSO 28
RDC -> Local 8	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P34	ZPSO 29
RDC -> Local 8	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P35	ZPSO 30
RDC -> Local 8	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	

P36	ZPSO 27
RDC -> Local 9	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P37	ZPSO 28
RDC -> Local 9	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P38	ZPSO 29
RDC -> Local 9	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P39	ZPSO 30
RDC -> Local 9	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	

P40	ZPSO 31
RDC -> Local 3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P41	ZPSO 31
RDC -> Local 6	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P42	ZPSO 32
RDC -> Local 4	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P43	ZPSO 32
RDC -> Local 6	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P44	ZPSO 33
RDC -> Local 2	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P45	ZPSO 33
RDC -> Local 6	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P46	ZPSO 34
R-1 / 1/2 -> Local 1	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P47	ZPSO 34
R-1 / 1/2 -> Local 1	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P48	ZPSO 35
RDC -> Local 5	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux de cloisons (Liste B) Plots de colle	

P49	ZPSO 35
RDC -> Local 5	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux de cloisons (Liste B) Plots de colle	

P50	ZPSO 36
RDC -> Local 10	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	


P51	ZPSO 21
RDC -> Local 12	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Sols coulés à base ciment	

P52	ZPSO 37
R+1 -> Local 2	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

P53	ZPSO 37
R+1 -> Local 3	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

P54	ZPSO 32
R+1 -> Local 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P55	ZPSO 19
R+1 -> Dégagement	
	
Plafonds -> Bandes calicot	

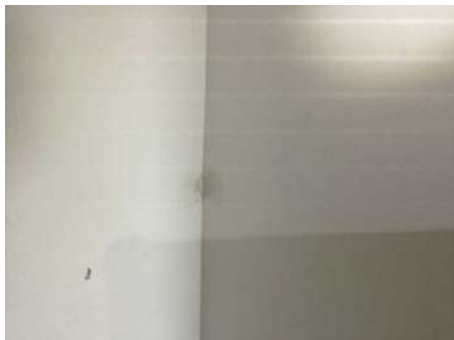P56	ZPSO 38
R+1 -> Local 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P57	ZPSO 38
R+1 -> Local 4	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P58	ZPSO 36
R+1 -> Local 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	


P59	ZPSO 39
R+1 -> Local 2	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P60	ZPSO 39
RDC -> Local 1	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P61	ZPSO 40
RDC -> Local 5	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P62	ZPSO 43
Extérieur -> Ensemble des façades R-1 2/2	
	
Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives	

P63	ZPSO 44
Extérieur -> Ensemble des façades R-1 1/2	
	
Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives	

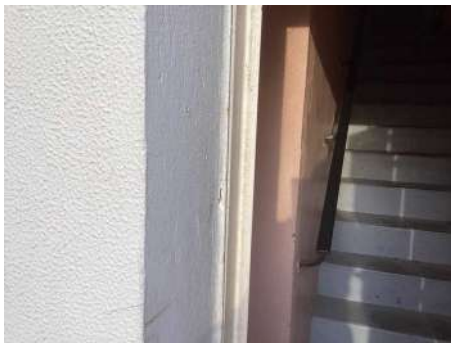P64	ZPSO 45
Extérieur -> Ensemble des façades R-1 1/2	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P65	ZPSO 45
Extérieur -> Ensemble des façades R-1 1/2	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P66	ZPSO 46
Extérieur -> Ensemble des façades R-1 1/2	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

P67	ZPSO 47
Extérieur -> Ensemble des façades R-1 1/2	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

P68	ZPSO 48
Extérieur -> Ensemble des façades R-1 1/2	
	
Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives	

P69	ZPSO 47
Extérieur -> Ensemble des façades R-1 1/2	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

P70	ZPSO 46
Extérieur -> Ensemble des façades R-1 1/2	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

P71	ZPSO 49
Extérieur -> Ensemble des façades R-1 1/2	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P72	ZPSO 50
Extérieur -> Ensemble des façades R-1 1/2	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

P73	ZPSO 50
Extérieur -> Ensemble des façades RDC	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

P74	ZPSO 51
Extérieur -> Ensemble des façades RDC	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Joints d'assemblage	

P75	ZPSO 52
Extérieur -> Ensemble des façades avant côté rue	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

P76	ZPSO 52
Extérieur -> Ensemble des façades avant côté rue	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

P77	ZPSO 53
Extérieur -> Ensemble des façades avant côté rue	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

P78	ZPSO 53
Extérieur -> Ensemble des façades avant côté rue	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	



P79	ZPSO 54
Extérieur -> Ensemble des façades avant côté rue	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

P80	ZPSO 55
Extérieur -> Ensemble des façades avant côté rue	
	
Voiries -> Enrobé bitumineux des couches de voiries	

P81	ZPSO 55
Extérieur -> Ensemble des façades avant côté rue	
	
Voiries -> Enrobé bitumineux des couches de voiries	

P82	ZPSO 54
Extérieur -> Ensemble des façades avant côté rue	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

7.3. Photos sondages

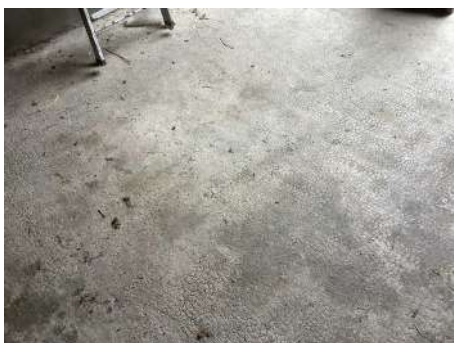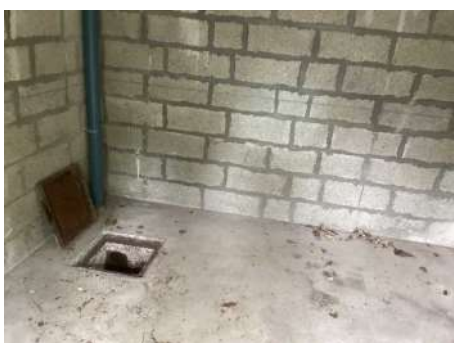S1	ZPSO 1	S9	ZPSO 4
R-1 / 2/2 -> Local 16		R-1 / 1/2 -> Local 8	
			
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment		Conduits -> Conduits (Liste B)	
S9	ZPSO 4	S9	ZPSO 4
R-1 / 1/2 -> Local 8		R-1 / 1/2 -> Local 8	
			
Conduits -> Conduits (Liste B)		Conduits -> Conduits (Liste B)	
S10	ZPSO 4	S12	ZPSO 8
R-1 / 2/2 -> Local 16		R-1 / 1/2 -> Local 8	
			
Conduits -> Conduits (Liste B)		Conduits -> Conduits (Liste B)	

S13	ZPSO 8
R-1 / 1/2 -> Local 8	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S14	ZPSO 9
R-1 / 1/2 -> Local 8	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

S15	ZPSO 10
R-1 / 1/2 -> Local 8	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

S20	ZPSO 13
R-1 / 1/2 -> Local 7	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

S21	ZPSO 14
R-1 / 1/2 -> Local 8	
	
Plafonds -> Panneaux vissés (Liste B)	

S22	ZPSO 14
R-1 / 2/2 -> Local 16	
	
Plafonds -> Panneaux vissés (Liste B)	

S23	ZPSO 20
R-1 / 2/2 -> Local 15	
	
Gaines et coffres verticaux -> Panneaux (Liste B)	

S24	ZPSO 23
RDC -> Local 2	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Sols coulés à base ciment	

S26	ZPSO 26
RDC -> Local 8	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

S28	ZPSO 4
RDC -> Local 8	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S30	ZPSO 28
RDC -> Local 7	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S31	ZPSO 31
RDC -> Local 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S33	ZPSO 32
R-1 / 1/2 -> Local 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S34	ZPSO 4
RDC -> Local 11	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S35	ZPSO 37
R+1 -> Local 4	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

S37	ZPSO 26
R+1 -> Local 1	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

S38	ZPSO 32
R+1 -> Local 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S39	ZPSO 38
R+1 -> Local 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

S40	ZPSO 38
R+1 -> Local 3	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

S42	ZPSO 38
R+1 -> Local 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

S43	ZPSO 19
R+1 -> Local 1	
	
Plafonds -> Bandes calicot	

S47	ZPSO 36
R+1 -> Local 4	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

S52	ZPSO 4
R+1 -> Local 4	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S61	ZPSO 40
RDC -> Local 2	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	


S62	ZPSO 41
RDC -> Local 1	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

S63	ZPSO 42
Extérieur -> Ensemble des façades RDC	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

S64	ZPSO 44
Extérieur -> Ensemble des façades R-1 1/2	
	
Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives	

S65	ZPSO 48
Extérieur -> Ensemble des façades R-1 1/2	
	
Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives	

S68	ZPSO 46
Extérieur -> Ensemble des façades RDC	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

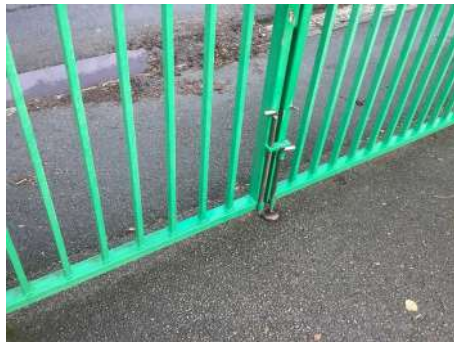S69	ZPSO 54
Extérieur -> Ensemble des façades avant côté rue	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

S70	ZPSO 52
Extérieur -> Ensemble des façades avant côté rue	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

S71	ZPSO 50
Extérieur -> Ensemble des façades avant côté rue	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

S72	ZPSO 56
Extérieur -> Toiture	
	
Éléments associés à la toiture -> Rives	

S72	ZPSO 56
Extérieur -> Toiture	
	
Éléments associés à la toiture -> Rives	

S73	ZPSO 50
Extérieur -> Toiture	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

S74	ZPSO 57
Extérieur -> Toiture	
	
Éléments associés à la toiture -> Mitres	

S75

ZPSO 57

Extérieur -> Toiture



Éléments associés à la toiture -> Mitres

7.4. Photos inaccessibilités

Investigation(s) approfondie(s) à réaliser avant les travaux

R+1		IA 1
3- Parois verticales intérieures		
Investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
		Investigation approfondie à réaliser avant les travaux : Impossible d'accéder d'arrière le doublage pour vérifier la présence de plots de colle sans destruction des parois de doublage sur l'ensemble du R+1. Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1		IA 2
4- Plafonds et faux-plafonds		
Ouvertures à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
		Investigation approfondie à réaliser avant les travaux : Impossible d'accéder d'arrière le doublage pour vérifier la présence de pare vapeur ou autres. Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

7.5. Photos observations

Extérieur -> Ensemble des façades R-1 2/2		OBS 1
02 - Parois verticales extérieures et façades		
Façades lourdes y compris poteaux		
		Observation : Absence d'enduit de reprise sur les appuis de fenêtres
Extérieur -> Ensemble des façades R-1 1/2		OBS 2
02 - Parois verticales extérieures et façades		
Façades lourdes y compris poteaux		
		Observation : Absence d'enduit de reprise sur les appuis de fenêtres
Extérieur -> Ensemble des facades RDC		OBS 3
02 - Parois verticales extérieures et façades		
Façades lourdes y compris poteaux		
		Observation : Absence d'enduit de reprise sur les appuis de fenêtres

01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Conduits en toiture



Observation :

Absence de conduit à l'intérieur des boisseaux

7.6. Attestation d'assurance



Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N°HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Signed by: LORENZO BATTISTI
E-Mail: CS 30051 lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 2025 10:46:58
IP address: 163.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.7. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat
Attribué à
Julien DELVALLE

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	20/02/2019	19/02/2024
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	18/09/2020	17/09/2027
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	18/09/2020	17/09/2027

Date : 15/09/2022

Numéro de certificat : 8176003

Laurent Croguennec, Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diaq

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



7.8. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation	Date visite	Le 27/06/2025
R-1 / 1/2	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073052/S1/1
	Planche	1 / 11
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Enduits de ragréage, débullage, lissage

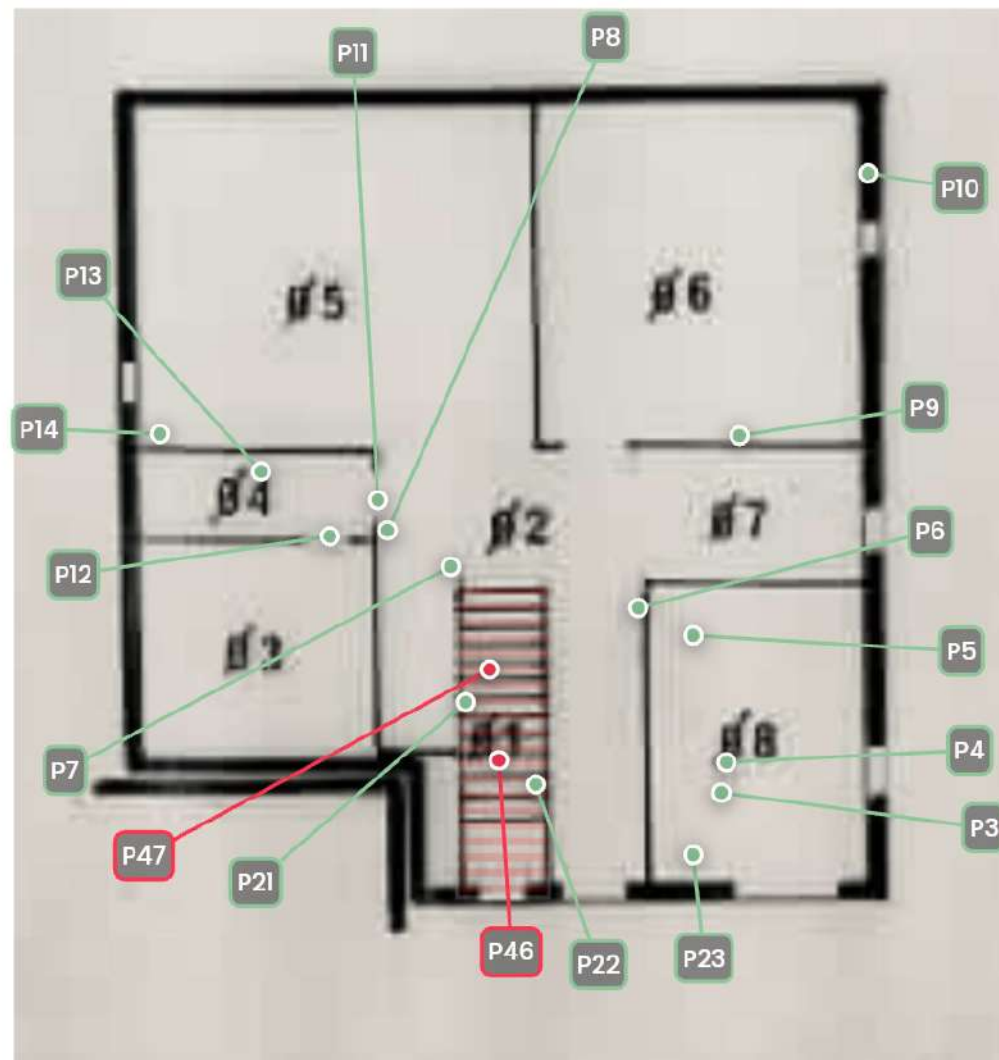

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif


 Prélèvement négatif

 Sondage

 Inaccessibilité

● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R-1 / 1/2	Date visite	Le 27/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073052/S1/1
	Planche	2 / 11
	Indice	1
Sondage	Vue utilisée :	
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

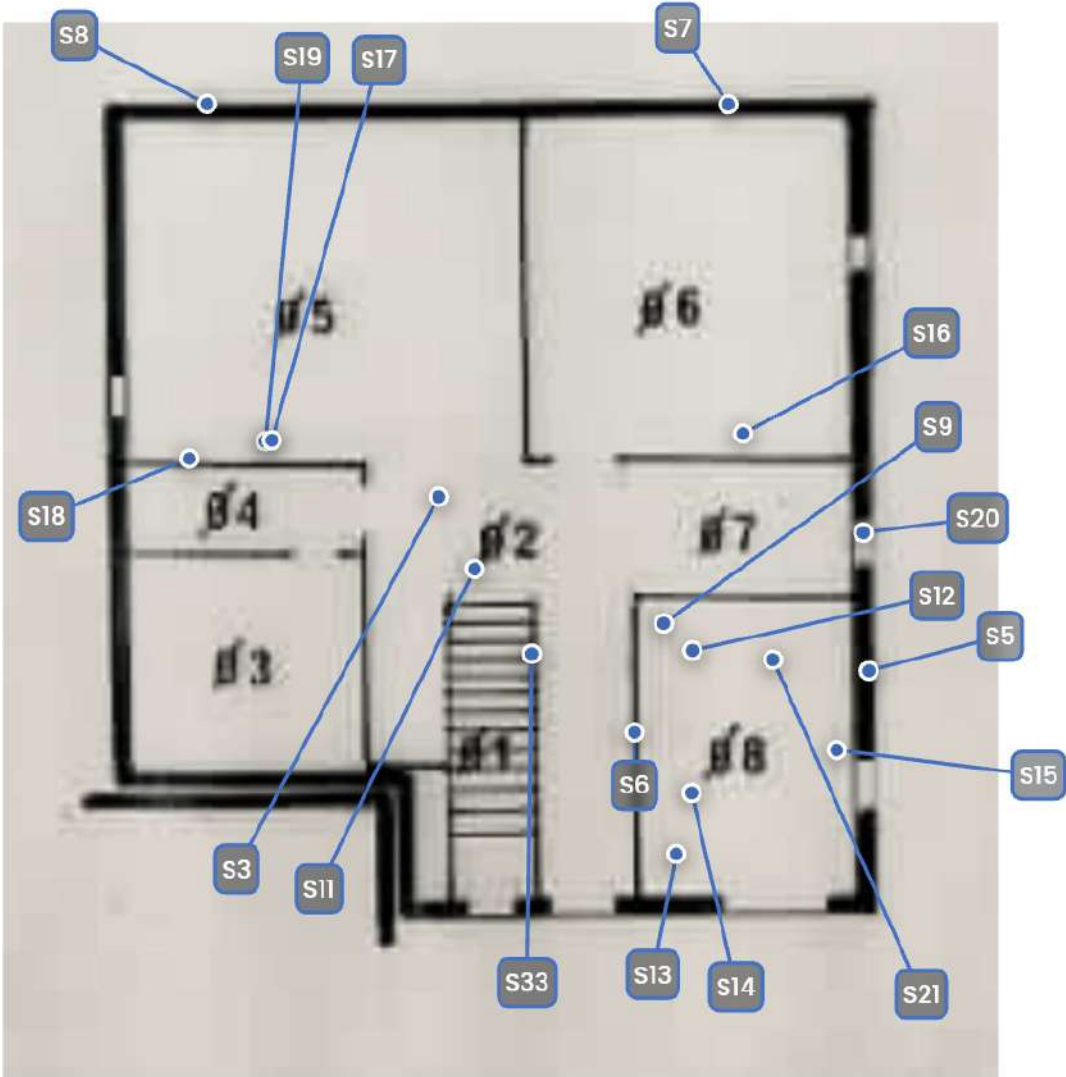

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation	Date visite	Le 27/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073052/S1/1
	Planche	3 / 11
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		
Enduits de ragréage, débullage, lissage Joints de mastic de vitrage		


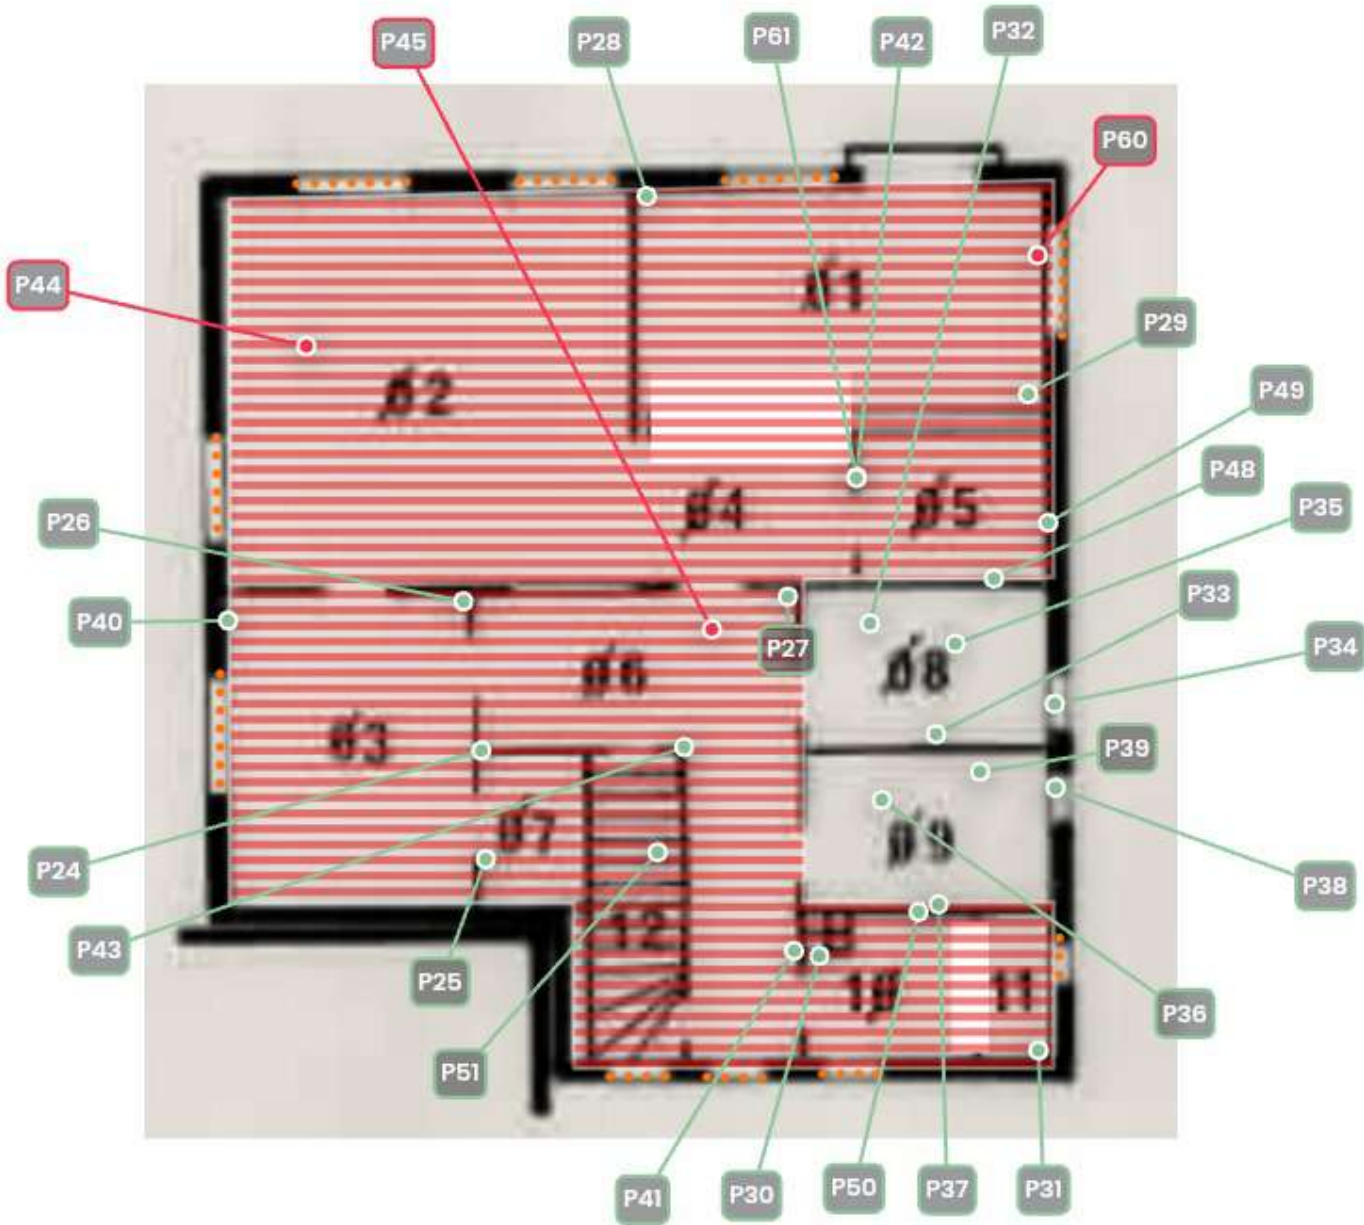


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation	Date visite	Le 27/06/2025
RDC	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073052/S1/1
	Planche	4 / 11
	Indice	1
Sondage	Vue utilisée :	
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

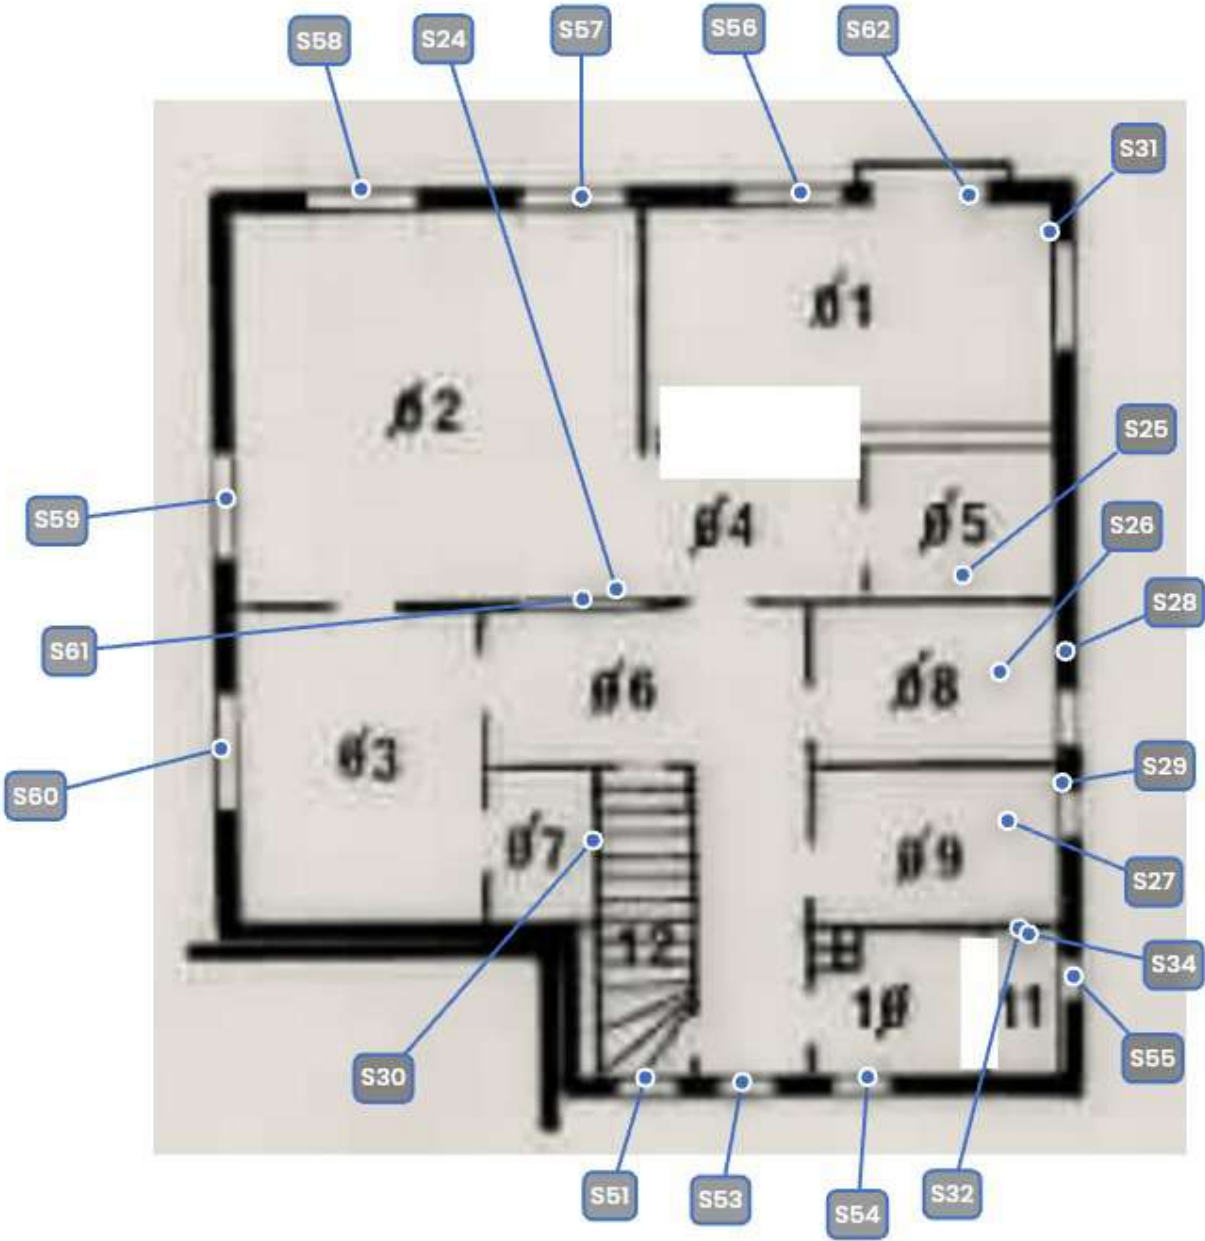

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation	Date visite	Le 27/06/2025
R+I	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073052/S1/1
	Planche	5 / 11
	Indice	1


Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Joint de mastic de vitrage

Dalles de sol (Liste B)

 Dalles de sol (Liste B)

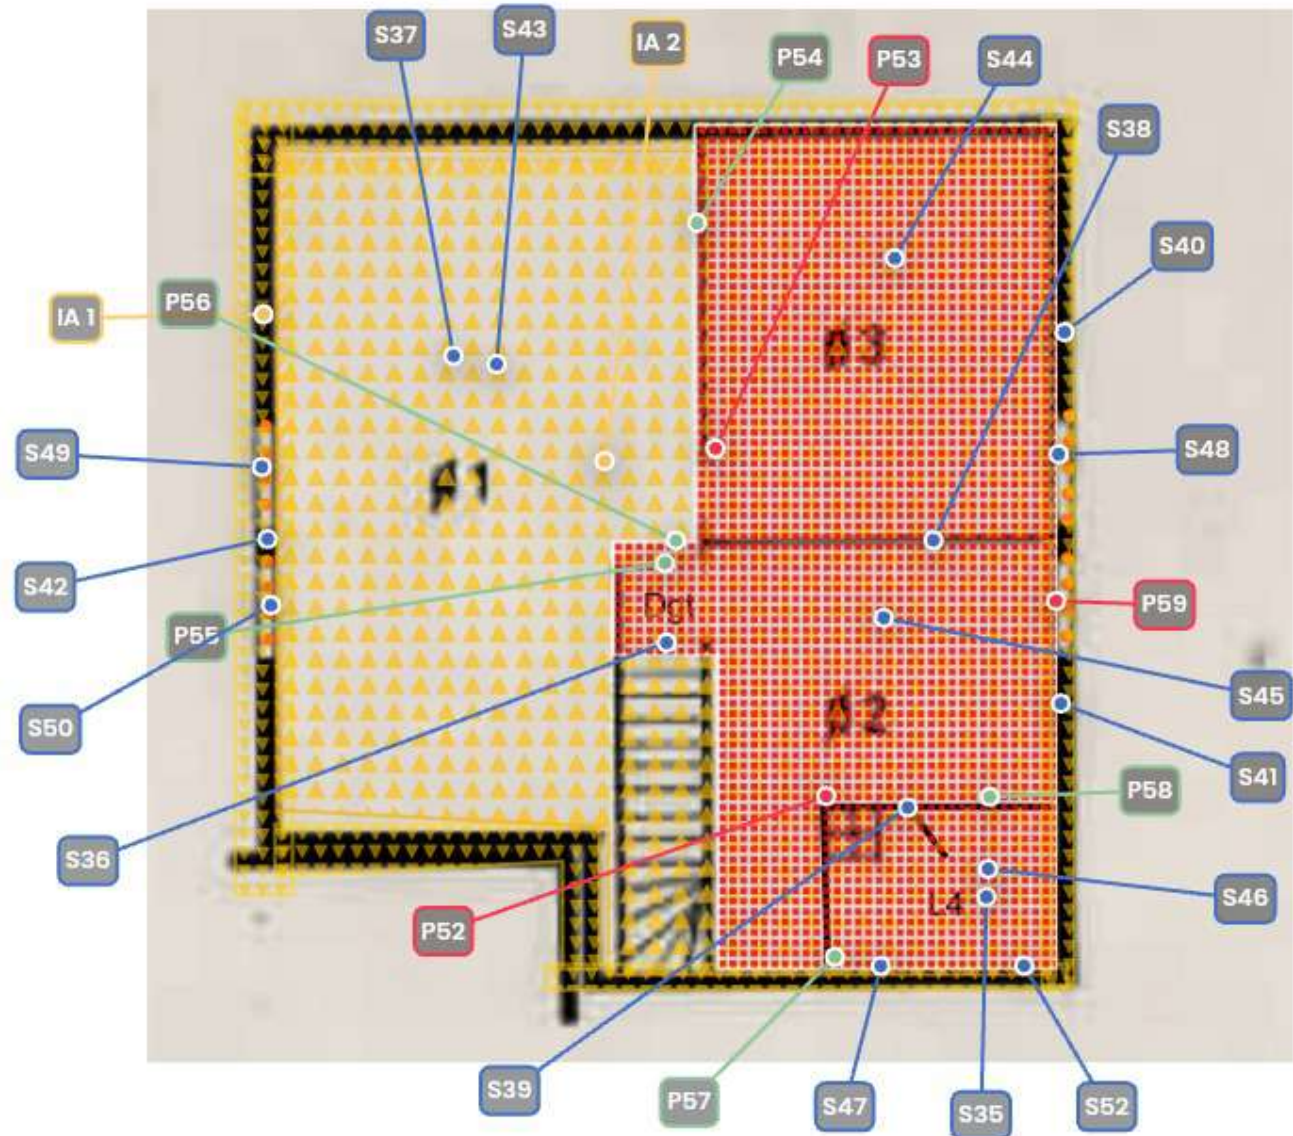

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation


LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation Extérieur > Toiture	Date visite	Le 27/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073052/S1/1
	Planche	6 / 11
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation Extérieur > Ensemble des façades RDC	Date visite	Le 27/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073052/S1/1
	Planche	7 / 11
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

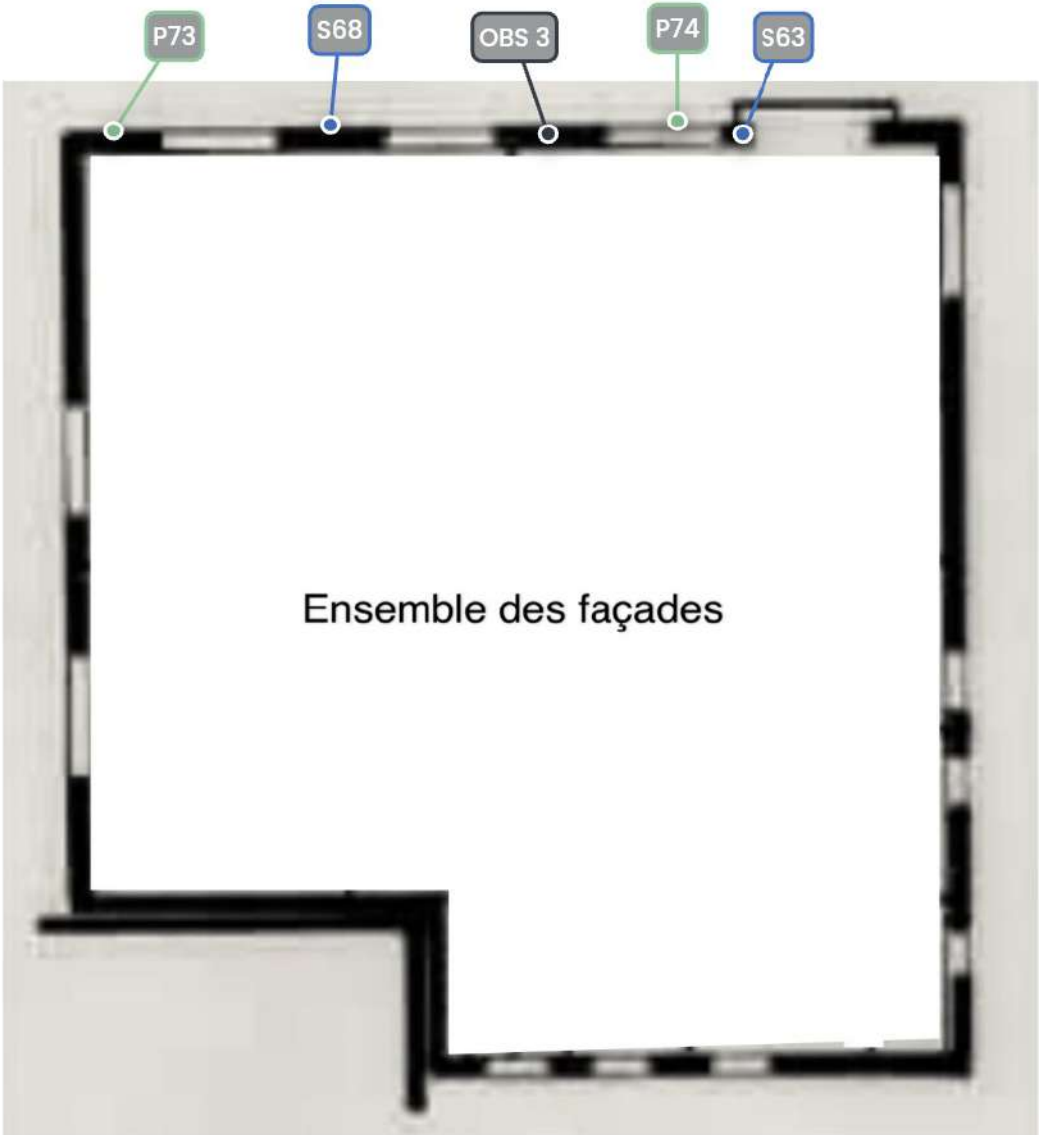

LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage




Inaccessibilité




Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation Extérieur > Ensemble des façades R-1 1/2	Date visite	Le 27/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073052/S1/1
	Planche	8 / 11
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

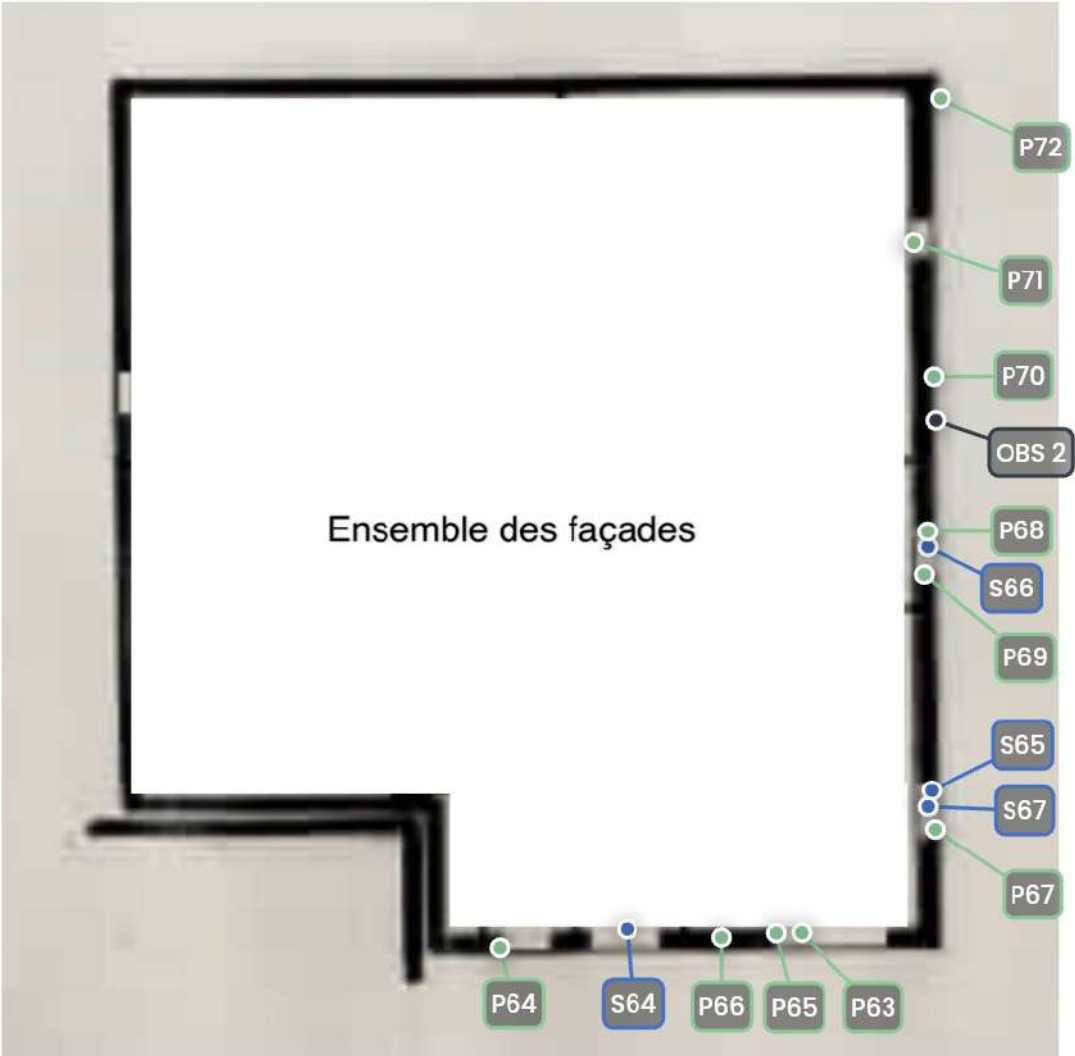

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation Extérieur > Ensemble des façades R-1 2/2	Date visite	Le 27/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073052/S1/1
	Planche	9 / 11
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

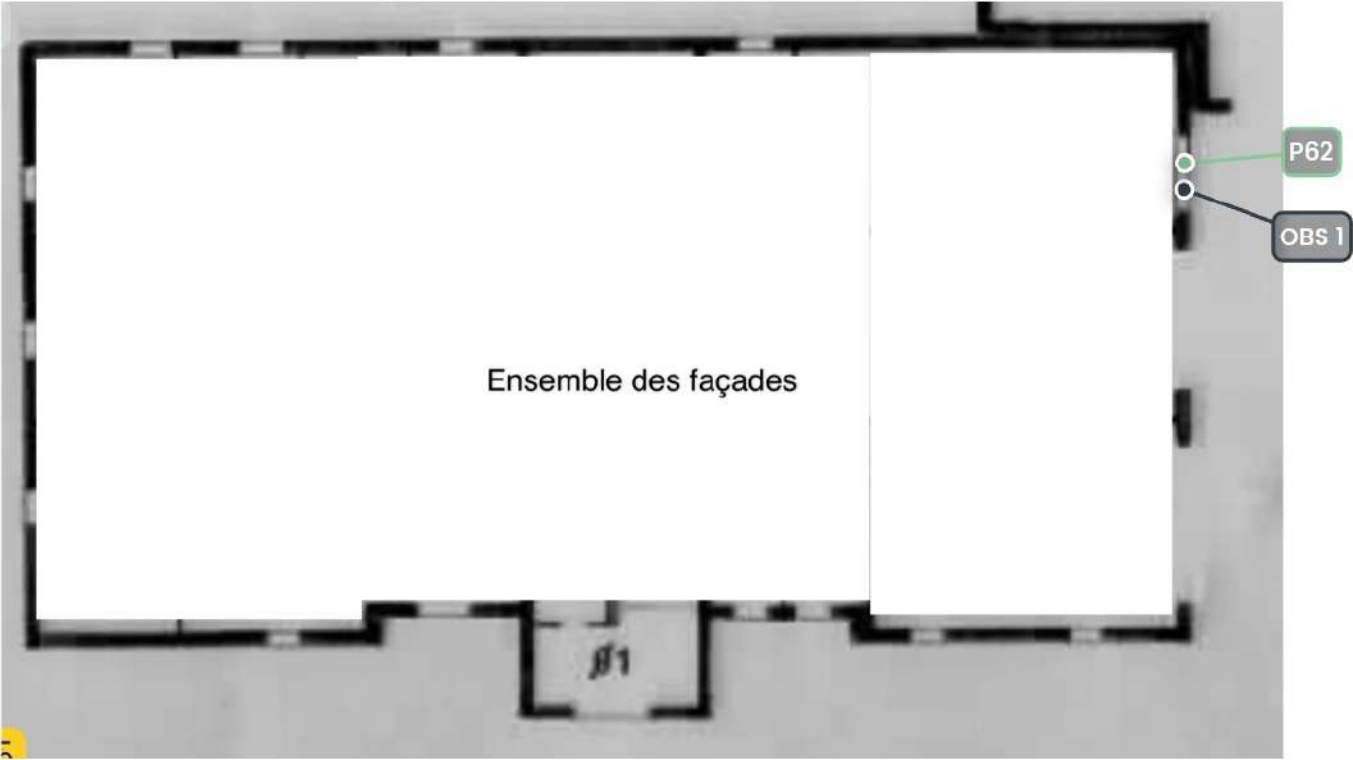


LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation Extérieur > Ensemble des façades avant côté rue	Date visite	Le 27/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073052/S1/1
	Planche	10 / 11
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R-1 / 2/2	Date visite	Le 27/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073052/S1/1
	Planche	11 / 11
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

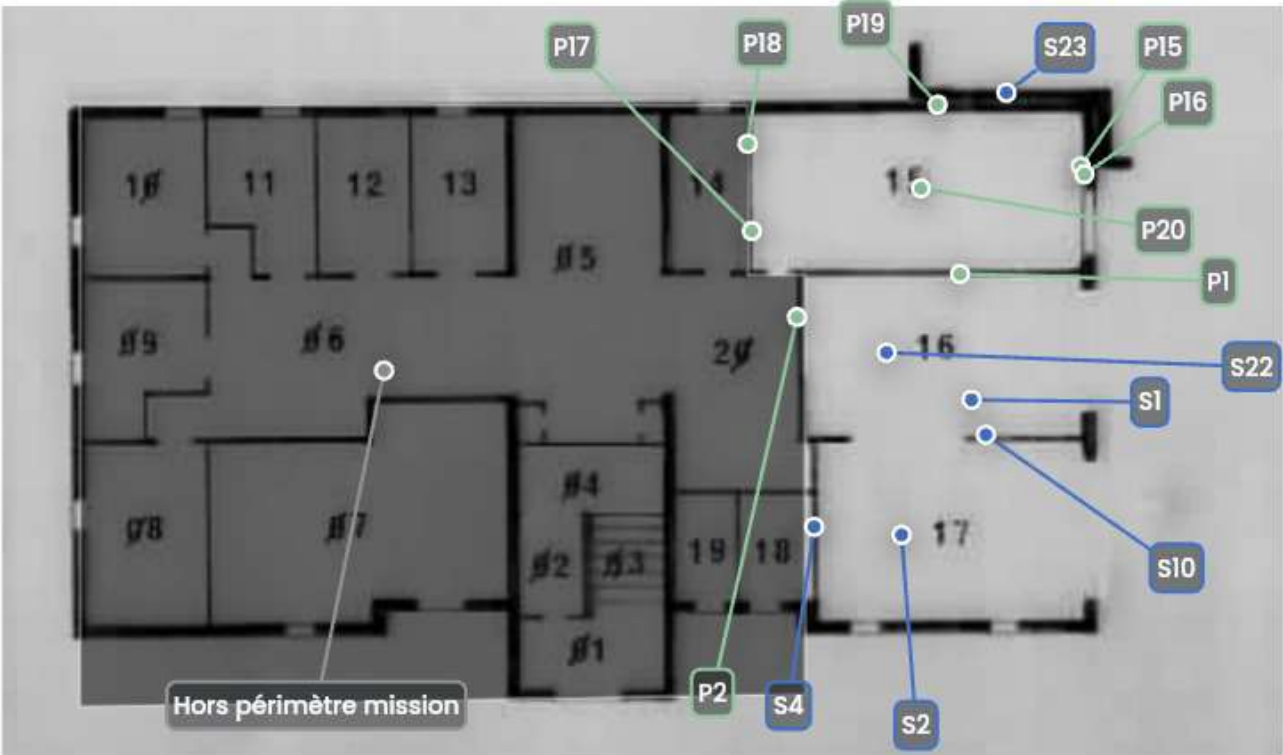

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

7.9. Rapport d'analyse du laboratoire



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av
de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-15520 EN DATE DU 03/07/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : BUREAU VERITAS EXPLOITATION - LIEVIN 11 RUE LEON BLUM 62800 LIEVIN	Réf. Commande ITGA : IT0225-15520 Réf. Commande Client : 1510797287/27073052/S1/1/1_27073052/1/1
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073052	Réf échantillon ITGA : IT022507-883		
Réf échantillon client : ITM-CUMRN-2811076 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P1 R-1 / 2/2 - Local 16 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]	Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac		
▶ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SGR (2)
Réf dossier client : 27073052	Réf échantillon ITGA : IT022507-884		
Réf échantillon client : ITM-CHUKG-2812781 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P2 R-1 / 2/2 - Local 16 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]	Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac		
▶ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FCA (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-15520 EN DATE DU 03/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022507-885	
Réf échantillon client : ITM-MFOZA-2811079 - [Conduits] - [rel : P3 R-1 / 1/2 - Local 8 Conduits]		Description ITGA : Carton / Toile plâtrée / Matériau fibreux multicolore avec poussières	
▸ Carton non séparable + Toile plâtrée non séparable + Matériau fibreux multicolore avec poussières	MOLP + META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FCA (3)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022507-886	
Réf échantillon client : ITM-SVVAD-2811078 - [Conduits] - [rel : P4 R-1 / 1/2 - Local 8 Conduits]		Description ITGA : Toile fibreuse blanche avec poussières	
▸ Toile fibreuse blanche avec poussières	MOLP + META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022507-887	
Réf échantillon client : ITM-VYWQZ-2811077 - [Plafonds] - [rel : P5 R-1 / 1/2 - Local 8 Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KLR (2)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022507-888	
Réf échantillon client : ITM-NJFUN-2811075 - [Conduits] - [rel : P6 R-1 / 1/2 - Local 2 Conduits]		Description ITGA : Matériau plâtreux gris avec couche cartonnée / Toile fibreuse avec couche fibreuse et poussières	
▸ Matériau plâtreux gris avec couche cartonnée non séparable + Toile fibreuse avec couche fibreuse et poussières	MOLP + META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FCA (3)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022507-889	
Réf échantillon client : ITM-DESOC-2812784 - [Conduits] - [rel : P7 R-1 / 1/2 - Local 2 Conduits]		Description ITGA : Matériau fibreux avec poussières	
▸ Matériau fibreux avec poussières	MOLP + META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022507-890	
Réf échantillon client : ITM-HJIVX-2812788 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P8 R-1 / 1/2 - Local 2 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KLR (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-15520 EN DATE DU 03/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022507-891	
Réf échantillon client : ITM-VCHUJ-2812780 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P9 R-1 / 1/2 - Local 6 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KLR (2)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022507-892	
Réf échantillon client : ITM-OLUYB-2812779 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P10 R-1 / 1/2 - Local 6 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (3)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022507-893	
Réf échantillon client : ITM-EDOZQ-2812787 - [Menuiseries intérieures] - [rel : P11 R-1 / 1/2 - Local 4 Menuiseries intérieures]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (2)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022507-894	
Réf échantillon client : ITM-VJRTL-2812785 - [Menuiseries intérieures] - [rel : P12 R-1 / 1/2 - Local 3 Menuiseries intérieures]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (2)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022507-895	
Réf échantillon client : ITM-XYOPV-2812786 - [Plafonds] - [rel : P13 R-1 / 1/2 - Local 4 Plafonds]		Description ITGA : Bois en lamelles avec liant	
Bois en lamelles avec liant	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022507-896	
Réf échantillon client : ITM-MLRXB-2812778 - [Conduits] - [rel : P14 R-1 / 1/2 - Local 5 Conduits]		Description ITGA : Matériau en aluminium / Matériau gris hétérogène / Matériau noir	
Matériau en aluminium	---	Non analysé	
Matériau gris hétérogène + Matériau noir non séparable	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-15520 EN DATE DU 03/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022507-897	
Réf échantillon client : ITM-PGGJK-2812776 - [Revêtements de sol] - [rel : P15 R-1 / 2/2 - Local 15 Revêtements de sol]		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère / Ragréage blanc / Peinture / Ragréage gris
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO
▸ Colle polymère + Ragréage blanc non séparable + Peinture non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HNT (3)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022507-898	
Réf échantillon client : ITM-DJROX-2812775 - [Revêtements de sol] - [rel : P16 R-1 / 2/2 - Local 15 Revêtements de sol]		Description ITGA :	Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture
▸ Revêtement souple vert	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FCA
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Peinture non séparable	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FCA (3)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022507-899	
Réf échantillon client : ITM-SLDAD-2812773 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P17 R-1 / 2/2 - Local 15 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (2)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022507-900	
Réf échantillon client : ITM-XRGVZ-2812774 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P18 R-1 / 2/2 - Local 15 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (2)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022507-901	
Réf échantillon client : ITM-UATJN-2812772 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P19 R-1 / 2/2 - Local 15 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA :	Peinture / Enduit gris en vrac
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-15520 EN DATE DU 03/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022507-902	
Réf échantillon client : ITM-ETIDA-2812771 - [Plafonds] - [rel : P20 R-1 / 2/2 - Local 15 Plafonds]		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▸ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (2)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022507-903	
Réf échantillon client : ITM-KSKSZ-2812769 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P21 R-1 / 1/2 - Local 1 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SGR (2)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022507-904	
Réf échantillon client : ITM-INEDZ-2812770 - [Revêtements de sol] - [rel : P22 R-1 / 1/2 - Local 1 Revêtements de sol]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SGR (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Brandon Boreau Analyste



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av
de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-32747 EN DATE DU 20/12/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client :	BUREAU VERITAS EXPLOITATION - LIEVIN 11 RUE LEON BLUM 62800 LIEVIN	Réf. Commande ITGA :	IT0225-32747
		Réf. Commande Client :	1510797287/27073052/S1/1/2_27073052/1/1

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 17/12/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21542	
Réf échantillon client : ITM-SCHRO-2995334 - [Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P23 R-1 / 1/2 - Local 8 Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D/A. (4) Analyste : NME (5)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-32747 EN DATE DU 20/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21543	
Réf échantillon client : ITM-QBQLF-2995335 - [Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment] - [rel : P24 RDC - Local 7 Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment]		Description ITGA :	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Bois massif
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBJ
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBJ (6)
Bois massif	---	Non analysé	
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21544	
Réf échantillon client : ITM-QSGSE-2995336 - [Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment] - [rel : P25 RDC - Local 7 Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment]		Description ITGA :	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SGR
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA
▸ Ragréage gris	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SGR

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-32747 EN DATE DU 20/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21545	
Réf échantillon client : ITM-VHJII-2995337 - [Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment] - [rel : P26 RDC - Local 3 Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment]		Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement souple marron / Colle polymère jaune	
▶ Revêtement souple vert	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKB
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKB (6)
▶ Revêtement souple marron + Colle polymère jaune non séparable (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKB (6)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21546	
Réf échantillon client : ITM-EXKSA-2995338 - [Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment] - [rel : P27 RDC - Local 6 Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment]		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune	
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SGR
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SGR (6)
▶ Revêtement souple gris + Colle polymère jaune non séparable (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SGR (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-32747 EN DATE DU 20/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21547	
Réf échantillon client : ITM-QDNHY-2995339 - [Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses / Ragréages] - [rel : P28 RDC - Local 1 Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses / Ragréages]		Description ITGA :	Revêtement bicouche souple gris et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris
▶ Revêtement bicouche souple gris et rouge	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SGR
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SGR (6)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21548	
Réf échantillon client : ITM-WLPBV-2995270 - [Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses / Ragréages] - [rel : P29 RDC - Local 1 Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples / Colles non bitumineuses / Ragréages]		Description ITGA :	Revêtement bicouche souple gris et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris
▶ Revêtement bicouche souple gris et rouge	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SGR
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SGR (6)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21549	
Réf échantillon client : ITM-UUGJJ-2995340 - [Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage] - [rel : P30 RDC - Local 10 Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage]		Description ITGA :	Carrelage / Colle grise
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NME

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-32747 EN DATE DU 20/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21550	
Réf échantillon client : ITM-DCEPW-2811663 - [Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage] - [rel : P31 RDC - Local 11 Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21551	
Réf échantillon client : ITM-WAHRI-2811665 - [Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment] - [rel : P32 RDC - Local 8 Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment]		Description ITGA : Matériau compact gris	
▸ Matériau compact gris	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NME
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21552	
Réf échantillon client : ITM-JGVVY-2812012 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P33 RDC - Local 8 Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit compact gris en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit compact gris en vrac (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21553	
Réf échantillon client : ITM-SHCLV-2812010 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P34 RDC - Local 8 Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Enduit compact gris en vrac	
▸ Enduit compact gris en vrac	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-32747 EN DATE DU 20/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21554	
Réf échantillon client : ITM-QUOVC-2812011 - [Plafonds : Peintures décoratives] - [rel : P35 RDC - Local 8 Plafonds : Peintures décoratives]		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau compact gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau compact gris en vrac (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBJ (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21555	
Réf échantillon client : ITM-MQHWZ-2811664 - [Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment] - [rel : P36 RDC - Local 9 Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment]		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac	
Matériau compact gris en vrac	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBJ (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21556	
Réf échantillon client : ITM-OUVVZ-2812009 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P37 RDC - Local 9 Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit compact gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit compact gris en vrac (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21557	
Réf échantillon client : ITM-XSVVX-2812007 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P38 RDC - Local 9 Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Enduit compact gris en vrac	
Enduit compact gris en vrac	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21558	
Réf échantillon client : ITM-VRPZE-2812008 - [Plafonds : Peintures décoratives] - [rel : P39 RDC - Local 9 Plafonds : Peintures décoratives]		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau compact gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau compact gris en vrac (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-32747 EN DATE DU 20/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21559	
Réf échantillon client : ITM-GXYIW-2812006 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P40 RDC - Local 3 Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA :	Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée
Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21560	
Réf échantillon client : ITM-WFFGV-2812000 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P41 RDC - Local 6 Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA :	Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac
Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21561	
Réf échantillon client : ITM-XADPX-2812002 - [Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P42 RDC - Local 4 Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA :	Peinture en vrac avec couche en papier / Enduit plâtreux blanc en vrac
Peinture en vrac avec couche en papier non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21562	
Réf échantillon client : ITM-XZUJI-2812001 - [Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P43 RDC - Local 6 Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA :	Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SGR (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-32747 EN DATE DU 20/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21563	
Réf échantillon client : ITM-GYSKC-2811920 - [Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage] - [rel : P44 RDC - Local 2 Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage]		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit compact gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit compact gris en vrac (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : JCC (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21564	
Réf échantillon client : ITM-MDJTU-2811919 - [Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage] - [rel : P45 RDC - Local 6 Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage]		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit compact gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit compact gris en vrac (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste(s) : GBJ / FCA (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21565	
Réf échantillon client : ITM-GBKBI-2811902 - [Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage] - [rel : P46 R-1 / 1/2 - Local 1 Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage]		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GBJ (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21566	
Réf échantillon client : ITM-IAAEH-2811901 - [Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage] - [rel : P47 R-1 / 1/2 - Local 1 Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage]		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GBJ (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-32747 EN DATE DU 20/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21567	
Réf échantillon client : ITM-AYDNR-2811999 - [Cloisons (légères et préfabriquées) : Panneaux de cloisons (Liste B) / Plots de colle] - [rel : P48 RDC - Local 5 Cloisons (légères et préfabriquées) : Panneaux de cloisons (Liste B) / Plots de colle]		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux en vrac / Matériau fibreux gris
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux en vrac non séparable + Matériau fibreux gris (1)	MOLP + META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKB (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21568	
Réf échantillon client : ITM-HPDDE-2811998 - [Cloisons (légères et préfabriquées) : Panneaux de cloisons (Liste B) / Plots de colle] - [rel : P49 RDC - Local 5 Cloisons (légères et préfabriquées) : Panneaux de cloisons (Liste B) / Plots de colle]		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux en vrac / Matériau fibreux gris
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux en vrac non séparable + Matériau fibreux gris (1)	MOLP + META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKB (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21569	
Réf échantillon client : ITM-FFTIK-2811917 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence] - [rel : P50 RDC - Local 10 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence]		Description ITGA :	Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc
▸ Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBJ (6)
▸ Joint cassant blanc	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBJ

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-32747 EN DATE DU 20/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21570	
Réf échantillon client : ITM-DWDCD-2811903 - [Revêtements de sol : Peintures de sol / Sols coulés à base ciment] - [rel : P51 RDC - Local 12 Revêtements de sol : Peintures de sol / Sols coulés à base ciment]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBJ (6)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21571	
Réf échantillon client : ITM-RWVOK-2811904 - [Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment] - [rel : P52 R+1 - Local 2 Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment]		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Dalle dure cassante grise	META (B) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SGR (6)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21572	
Réf échantillon client : ITM-GUTPB-2811905 - [Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment] - [rel : P53 R+1 - Local 3 Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Sols coulés à base ciment]		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Dalle dure cassante grise	META (B) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SGR (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-32747 EN DATE DU 20/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21573	
Réf échantillon client : ITM-CXQJH-2811907 - [Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés] - [rel : P54 R+1 - Local 1 Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés]		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBJ (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21574	
Réf échantillon client : ITM-NGSFY-2811912 - [Plafonds : Bandes calicot] - [rel : P55 R+1 - Dégagement Plafonds : Bandes calicot]		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBJ (6)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21575	
Réf échantillon client : ITM-EBIMR-2811908 - [Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot] - [rel : P56 R+1 - Local 1 Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot]		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBJ (6)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21576	
Réf échantillon client : ITM-LFVUW-2811911 - [Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot] - [rel : P57 R+1 - Local 4 Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot]		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBJ (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-32747 EN DATE DU 20/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21577	
Réf échantillon client : ITM-HWDPY-2811909 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence] - [rel : P58 R+1 - Local 2 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence / Joints de faïence]		Description ITGA :	Peinture / Matériau souple blanc / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche
Peinture non séparable + Matériau souple blanc (1)	META (B) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (6)
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (6)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21578	
Réf échantillon client : ITM-WMPIY-2811910 - [Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage] - [rel : P59 R+1 - Local 2 Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage]		Description ITGA :	Peinture / Matériau mou gris avec poussières
Peinture non séparable + Matériau mou gris avec poussières (1)	META (B) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA (6)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21579	
Réf échantillon client : ITM-HANIL-2811913 - [Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage] - [rel : P60 RDC - Local 1 Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage]		Description ITGA :	Peinture / Matériau mou beige avec poussières
Peinture non séparable + Matériau mou beige avec poussières (1)	META (B) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA (6)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21580	
Réf échantillon client : ITM-LVRQO-2811914 - [Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage] - [rel : P61 RDC - Local 5 Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage]		Description ITGA :	Peinture / Matériau compact beige
Peinture non séparable + Matériau compact beige (1)	META (A) le 20/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JCC (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-32747 EN DATE DU 20/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21581	
Réf échantillon client : ITM-ZZLAT-2812290 - [Menuiseries extérieures : Peintures décoratives] - [rel : P62 Extérieur - Ensemble des façades R-1 2/2 Menuiseries extérieures : Peintures décoratives]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NME (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21582	
Réf échantillon client : ITM-AXSHL-2812295 - [Menuiseries extérieures : Peintures décoratives] - [rel : P63 Extérieur - Ensemble des façades R-1 1/2 Menuiseries extérieures : Peintures décoratives]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec poussières	
Peintures multiples en vrac avec poussières	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKB (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21583	
Réf échantillon client : ITM-OOWXF-2812289 - [Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité] - [rel : P64 Extérieur - Ensemble des façades R-1 1/2 Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité]		Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
Peinture non séparable + Matériau souple blanc (1)	META (B) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (6)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21584	
Réf échantillon client : ITM-RCGZU-2812288 - [Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité] - [rel : P65 Extérieur - Ensemble des façades R-1 1/2 Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité]		Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
Peinture non séparable + Matériau souple blanc (1)	META (B) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-32747 EN DATE DU 20/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21585	
Réf échantillon client : ITM-CDGAU-2812293 - [Façades lourdes y compris poteaux : Peintures] - [rel : P66 Extérieur - Ensemble des façades R-1 1/2 Façades lourdes y compris poteaux : Peintures]		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau compact beige en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau compact beige en vrac (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKB (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21586	
Réf échantillon client : ITM-NOTSY-2812275 - [Façades lourdes y compris poteaux : Peintures] - [rel : P67 Extérieur - Ensemble des façades R-1 1/2 Façades lourdes y compris poteaux : Peintures]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKB (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21587	
Réf échantillon client : ITM-AAWRR-2812277 - [Menuiseries extérieures : Peintures décoratives] - [rel : P68 Extérieur - Ensemble des façades R-1 1/2 Menuiseries extérieures : Peintures décoratives]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21588	
Réf échantillon client : ITM-XRPLM-2812296 - [Façades lourdes y compris poteaux : Peintures] - [rel : P69 Extérieur - Ensemble des façades R-1 1/2 Façades lourdes y compris poteaux : Peintures]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NME (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-32747 EN DATE DU 20/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21589	
Réf échantillon client : ITM-WSMXT-2812278 - [Façades lourdes y compris poteaux : Peintures] - [rel : P70 Extérieur - Ensemble des façades R-1 1/2 Façades lourdes y compris poteaux : Peintures]		Description ITGA :	Peinture en vrac / Matériau compact beige en vrac
Peinture en vrac non séparable + Matériau compact beige en vrac (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NME (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21590	
Réf échantillon client : ITM-TFQSS-2812279 - [Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage] - [rel : P71 Extérieur - Ensemble des façades R-1 1/2 Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage]		Description ITGA :	Peinture / Matériau compact beige
Peinture non séparable + Matériau compact beige (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (4) Analyste : NME (6)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21591	
Réf échantillon client : ITM-OJNPW-2812281 - [Façades lourdes y compris poteaux : Peintures] - [rel : P72 Extérieur - Ensemble des façades R-1 1/2 Façades lourdes y compris poteaux : Peintures]		Description ITGA :	Peinture en vrac / Matériau compact gris en vrac
Peinture en vrac non séparable + Matériau compact gris en vrac (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBJ (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21592	
Réf échantillon client : ITM-EGZIR-2812282 - [Façades lourdes y compris poteaux : Peintures] - [rel : P73 Extérieur - Ensemble des facades RDC Façades lourdes y compris poteaux : Peintures]		Description ITGA :	Peinture en vrac / Matériau compact gris en vrac
Peinture en vrac non séparable + Matériau compact gris en vrac (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NME (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-32747 EN DATE DU 20/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21593	
Réf échantillon client : ITM-JWJJR-2812280 - [Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs : Joints d'assemblage] - [rel : P74 Extérieur - Ensemble des façades RDC Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs : Joints d'assemblage]		Description ITGA : Matériau compact gris	
▶ Matériau compact gris	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21594	
Réf échantillon client : ITM-HKCND-2812283 - [Façades lourdes y compris poteaux : Peintures] - [rel : P75 Extérieur - Ensemble des façades avant côté rue Façades lourdes y compris poteaux : Peintures]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▶ Peintures multiples en vrac	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21595	
Réf échantillon client : ITM-OSKQZ-2812284 - [Façades lourdes y compris poteaux : Peintures] - [rel : P76 Extérieur - Ensemble des façades avant côté rue Façades lourdes y compris poteaux : Peintures]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▶ Peintures multiples en vrac	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21596	
Réf échantillon client : ITM-JULLG-2812285 - [Façades lourdes y compris poteaux : Peintures] - [rel : P77 Extérieur - Ensemble des façades avant côté rue Façades lourdes y compris poteaux : Peintures]		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau compact beige en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau compact beige en vrac (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-32747 EN DATE DU 20/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21597	
Réf échantillon client : ITM-WYRJH-2812304 - [Façades lourdes y compris poteaux : Peintures] - [rel : P78 Extérieur - Ensemble des façades avant côté rue Façades lourdes y compris poteaux : Peintures]		Description ITGA :	Peinture en vrac / Matériau compact gris en vrac
Peinture en vrac non séparable + Matériau compact gris en vrac (1)	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21598	
Réf échantillon client : ITM-PPSQK-2812305 - [Façades lourdes y compris poteaux : Peintures] - [rel : P79 Extérieur - Ensemble des façades avant côté rue Façades lourdes y compris poteaux : Peintures]		Description ITGA :	Peintures multiples en vrac
Peintures multiples en vrac	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBJ (5)
Réf dossier client : 27073052		Réf échantillon ITGA : IT022512-21599	
Réf échantillon client : ITM-QCWWX-2812306 - [Façades lourdes y compris poteaux : Peintures] - [rel : P82 Extérieur - Ensemble des façades avant côté rue Façades lourdes y compris poteaux : Peintures]		Description ITGA :	Peintures multiples en vrac
Peintures multiples en vrac	META (A) le 19/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBJ (5)

- (1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
- (2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
- (3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
- (4) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
- (5) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
- (6) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT252512-4540_1 EN DATE DU 29/12/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBEREMENT AJOUTE ET NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

BUREAU VERITAS EXPLOITATION - LIEVIN
11 RUE LEON BLUM
62800 LIEVIN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0225-32740
Échantillon ITGA : IT252512-4540
Reçu au laboratoire le : 24/12/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	1510797287/27073052/S1/1/3_27073052/1/1
Dossier client	27073052
Échantillon	ITM-YZNID-2812287 - [Voiries : Enrobé bitumineux des couches de voiries] - [rel : P80 Extérieur - Ensemble des façades avant côté rue Voiries : Enrobé bitumineux des couches de voiries]

Description ITGA	Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène
------------------	--

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1^{er} octobre 2019 :

- Phase mastic et phase granulaire : Traitement thermique et mécanique (méthode interne : IT 413)
- Pour l'analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement, réduction de la matrice et montage adapté sur lame de microscopie (méthode interne : IT 444).
- Pour l'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse avec une probabilité de 95%.

ET/OU

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de l'International Mineralogical Association - IMA) :
Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse avec une probabilité de 95%.

RAPPORT D'ESSAI N° IT252512-4540_1 EN DATE DU 29/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBEREMENT AJOUTE ET NATURELLEMENT
PRESENT DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES

Résultat :

Fraction Analysée	Données préparations		Données Analytiques		Résultat ⁽²⁾	Variété d'amiante ⁽²⁾	Éléments analytiques
	Nombre de préparations	Traitement	Techniques analytiques / Date d'analyse	Nombre de supports analytiques			
▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux ⁽⁴⁾	Nombre de préparations : 1	Thermique et mécanique	META le 26/12/2025	Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté ⁽³⁾	---	Analyste : ISD
▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène ⁽⁴⁾	Nombre de préparations : 3		META le 29/12/2025	Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté ⁽³⁾	---	Analyste : VBG

(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamètre supérieur à 0.2 micromètre.

(2) Ce résultat porte sur l'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.

(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante inférieure à la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

(4) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.

Validé par : Remy BECK - Analyste

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT252512-4541_1 EN DATE DU 29/12/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBEREMENT AJOUTE ET NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

BUREAU VERITAS EXPLOITATION - LIEVIN
11 RUE LEON BLUM
62800 LIEVIN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0225-32740
Échantillon ITGA : IT252512-4541
Reçu au laboratoire le : 24/12/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	1510797287/27073052/S1/1/3_27073052/1/1
Dossier client	27073052
Échantillon	ITM-KLWTV-2812307 - [Voiries : Enrobé bitumineux des couches de voiries] - [rel : P81 Extérieur - Ensemble des façades avant côté rue Voiries : Enrobé bitumineux des couches de voiries]

Description ITGA	Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène
------------------	--

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1^{er} octobre 2019 :

- Phase mastic et phase granulaire : Traitement thermique et mécanique (méthode interne : IT 413)
- Pour l'analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement, réduction de la matrice et montage adapté sur lame de microscopie (méthode interne : IT 444).
- Pour l'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse avec une probabilité de 95%.

ET/OU

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de l'International Mineralogical Association - IMA) :
Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse avec une probabilité de 95%.

RAPPORT D'ESSAI N° IT252512-4541_1 EN DATE DU 29/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBEREMENT AJOUTE ET NATURELLEMENT
PRESENT DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES

Résultat :

Fraction Analysée	Données préparations		Données Analytiques		Résultat ⁽²⁾	Variété d'amiante ⁽²⁾	Éléments analytiques
	Nombre de préparations	Traitement	Techniques analytiques / Date d'analyse	Nombre de supports analytiques			
▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux ⁽⁴⁾	Nombre de préparations : 1	Thermique et mécanique	META le 26/12/2025	Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté ⁽³⁾	---	Analyste : ISD
▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène ⁽⁴⁾	Nombre de préparations : 3		META le 29/12/2025	Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté ⁽³⁾	---	Analyste : VBG

(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamètre supérieur à 0.2 micromètre.

(2) Ce résultat porte sur l'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.

(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante inférieure à la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

(4) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.

Validé par : Remy BECK - Analyste