



ENVIRONNEMENT

AGENCE HAUTE GARONNE

Immeuble Les Triades - Bât. C - 130 rue de
Galilée
31670 LABEGE
Tel : 0561141428
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

DDFIP AUDE
1 Place Gaston Jourdanne
11000 CARCASSONNE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX255931-1
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 18/06/2026
Référence mandataire : Cité
Administrative de Carcassonne

DÉSIGNATION DU BIEN

Bâtiment
PLACE GASTON JOURDANNE
11000 CARCASSONNE

PROPRIÉTAIRE

DDFIP AUDE
1 Place Gaston Jourdanne
11000 CARCASSONNE

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : -
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb



ENVIRONNEMENT

AGENCE HAUTE GARONNE

Immeuble Les Triades - Bât. C - 130 rue de
Galilée
31670 LABEGE
Tel : 0561141428
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

DDFIP AUDE
1 Place Gaston Jourdanne
11000 CARCASSONNE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX255931-1
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 18/06/2026
Référence mandataire : Cité
Administrative de Carcassonne

DÉSIGNATION DU BIEN

Bâtiment
PLACE GASTON JOURDANNE
11000 CARCASSONNE

PROPRIÉTAIRE

DDFIP AUDE
1 Place Gaston Jourdanne
11000 CARCASSONNE

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : -
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : PLACE GASTON JOURDANNE 11000
CARCASSONNE

Référence client : Cité Administrative de Carcass
onne

Désignation : Bâtiment

Date de construction : Avant 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : AUMONT PAUL

Accompagnateur : ()

Date de repérage 18/06/2026

Numéro attestation : 24-2880

Délivré le : 19/11/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
DDFIP AUDE
1 Place Gaston Jourdanne
11000 CARCASSONNE

Donneur d'ordre :
DDFIP AUDE
1 Place Gaston Jourdanne
11000 CARCASSONNE

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 26/06/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 26/06/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC Bat 4 - Vol 15 (Bureau 1)	RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)
RDC Bat 4 - Vol 17 (Salle de réunion)	RDC Bat 4 - Vol 18 (Hall)
RDC Bat 4 - Vol 19 (Salle d'attente)	RDC Bat 4 - Vol 20 (Bureau 2)
RDC Bat 4 - Vol 21 (Local)	RDC Bat 4 - Vol 22 (W.C)
RDC Bat 4 - Vol 23 (Bureau 3)	RDC Bat 4 - Vol 24 (Bureau 4)
RDC Bat 4 - Vol 25 (Accueil 1)	RDC Bat 4 - Vol 26 (Local V.O.)
RDC Bat 3 - Vol 27 (Bureau 5)	RDC Bat 3 - Vol 28 (Bureau 6)
RDC Bat 3 - Vol 29 (Accueil 2)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réaménagement et sécurisation de l'espace accueil du CFP de Carcassonne

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

RDC des bâtiments 3 et 4

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	RDC Bat 4	Vol 15 (Bureau 1) - Vol 16 (Circulation) - Vol 17 (Salle de réunion) - Vol 18 (Hall) - Vol 19 (Salle d'attente) - Vol 20 (Bureau 2) - Vol 21 (Local) - Vol 22 (W.C) - Vol 23 (Bureau 3) - Vol 25 (Accueil 1) - Vol 26 (Local V.O.)	
Plafond et faux-plafonds	RDC Bat 4	Vol 15 (Bureau 1) - Vol 16 (Circulation) - Vol 17 (Salle de réunion) - Vol 19 (Salle d'attente) - Vol 20 (Bureau 2) - Vol 21 (Local) - Vol 22 (W.C) - Vol 23 (Bureau 3) - Vol 24 (Bureau 4) - Vol 25 (Accueil 1) - Vol 26 (Local V.O.)	
Revêtement de mur	RDC Bat 4	Vol 16 (Circulation) - Vol 18 (Hall) - Vol 25 (Accueil 1)	
Revêtement de sol	RDC Bat 4	Vol 16 (Circulation) - Vol 17 (Salle de réunion) - Vol 19 (Salle d'attente) - Vol 20 (Bureau 2) - Vol 21 (Local) - Vol 22 (W.C) - Vol 23 (Bureau 3) - Vol 25 (Accueil 1)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC Bat 3	Vol 27 (Bureau 5) - Vol 28 (Bureau 6) - Vol 29 (Accueil 2)	
Plafond et faux-plafonds	RDC Bat 3	Vol 27 (Bureau 5) - Vol 28 (Bureau 6) - Vol 29 (Accueil 2)	

Revêtement de sol

RDC Bat 3

Vol 27 (Bureau 5) - Vol 28
(Bureau 6) - Vol 29 (Accueil 2)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 17 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P13
Vol 17 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P14 Phase 1

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Parois verticales intérieures et enduits

2 - Plafond et faux-plafonds

3 - Revêtement de sol

4 - Revêtement de mur

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 22 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °10 - 1	P10	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 17 (Salle de réunion)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P15	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °15 - 1	P15	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 17 (Salle de réunion)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P16	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °16 - 1	P16	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 18 (Hall)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EX 25593 1-1 n °16 - 1	P16	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 18 (Hall)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EX 25593 1-1 n °16 - 1	P16	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 18 (Hall)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S19 - S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EX 25593 1-1 n °16 - 1	P16	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 17 (Salle de réunion)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P17	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °17 - 1	P17	Peinture avec couche en toile + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 16 (Circulation)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P22	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °22 - 1	P22	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 16 (Circulation)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EX 25593 1-1 n °22 - 1	P22	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 16 (Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P23	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °23 - 1	P23	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vra	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 16 (Circulation)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EX 25593 1-1 n °23 - 1	P23	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vra	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 15 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EX 25593 1-1 n °23 - 1	P23	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vra	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 21 (Local)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EX 25593 1-1 n °23 - 1	P23	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vra	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 20 (Bureau 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EX 25593 1-1 n °23 - 1	P23	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vra	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 19 (Salle d'attente)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EX 25593 1-1 n °23 - 1	P23	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vra	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 23 (Bureau 3)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EX 25593 1-1 n °23 - 1	P23	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vra	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 3	Vol 28 (Bureau 6)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EX 25593 1-1 n °23 - 1	P23	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vra	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 16 (Circulation) -	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P23 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EX	P23	Peinture en	Négatif	Négatif sur analyse
	Vol 15 (Bureau			S21 -			25593		faible		
	1) - Vol 21			S50 -			1-1 n		quantité non		
	(Local) - Vol			S51 -			°23 - 1		séparable +		
	20 (Bureau 2)			S53 -					enduit		
RDC Bat 4	- Vol 19 (Salle d'attente) - Vol	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S54	Réalisation d'un prélèvement				plâtreux	Négatif	Négatif sur analyse
	23 (Bureau 3)								blanc en		
									faible		
									quantité en		
									vac non		
RDC Bat 4		Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment		Réalisation d'un prélèvement				séparable +	Négatif	Négatif sur analyse
									papier en		
									faible		
									quantité non		
									séparable +		
RDC Bat 4		Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment		Réalisation d'un prélèvement				matériau	Négatif	Négatif sur analyse
									plâtreux		
									blanc en		
									faible		
									quantité en		
RDC Bat 4		Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment		Réalisation d'un prélèvement				vra	Négatif	Négatif sur analyse
									Matériau		
									compact gris		
									non		
									séparable +		
RDC Bat 4		Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment		Réalisation d'un prélèvement				enduit	Négatif	Négatif sur analyse
									compact gris		
									Matériau		
									compact gris		
									non		
RDC Bat 4		Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment		Réalisation d'un prélèvement				séparable +	Négatif	Négatif sur analyse
									enduit		
									compact gris		
									Matériau		
									compact gris		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 15 (Bureau 1)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EX 25593 1-1 n °24 - 1	P24	Matériau compact gris non séparable + enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 16 (Circulation)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EX 25593 1-1 n °24 - 1	P24	Matériau compact gris non séparable + enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 15 (Bureau 1) - Vol 16 (Circulation)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EX 25593 1-1 n °24 - 1	P24	Matériau compact gris non séparable + enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 16 (Circulation)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P25	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002EX 25593 1-1 n °25 - 1	P25	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 25 (Accueil 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Gris	002EX 25593 1-1 n °25 - 1	P25	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 19 (Salle d'attente)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P28	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °28 - 1	P28	Peinture non séparable + enduit beige en vrac non séparable + matériau compact gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 20 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EX 25593 1-1 n °28 - 1	P28	Peinture non séparable + enduit beige en vrac non séparable + matériau compact gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 25 (Accueil 1)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P34	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °34 - 1	P34	Peinture non séparable + enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 25 (Accueil 1)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EX 25593 1-1 n °34 - 1	P34	Peinture non séparable + enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 3	Vol 29 (Accueil 2)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EX 25593 1-1 n °34 - 1	P34	Peinture non séparable + enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 3	Vol 29 (Accueil 2)	Menuiseries	Aluminium	S47	Réalisation d'un sondage		S47 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
RDC Bat 3	Vol 29 (Accueil 2)	Menuiseries	Aluminium	S47	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S47		S47 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
RDC Bat 3	Vol 27 (Bureau 5)	Menuiseries	Aluminium	S47	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S47		S47 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
RDC Bat 3	Vol 28 (Bureau 6)	Menuiseries	Aluminium	S47	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S47		S47 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
RDC Bat 4	Vol 25 (Accueil 1)	Menuiseries	Aluminium	S47	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S47		S47 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 16 (Circulation)	Menuiseries	Aluminium	S47	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S47		S47 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC Bat 3	Vol 27 (Bureau 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloisons modulables	S48	Réalisation d'un sondage		S48 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC Bat 3	Vol 28 (Bureau 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloisons modulables	S48	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S48		S48 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC Bat 3	Vol 29 (Accueil 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloisons modulables	S48	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S48		S48 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC Bat 4	Vol 25 (Accueil 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloisons modulables	S48	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S48		S48 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 15 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloisons modulables	S48	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S48		S48 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC Bat 4	Vol 20 (Bureau 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloisons modulables	S48	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S48		S48 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC Bat 4	Vol 19 (Salle d'attente)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloisons modulables	S48	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S48		S48 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC Bat 4	Vol 23 (Bureau 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloisons modulables	S48	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S48		S48 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC Bat 4	Vol 26 (Local V.O.)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P37	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n°37 - 1	P37	Peinture non séparable + enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 22 (W.C)	Plafonds	Enduits ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °11 - 1	P11	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 22 (W.C)	Plafonds	Enduits ciment	P11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 25593 1-1 n °11 - 1	P11	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 22 (W.C)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P12	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °12 - 1	P12	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 17 (Salle de réunion)	Plafonds	Enduits ciment	P18	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °18 - 1	P18	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 17 (Salle de réunion)	Plafonds	Enduits ciment	P18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX 25593 1-1 n °18 - 1	P18	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 16 (Circulation)	Plafonds	Enduits ciment	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX 25593 1-1 n °18 - 1	P18	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 19 (Salle d'attente)	Plafonds	Enduits ciment	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX 25593 1-1 n °18 - 1	P18	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 23 (Bureau 3)	Plafonds	Enduits ciment	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX 25593 1-1 n °18 - 1	P18	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 21 (Local)	Plafonds	Enduits ciment	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX 25593 1-1 n °18 - 1	P18	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 17 (Salle de réunion) - Vol 16 (Circulation) - Vol 19 (Salle d'attente) - Vol 23 (Bureau 3) - Vol 21 (Local)	Plafonds	Enduits ciment	P18 - S26 - S35 - S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX 25593 1-1 n °18 - 1	P18	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 17 (Salle de réunion)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P19	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °19 - 1	P19	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 16 (Circulation)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P26	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °26 - 1	P26	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 15 (Bureau 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EX 25593 1-1 n °26 - 1	P26	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 16 (Circulation)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P27	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 16 (Circulation)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EX 25593 1-1 n °27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 19 (Salle d'attente)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P31	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °31 - 1	P31	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 20 (Bureau 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EX 25593 1-1 n °31 - 1	P31	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 25 (Accueil 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P35	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °35 - 1	P35	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 24 (Bureau 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EX 25593 1-1 n °35 - 1	P35	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 3	Vol 29 (Accueil 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EX 25593 1-1 n °35 - 1	P35	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 25 (Accueil 1)	Plafonds	Enduits ciment	P36	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002EX 25593 1-1 n °36 - 1	P36	Matériau compact gris hétérogène + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 3	Vol 29 (Accueil 2)	Plafonds	Enduits ciment	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Gris	002EX 25593 1-1 n °36 - 1	P36	Matériau compact gris hétérogène + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 3	Vol 27 (Bureau 5)	Plafonds	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Gris	002EX 25593 1-1 n °36 - 1	P36	Matériau compact gris hétérogène + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 3	Vol 28 (Bureau 6)	Plafonds	Enduits ciment	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Gris	002EX 25593 1-1 n °36 - 1	P36	Matériau compact gris hétérogène + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 3	Vol 29 (Accueil 2) - Vol 27 (Bureau 5) - Vol 28 (Bureau 6)	Plafonds	Enduits ciment	S43 - S45 - S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Gris	002EX 25593 1-1 n °36 - 1	P36	Matériau compact gris hétérogène + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 3	Vol 29 (Accueil 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Réalisation d'un sondage		S44 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature Placoplatre
RDC Bat 3	Vol 27 (Bureau 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		S44 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature Placoplatre
RDC Bat 3	Vol 28 (Bureau 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		S44 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature Placoplatre



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 26 (Local V.O.)	Plafonds	Flocages	P38	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °38 - 1	P38	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 22 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	P8	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002EX 25593 1-1 n°8 - 1	P8	Matériau blanc en vrac + matériau noir en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 22 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n°9 - 1	P9 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 22 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n°9 - 1	P9 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 17 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Ragréage	P13	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002EX 25593 1-1 n °13 - 1	P13	Matériau beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 17 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P14	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °14 - 1	P14 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + matériau beige	Positif	Présence sur analyse
RDC Bat 4	Vol 17 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P14	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °14 - 1	P14 Phase 2	Revêtement cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 16 (Circulation)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P20	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002EX 25593 1-1 n °20 - 1	P20 Phase 1	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 16 (Circulation)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P20	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002EX 25593 1-1 n °20 - 1	P20 Phase 2	Carrelage en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 19 (Salle d'attente)	Revêtement de sol	Ragréage	P29	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002EX 25593 1-1 n °29 - 1	P29	Ragréage beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 23 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Beige	002EX 25593 1-1 n °29 - 1	P29	Ragréage beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 20 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Beige	002EX 25593 1-1 n °29 - 1	P29	Ragréage beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 21 (Local)	Revêtement de sol	Ragréage	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Beige	002EX 25593 1-1 n °29 - 1	P29	Ragréage beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 23 (Bureau 3) - Vol 20 (Bureau 2) - Vol 21 (Local)	Revêtement de sol	Ragréage	S28 - S29 - S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Beige	002EX 25593 1-1 n °29 - 1	P29	Ragréage beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 19 (Salle d'attente)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P30	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °30 - 1	P30 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 23 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX 25593 1-1 n °30 - 1	P30 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 20 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX 25593 1-1 n °30 - 1	P30 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 21 (Local)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX 25593 1-1 n °30 - 1	P30 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 23 (Bureau 3) - Vol 20 (Bureau 2) - Vol 21 (Local)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S31 - S32 - S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX 25593 1-1 n °30 - 1	P30 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 19 (Salle d'attente)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P30	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °30 - 1	P30 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 23 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX 25593 1-1 n °30 - 1	P30 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 20 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX 25593 1-1 n °30 - 1	P30 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 21 (Local)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX 25593 1-1 n °30 - 1	P30 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 23 (Bureau 3) - Vol 20 (Bureau 2) - Vol 21 (Local)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S31 - S32 - S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX 25593 1-1 n °30 - 1	P30 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 25 (Accueil 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P32	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002EX 25593 1-1 n °32 - 1	P32	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 3	Vol 29 (Accueil 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Gris	002EX 25593 1-1 n °32 - 1	P32	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 3	Vol 27 (Bureau 5)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Gris	002EX 25593 1-1 n °32 - 1	P32	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 3	Vol 28 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Gris	002EX 25593 1-1 n °32 - 1	P32	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 3	Vol 29 (Accueil 2) - Vol 27 (Bureau 5) - Vol 28 (Bureau 6)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S37 - S38 - S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Gris	002EX 25593 1-1 n °32 - 1	P32	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 16 (Circulation)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P21	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °21 - 1	P21 Phase 1	Carrelage beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 16 (Circulation)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX 25593 1-1 n °21 - 1	P21 Phase 1	Carrelage beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC Bat 4	Vol 18 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX 25593 1-1 n °21 - 1	P21 Phase 1	Carrelage beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 16 (Circulation) - Vol 18 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P21 - S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX 25593 1-1 n °21 - 1	P21 Phase 1	Carrelage beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 16 (Circulation)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P21	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °21 - 1	P21 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 16 (Circulation)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX 25593 1-1 n °21 - 1	P21 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 18 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX 25593 1-1 n °21 - 1	P21 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 16 (Circulation) - Vol 18 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P21 - S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EX 25593 1-1 n °21 - 1	P21 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDC Bat 4	Vol 25 (Accueil 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P33	Réalisation d'un prélèvement		002EX 25593 1-1 n °33 - 1	P33	Peinture non séparable + enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	 RDC Bat 4	RDC Bat 4 - Plan de repérage - Actions menées
	 RDC Bat 4	RDC Bat 4 - MPCA Revêtement de sol
	 RDC Bat 3	RDC Bat 3 - Plan de repérage - Actions menées


RDC BAT 4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX255931-1


Légende

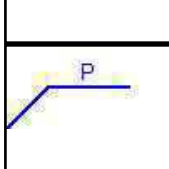


Localisation du prélèvement positif

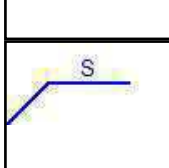

Localisation du prélèvement négatif



Localisation dun sondage négatif

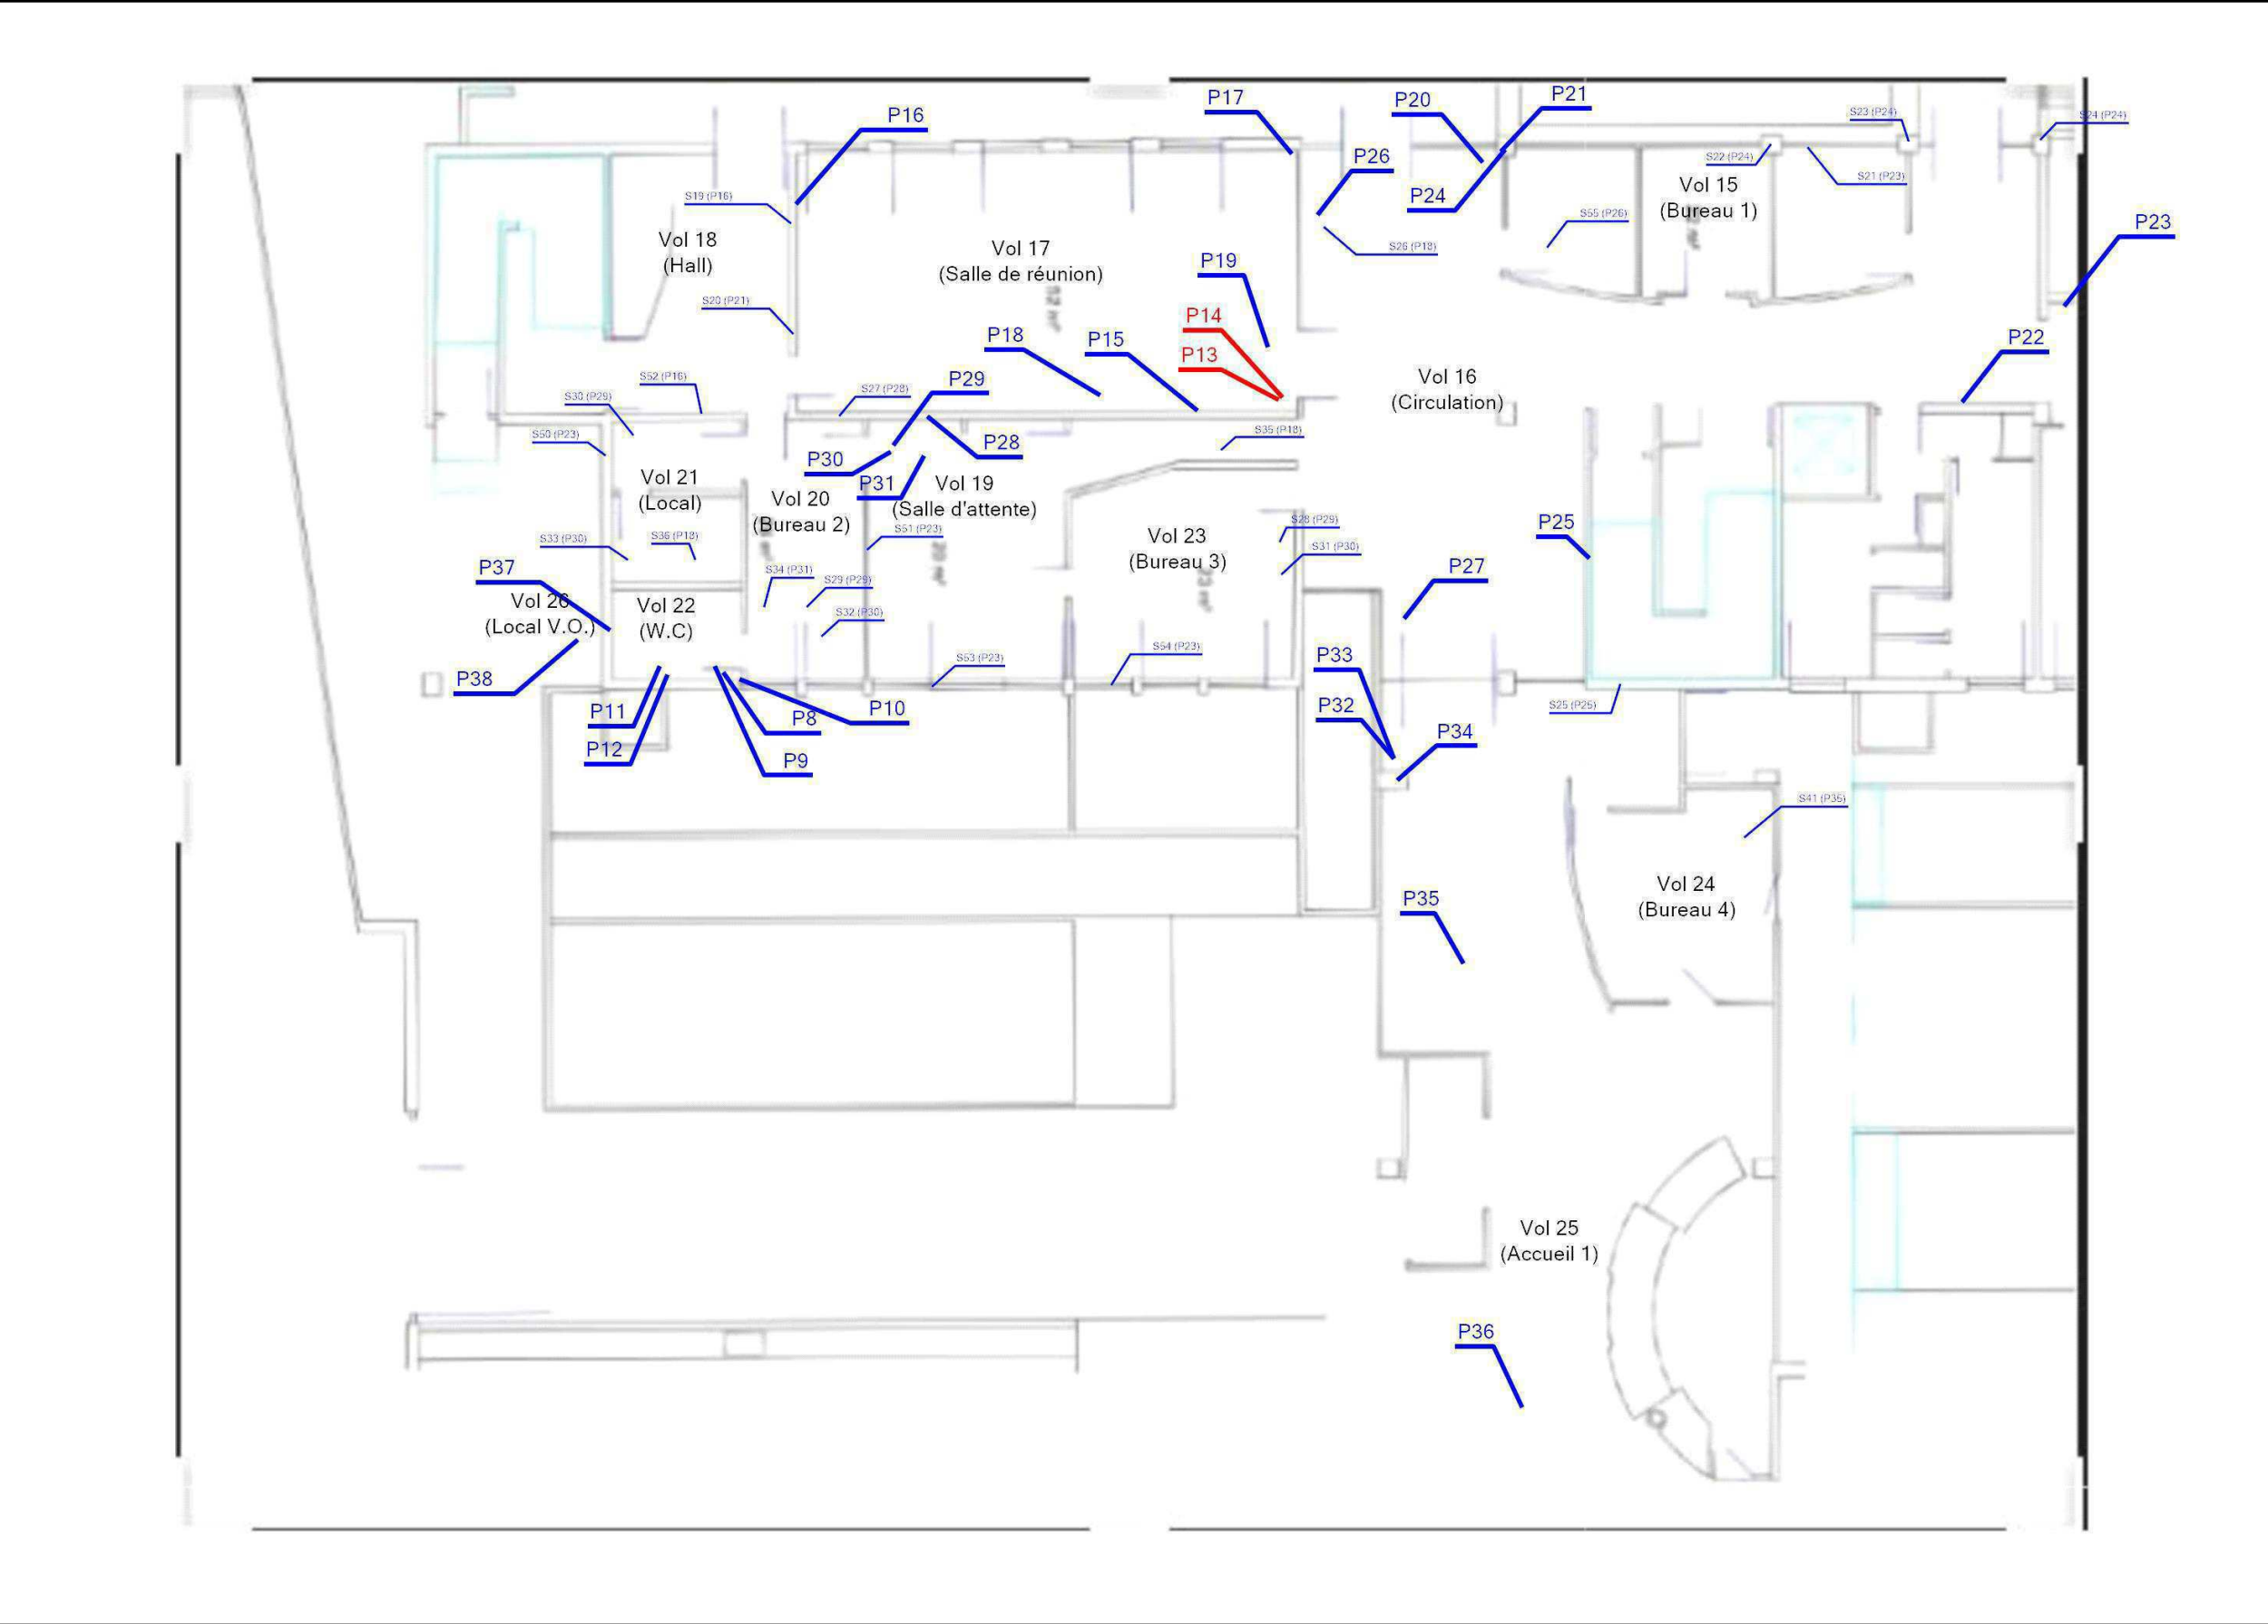

Adresse du bien

PLACE GASTON JOURDANNE
11000 CARCASSONNE

Désignation

Bâtiment

Date intervention

18/06/2026

Techniciens intervenant

AUMONT PAUL	
-------------	--


RDC BAT 4 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EX255931-1


Légende



P13 : Ragréage



P14 : Colle polymère jaune non
séparable + matériau beige

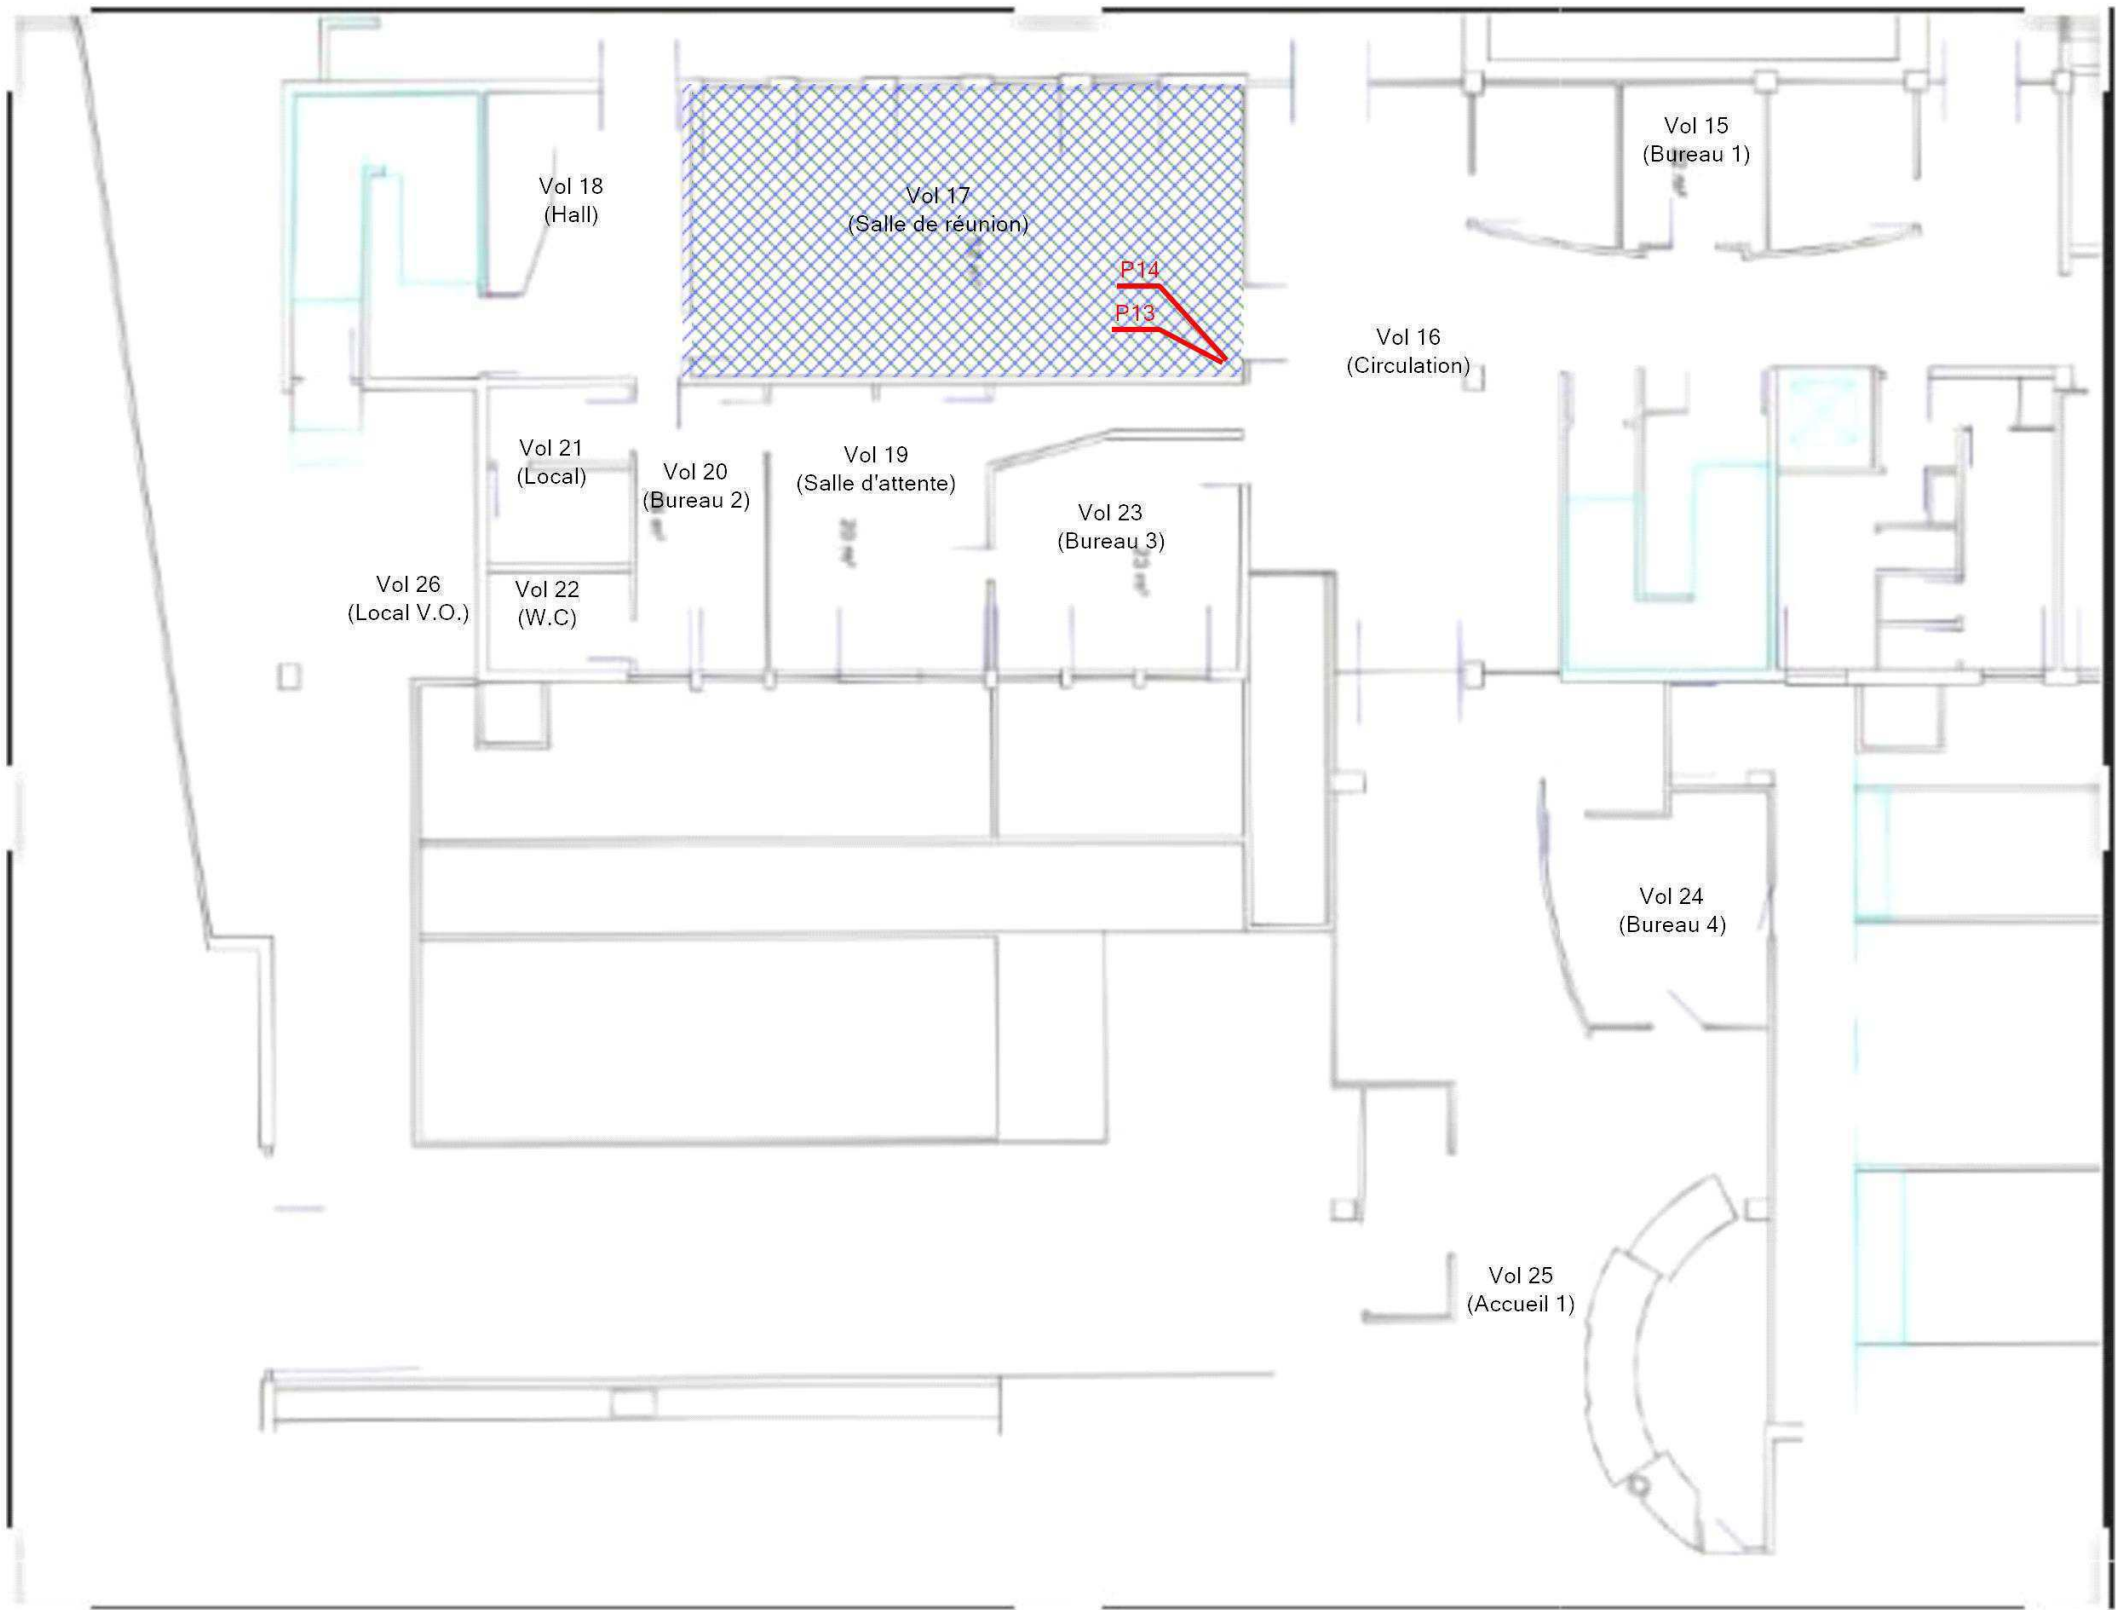

Adresse du bien

PLACE GASTON JOURDANNE
11000 CARCASSONNE

Désignation


Bâtiment

Date intervention

18/06/2026

Technicien intervenant

AUMONT PAUL

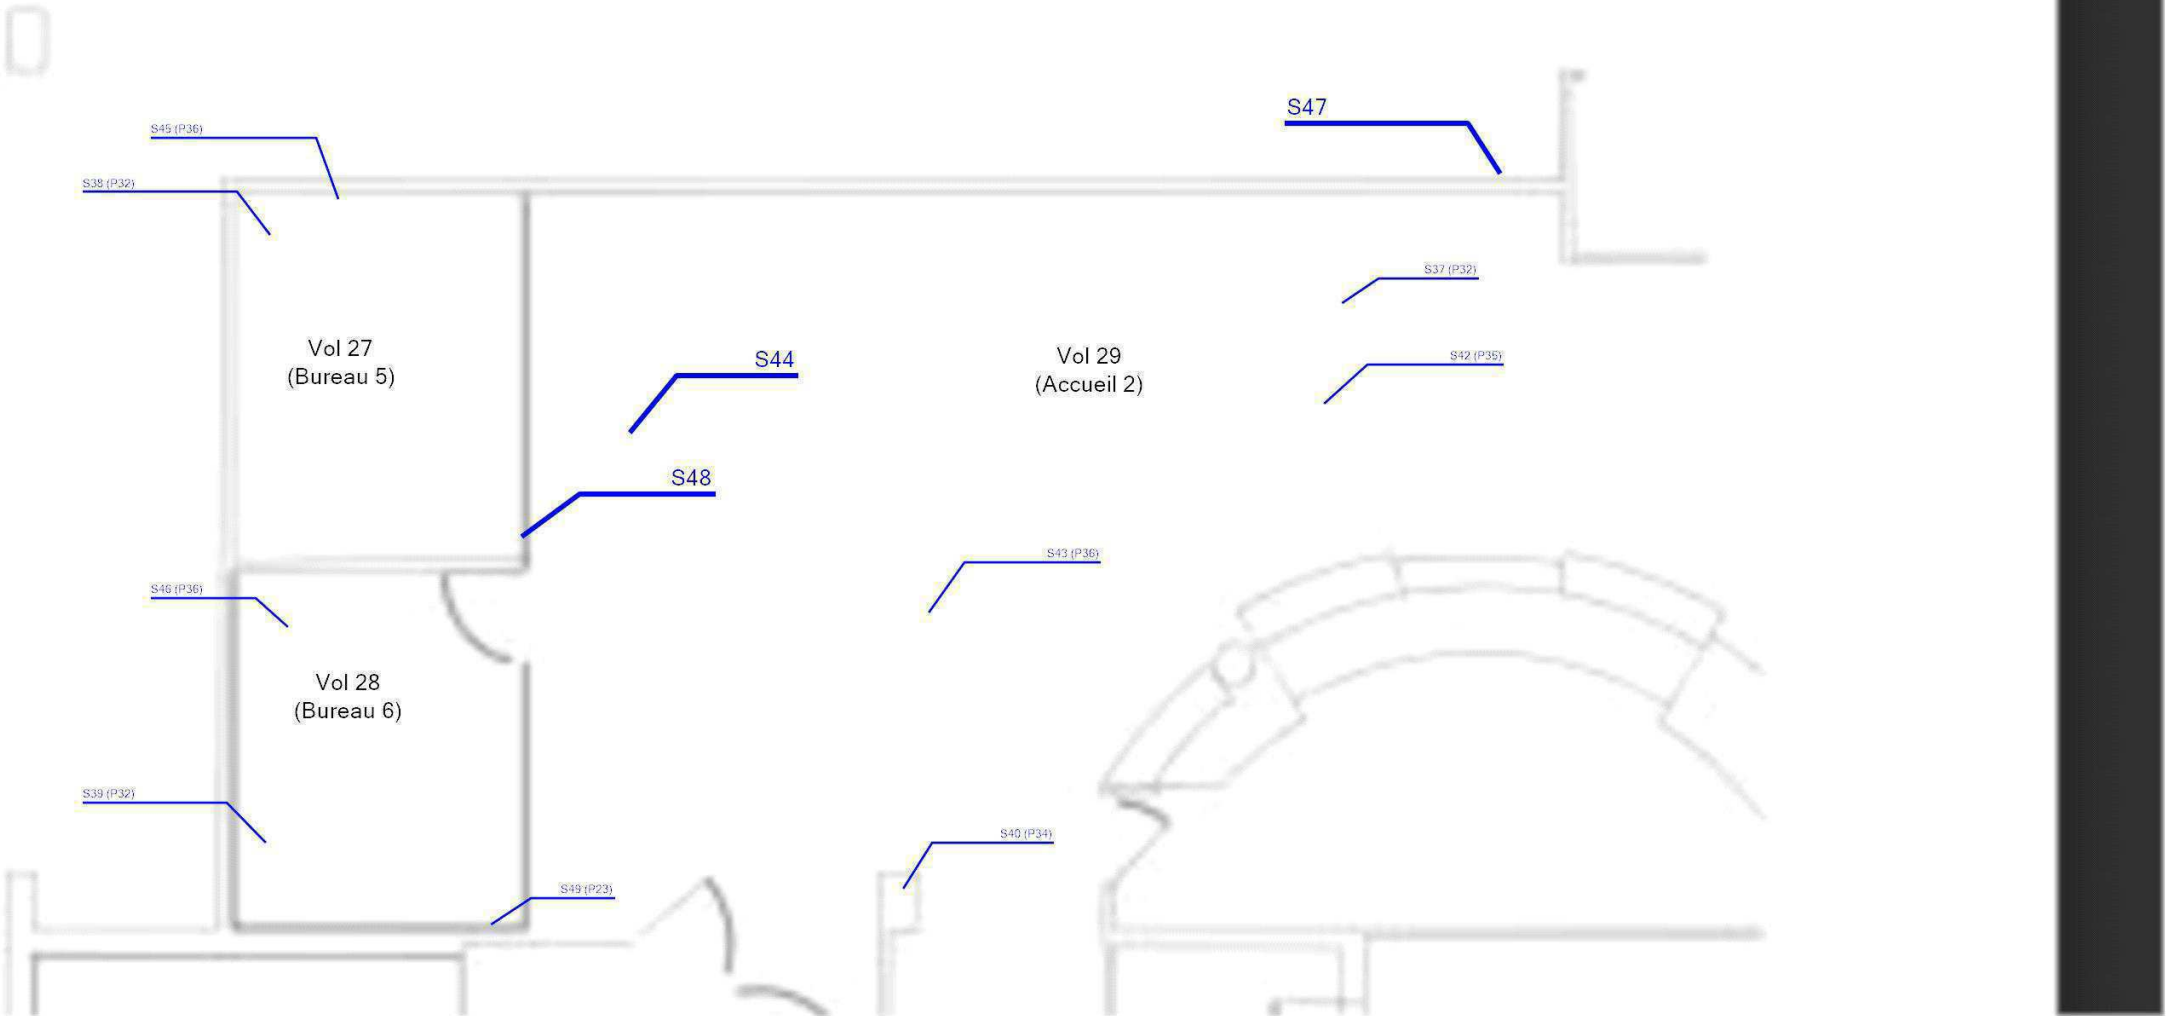RDC BAT 3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EX255931-1	
				Légende	
					Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	PLACE GASTON JOURDANNE 11000 CARCASSONNE	Bâtiment	18/06/2026	AUMONT PAUL	

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
S44 - 1 (S44)	RDC Bat 3 - Vol 29 (Accueil 2)	Absence : pas d'amiante par nature
S47 - 1 (S47)	RDC Bat 3 - Vol 29 (Accueil 2)	Absence : pas d'amiante par nature
S48 - 1 (S48)	RDC Bat 3 - Vol 27 (Bureau 5)	Absence : pas d'amiante par nature
002EX255931-1 n°8 - 1 (P8)	RDC Bat 4 - Vol 22 (W.C)	Prélèvement négatif
002EX255931-1 n°9 - 1 (P9)	RDC Bat 4 - Vol 22 (W.C)	Prélèvement négatif
002EX255931-1 n°10 - 1 (P10)	RDC Bat 4 - Vol 22 (W.C)	Prélèvement négatif
002EX255931-1 n°11 - 1 (P11)	RDC Bat 4 - Vol 22 (W.C)	Prélèvement négatif
002EX255931-1 n°12 - 1 (P12)	RDC Bat 4 - Vol 22 (W.C)	Prélèvement négatif
002EX255931-1 n°13 - 1 (P13)	RDC Bat 4 - Vol 17 (Salle de réunion)	Prélèvement positif
002EX255931-1 n°14 - 1 (P14)	RDC Bat 4 - Vol 17 (Salle de réunion)	Prélèvement positif
002EX255931-1 n°15 - 1 (P15)	RDC Bat 4 - Vol 17 (Salle de réunion)	Prélèvement négatif
002EX255931-1 n°16 - 1 (P16)	RDC Bat 4 - Vol 17 (Salle de réunion)	Prélèvement négatif
002EX255931-1 n°17 - 1 (P17)	RDC Bat 4 - Vol 17 (Salle de réunion)	Prélèvement négatif
002EX255931-1 n°18 - 1 (P18)	RDC Bat 4 - Vol 17 (Salle de réunion)	Prélèvement négatif
002EX255931-1 n°19 - 1 (P19)	RDC Bat 4 - Vol 17 (Salle de réunion)	Prélèvement négatif
002EX255931-1 n°20 - 1 (P20)	RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)	Prélèvement négatif
002EX255931-1 n°21 - 1 (P21)	RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)	Prélèvement négatif
002EX255931-1 n°22 - 1 (P22)	RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)	Prélèvement négatif
002EX255931-1 n°23 - 1 (P23)	RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)	Prélèvement négatif
002EX255931-1 n°24 - 1 (P24)	RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)	Prélèvement négatif
002EX255931-1 n°25 - 1 (P25)	RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)	Prélèvement négatif
002EX255931-1 n°26 - 1 (P26)	RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)	Prélèvement négatif
002EX255931-1 n°27 - 1 (P27)	RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)	Prélèvement négatif
002EX255931-1 n°28 - 1 (P28)	RDC Bat 4 - Vol 19 (Salle d'attente)	Prélèvement négatif
002EX255931-1 n°29 - 1 (P29)	RDC Bat 4 - Vol 19 (Salle d'attente)	Prélèvement négatif
002EX255931-1 n°30 - 1 (P30)	RDC Bat 4 - Vol 19 (Salle d'attente)	Prélèvement négatif
002EX255931-1 n°31 - 1 (P31)	RDC Bat 4 - Vol 19 (Salle d'attente)	Prélèvement négatif

002EX255931-1 n°32 - 1 (P32)	RDC Bat 4 - Vol 25 (Accueil 1)	Prélevement négatif
002EX255931-1 n°33 - 1 (P33)	RDC Bat 4 - Vol 25 (Accueil 1)	Prélevement négatif
002EX255931-1 n°34 - 1 (P34)	RDC Bat 4 - Vol 25 (Accueil 1)	Prélevement négatif
002EX255931-1 n°35 - 1 (P35)	RDC Bat 4 - Vol 25 (Accueil 1)	Prélevement négatif
002EX255931-1 n°36 - 1 (P36)	RDC Bat 4 - Vol 25 (Accueil 1)	Prélevement négatif
002EX255931-1 n°37 - 1 (P37)	RDC Bat 4 - Vol 26 (Local V.O.)	Prélevement négatif
002EX255931-1 n°38 - 1 (P38)	RDC Bat 4 - Vol 26 (Local V.O.)	Prélevement négatif



002EX255931-1 n°8 - 1 (P8) - RDC Bat 4 - Vol 22 (W.C)




002EX255931-1 n°9 - 1 (P9) - RDC Bat 4 - Vol 22 (W.C)



002EX255931-1 n°10 - 1 (P10) - RDC Bat 4 - Vol 22 (W.C)



002EX255931-1 n°11 - 1 (P11) - RDC Bat 4 - Vol 22 (W.C)

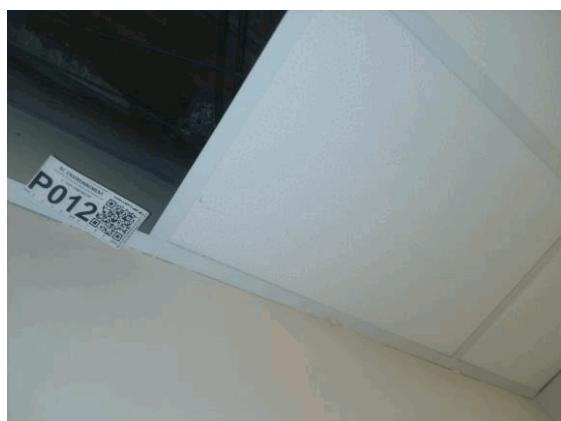

002EX255931-1 n°12 - 1 (P12) - RDC Bat 4 - Vol 22 (W.C)



002EX255931-1 n°13 - 1 (P13) - RDC Bat 4 - Vol 17 (Salle de réunion)



002EX255931-1 n°14 - 1 (P14) - RDC Bat 4 - Vol 17
(Salle de réunion)



002EX255931-1 n°15 - 1 (P15) - RDC Bat 4 - Vol 17
(Salle de réunion)




002EX255931-1 n°16 - 1 (P16) - RDC Bat 4 - Vol 17
(Salle de réunion)



002EX255931-1 n°17 - 1 (P17) - RDC Bat 4 - Vol 17
(Salle de réunion)



002EX255931-1 n°18 - 1 (P18) - RDC Bat 4 - Vol 17
(Salle de réunion)

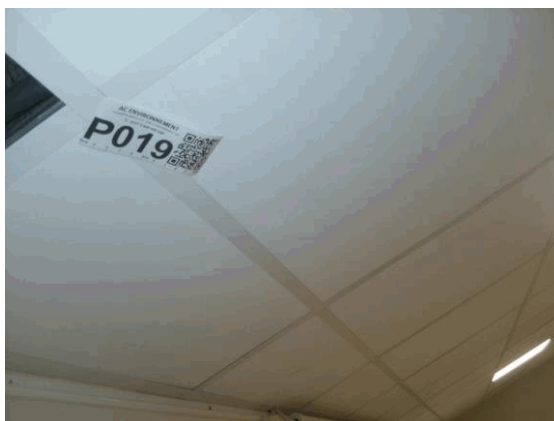

002EX255931-1 n°19 - 1 (P19) - RDC Bat 4 - Vol 17
(Salle de réunion)



002EX255931-1 n°20 - 1 (P20) - RDC Bat 4 - Vol 16
(Circulation)



002EX255931-1 n°21 - 1 (P21) - RDC Bat 4 - Vol 16
(Circulation)



002EX255931-1 n°22 - 1 (P22) - RDC Bat 4 - Vol 16
(Circulation)



002EX255931-1 n°23 - 1 (P23) - RDC Bat 4 - Vol 16
(Circulation)




002EX255931-1 n°24 - 1 (P24) - RDC Bat 4 - Vol 16
(Circulation)



002EX255931-1 n°25 - 1 (P25) - RDC Bat 4 - Vol 16
(Circulation)




002EX255931-1 n°26 - 1 (P26) - RDC Bat 4 - Vol 16
(Circulation)

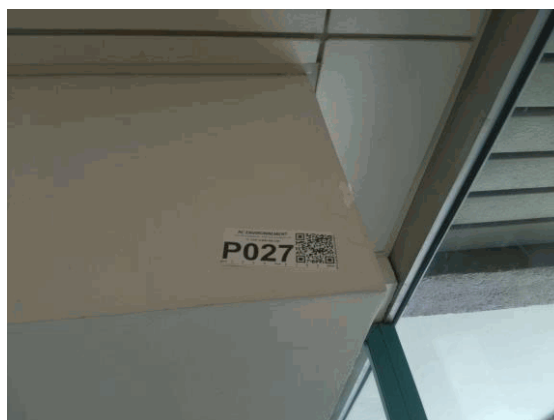

002EX255931-1 n°27 - 1 (P27) - RDC Bat 4 - Vol 16
(Circulation)



002EX255931-1 n°28 - 1 (P28) - RDC Bat 4 - Vol 19
(Salle d'attente)

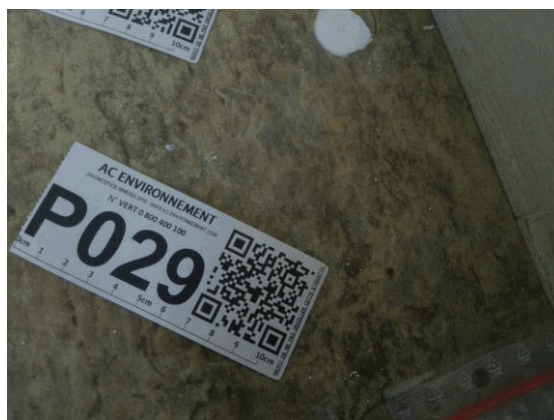

002EX255931-1 n°29 - 1 (P29) - RDC Bat 4 - Vol 19
(Salle d'attente)



002EX255931-1 n°30 - 1 (P30) - RDC Bat 4 - Vol 19
(Salle d'attente)



002EX255931-1 n°31 - 1 (P31) - RDC Bat 4 - Vol 19
(Salle d'attente)




002EX255931-1 n°32 - 1 (P32) - RDC Bat 4 - Vol 25
(Accueil 1)




002EX255931-1 n°33 - 1 (P33) - RDC Bat 4 - Vol 25
(Accueil 1)



002EX255931-1 n°34 - 1 (P34) - RDC Bat 4 - Vol 25
(Accueil 1)

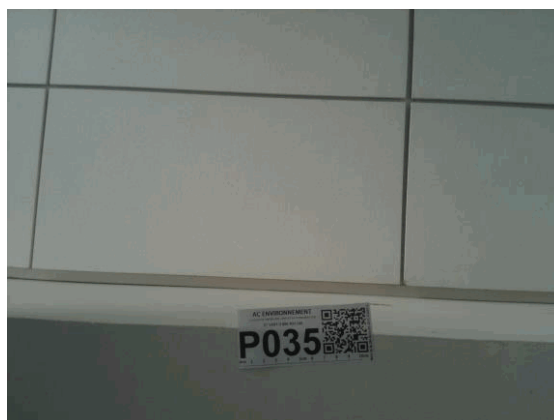

002EX255931-1 n°35 - 1 (P35) - RDC Bat 4 - Vol 25
(Accueil 1)

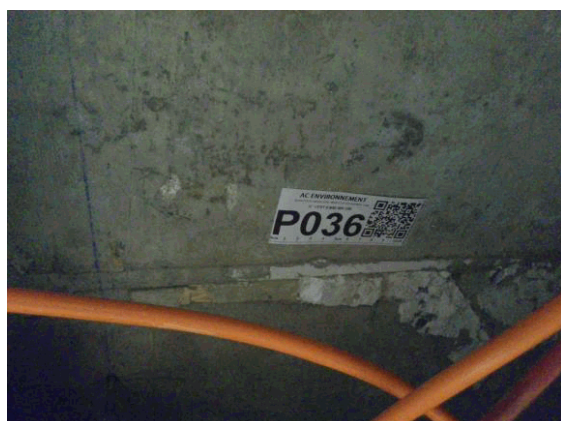

002EX255931-1 n°36 - 1 (P36) - RDC Bat 4 - Vol 25
(Accueil 1)



002EX255931-1 n°37 - 1 (P37) - RDC Bat 4 - Vol 26
(Local V.O.)



002EX255931-1 n°38 - 1 (P38) - RDC Bat 4 - Vol 26
(Local V.O.)



S44 - 1 (S44) - RDC Bat 3 - Vol 29 (Accueil 2)



S47 - 1 (S47) - RDC Bat 3 - Vol 29 (Accueil 2)



S48 - 1 (S48) - RDC Bat 3 - Vol 27 (Bureau 5)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau blanc en vrac + matériau noir en faible quantité non séparable - Beige	RDC Bat 4 - Vol 22 (W.C)	
P9 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige	RDC Bat 4 - Vol 22 (W.C)	
P9 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris	RDC Bat 4 - Vol 22 (W.C)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	RDC Bat 4 - Vol 22 (W.C)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau compact gris hétérogène	RDC Bat 4 - Vol 22 (W.C)	
P12	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	RDC Bat 4 - Vol 22 (W.C)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Beige	RDC Bat 4 - Vol 17 (Salle de réunion)	
P14 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + matériau beige	RDC Bat 4 - Vol 17 (Salle de réunion)	
P14 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant gris	RDC Bat 4 - Vol 17 (Salle de réunion)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène	RDC Bat 4 - Vol 17 (Salle de réunion)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc	RDC Bat 4 - Vol 17 (Salle de réunion)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture avec couche en toile + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	RDC Bat 4 - Vol 17 (Salle de réunion)	
P18	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau compact gris hétérogène	RDC Bat 4 - Vol 17 (Salle de réunion)	
P19	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune	RDC Bat 4 - Vol 17 (Salle de réunion)	
P20 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - Gris	RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)	
P20 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage en vrac - Gris	RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)	

P21 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage beige	RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)
P21 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise	RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris non séparable	RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vra	RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Matériau compact gris non séparable + enduit compact gris	RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène - Gris	RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)
P26	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)
P27	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche en papier	RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)
P28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit beige en vrac non séparable + matériau compact gris non séparable	RDC Bat 4 - Vol 19 (Salle d'attente)
P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage beige en vrac - Beige	RDC Bat 4 - Vol 19 (Salle d'attente)
P30 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige	RDC Bat 4 - Vol 19 (Salle d'attente)
P30 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	RDC Bat 4 - Vol 19 (Salle d'attente)
P31	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	RDC Bat 4 - Vol 19 (Salle d'attente)
P32	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - Gris	RDC Bat 4 - Vol 25 (Accueil 1)

P33	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + enduit compact gris	RDC Bat 4 - Vol 25 (Accueil 1)
P34	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture non séparable + enduit compact gris	RDC Bat 4 - Vol 25 (Accueil 1)
P35	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	RDC Bat 4 - Vol 25 (Accueil 1)
P36	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau compact gris hétérogène + matériau blanc en vrac non séparable - Gris	RDC Bat 4 - Vol 25 (Accueil 1)
P37	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit compact gris	RDC Bat 4 - Vol 26 (Local V.O.)
P38	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières	RDC Bat 4 - Vol 26 (Local V.O.)



ITGA ANALYTICS LIMONEST
235 rue de l'étang
69760 Limonest
Contact-Analytics@itga.fr

cofrac

Accréditation n° 1-7326
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ESSAIS

CHANTIER	COORDONNÉES DESTINATAIRE
Référence Adresse C032026103898 Commande : 002EX255931 Affaire : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE 11000 CARCASSONNE	AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Limonest, le 10/04/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026103898
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Limonest
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*) Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EX255931_001

Référence labo	69PM00795726	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DOMENICO SCIORTINO	Date d'analyse	09/04/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Pulvérulent Gris, Enduit Pulvérulent Gris		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante			
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	QRV	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
2	4	Enduit Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	QRV	Non détecté	●
	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		2 MET						

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 4.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026103898
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX255931_002

Référence labo	69PM00795727	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DOMENICO SCIORTINO	Date d'analyse	09/04/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Enduit Pulvérulent Gris, Colle Pulvérulent Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées ^(*)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées ^(*)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone		1	1	QRV	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX255931_003

Référence labo	69PM00795728	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DOMENICO SCIORTINO	Date d'analyse	09/04/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Pulvérulent Gris, Enduit Pulvérulent Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	1	QRV	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
2	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	QRV	Non détecté	●
	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 4.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026103898
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX255931_004

Référence labo	69PM00795729	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DOMENICO SCIORTINO	Date d'analyse	09/04/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	1	QRV	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX255931_005

Référence labo	69PM00795730	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DOMENICO SCIORTINO	Date d'analyse	09/04/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	QRV	Non détecté	
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	QRV	Non détecté	
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026103898

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX255931_006

Référence labo	69PM00795731	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DOMENICO SCIORTINO	Date d'analyse	09/04/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description		MOLP	MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	- - -	Acétone	1 1	QRV
	2	Matériau Dur Blanc	- - -			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET		

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX255931_007

Référence labo	69PM00795732	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/04/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	DOMENICO SCIORTINO	Date d'analyse	09/04/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 6		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description		MOLP	MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	- - -	Acétone	1 1	QRV
	2	Enduit Effritable Blanc	- - -			
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	- - -			
	4	Enduit Effritable Beige	- - -			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET		

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence dossier: RSC032026103898

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 10 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 10/10

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026103898
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Responsable d'équipe
Clarisse Masclaux



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.79.52.80
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-17404 EN DATE DU 26/06/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Cliant : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0226-17404 Réf. Commande Client : 002EX255931-1
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/06/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment		Réf échantillon ITGA : IT112606-10639	
Réf échantillon client : 002EX255931-1008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 22 (W.C)		Description ITGA : Matériau blanc en vrac / Matériau noir en faible quantité	
1 Matériau blanc en vrac + Matériau noir en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IDR (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-17404 EN DATE DU 26/06/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment Réf échantillon client : 002EX255931-1009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 22 (W.C)			
		Réf échantillon ITGA : IT112606-10640	
		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
1 ▶ Revêtement souple beige	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IDR
1 ▶ Colle polymère jaune + Ragréage gris	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IDR
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment Réf échantillon client : 002EX255931-1010 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 22 (W.C)			
		Réf échantillon ITGA : IT112606-10641	
		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier	
1 ▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable (1)	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : VGD (5)
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment Réf échantillon client : 002EX255931-1011 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 22 (W.C)			
		Réf échantillon ITGA : IT112606-10642	
		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
1 ▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : VGD
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment Réf échantillon client : 002EX255931-1012 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 22 (W.C)			
		Réf échantillon ITGA : IT112606-10643	
		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
1 ▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige (1)	MOLP + META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : WDH (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-17404 EN DATE DU 26/06/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment			
Réf échantillon client : 002EX255931-1013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 17 (Salle de réunion)		Réf échantillon ITGA : IT112606-10644 Description ITGA : Matériau beige en vrac / Matériau gris en vrac	
1 ▶ Matériau beige en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NDN (4)
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment			
Réf échantillon client : 002EX255931-1014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 17 (Salle de réunion)		Réf échantillon ITGA : IT112606-10645 Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune / Matériau beige	
1 ▶ Revêtement cassant gris (1)	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : WDH
1 ▶ Colle polymère jaune non séparable + Matériau beige (1)	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : IDR (5)
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment			
Réf échantillon client : 002EX255931-1015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 17 (Salle de réunion)		Réf échantillon ITGA : IT112606-10646 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
1 ▶ Matériau compact gris hétérogène (1)	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : VGD
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment			
Réf échantillon client : 002EX255931-1016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 17 (Salle de réunion)		Réf échantillon ITGA : IT112606-10647 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc	
1 ▶ Matériau plâtreux blanc (1)	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : VGD

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0226-17404 EN DATE DU 26/06/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment			
Réf échantillon client : 002EX255931-1017 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 17 (Salle de réunion)		Réf échantillon ITGA : IT112606-10648 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
1 ▶ Peinture avec couche en toile + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : VGD (4)
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment			
Réf échantillon client : 002EX255931-1018 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 17 (Salle de réunion)		Réf échantillon ITGA : IT112606-10649 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
1 ▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IDR
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment			
Réf échantillon client : 002EX255931-1019 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 17 (Salle de réunion)		Réf échantillon ITGA : IT112606-10650 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux jaune	
1 ▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux jaune	(1) MOLP + META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : WDH (5)
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment			
Réf échantillon client : 002EX255931-1020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 16 (Circulation)		Réf échantillon ITGA : IT112606-10651 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Carrelage en vrac	
1 ▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : VGD
Carrelage en vrac	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0226-17404 EN DATE DU 26/06/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment			
Réf échantillon client : 002EX255931-1021 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 16 (Circulation)		Réf échantillon ITGA : IT112606-10652 Description ITGA : Carrelage beige / Colle grise	
Carrelage beige	---	Non analysé	
1  Colle grise	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IDR
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment			
Réf échantillon client : 002EX255931-1022 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 16 (Circulation)		Réf échantillon ITGA : IT112606-10653 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris	
1  Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau compact gris non séparable	(1) META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : VGD (4)
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment			
Réf échantillon client : 002EX255931-1023 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 16 (Circulation)		Réf échantillon ITGA : IT112606-10654 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Papier en faible quantité / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac avec couche cartonnée / Matériau gris en faible quantité en vrac	
1  Peinture en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + Papier en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac avec couche cartonnée non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac	(1) META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : WDH (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-17404 EN DATE DU 26/06/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment Réf échantillon client : 002EX255931-1024 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment / Vol 16 (Circulation)	Réf échantillon ITGA : IT112606-10655 Description ITGA : Matériau compact gris / Enduit compact gris		
1  Matériau compact gris non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 (6)	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD (5)
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment Réf échantillon client : 002EX255931-1025 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 16 (Circulation)	Réf échantillon ITGA : IT112606-10656 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
1  Matériau compact gris hétérogène (1)	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : VGD
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment Réf échantillon client : 002EX255931-1026 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 16 (Circulation)	Réf échantillon ITGA : IT112606-10657 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
1  Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige (1)	MOLP + META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IDR (5)
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment Réf échantillon client : 002EX255931-1027 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 16 (Circulation)	Réf échantillon ITGA : IT112606-10658 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche en papier		
1  Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche en papier (1)	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : VGD (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-17404 EN DATE DU 26/06/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment		Réf échantillon ITGA : IT112606-10659		
Réf échantillon client : 002EX255931-1028 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 19 (Salle d'attente)		Description ITGA : Peinture / Enduit beige en vrac / Matériau compact gris		
1 ▶ Peinture non séparable + Enduit beige en vrac non séparable + Matériau compact gris non séparable	(1)	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : VGD (4)
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment		Réf échantillon ITGA : IT112606-10660		
Réf échantillon client : 002EX255931-1029 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 19 (Salle d'attente)		Description ITGA : Ragréage beige en vrac		
1 ▶ Ragréage beige en vrac		META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : VGD (4)
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment		Réf échantillon ITGA : IT112606-10661		
Réf échantillon client : 002EX255931-1030 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 19 (Salle d'attente)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
1 ▶ Revêtement souple beige		META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : VGD
1 ▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	(1)	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : VGD (5)
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment		Réf échantillon ITGA : IT112606-10662		
Réf échantillon client : 002EX255931-1031 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 19 (Salle d'attente)		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
1 ▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	(1)	MOLP + META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : WDH (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-17404 EN DATE DU 26/06/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client :	Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment		Réf échantillon ITGA :	IT112606-10663
Réf échantillon client :	002EX255931-1032 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 25 (Accueil 1)		Description ITGA :	Matériau compact gris hétérogène
1 ▶ Matériau compact gris hétérogène	(1)	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : VGD
Réf dossier client :	Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment		Réf échantillon ITGA :	IT112606-10664
Réf échantillon client :	002EX255931-1033 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 25 (Accueil 1)		Description ITGA :	Peinture / Enduit compact gris
1 ▶ Peinture non séparable + Enduit compact gris	(1)	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 (6)	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD (5)
Réf dossier client :	Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment		Réf échantillon ITGA :	IT112606-10665
Réf échantillon client :	002EX255931-1034 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment / Vol 25 (Accueil 1)		Description ITGA :	Peinture / Enduit compact gris
1 ▶ Peinture non séparable + Enduit compact gris	(1)	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 (6)	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD (5)
Réf dossier client :	Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment		Réf échantillon ITGA :	IT112606-10666
Réf échantillon client :	002EX255931-1035 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 25 (Accueil 1)		Description ITGA :	Enduit blanc / Matériau fibreux beige
1 ▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	(1)	MOLP + META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 5	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IDR (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-17404 EN DATE DU 26/06/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment Réf échantillon client : 002EX255931-1036 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 25 (Accueil 1) Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau blanc en vrac Réf échantillon ITGA : IT112606-10667			
1 ▶ Matériau compact gris hétérogène + Matériau blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : VGD (4)
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment Réf échantillon client : 002EX255931-1037 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 26 (Local V.O.) Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris Réf échantillon ITGA : IT112606-10668			
1 ▶ Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 (6)	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD (5)
Réf dossier client : Cité Administrative de Carcassonne PLACE GASTON JOURDANNE - 11000 CARCASSONNE Bâtiment Réf échantillon client : 002EX255931-1038 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 26 (Local V.O.) Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières Réf échantillon ITGA : IT112606-10669			
1 ▶ Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 26/06/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : WDH

- (1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
- (2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
- (3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
- (4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
- (5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
- (6) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.
- 1.accréditation n° 1-1761

Validé par : Elisé BONKOUNGOU Chef d'équipe

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : PLACE GASTON JOURDANNE 11000
CARCASSONNE

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : istrative de Carcassonne

N° de lot : Non communiqué

Désignation : Bâtiment

Date de construction ou permis de construire : Avant 1997

Fonction du bâtiment : Administration

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
DDFIP AUDE
1 Place Gaston Jourdanne
11000 CARCASSONNE

Donneur d'ordre :
DDFIP AUDE
1 Place Gaston Jourdanne
11000 CARCASSONNE

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : Fondis FenX (2-1043)

Date de chargement de la source : 01/04/2022

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850 MBq

Date de fin de validité de la source : 01/04/2027

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

Accompagnateur : Sans objet

A-4 MISSION

Date de la mission : 18/06/2026

Date du rapport : 18/06/2026

Référence mission : 002EX255931-1

Circonstance du constat : Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : AUMONT PAUL

Certification n° : 24-2880

Délivré le : 19/11/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES



Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Les volumes impactés par la réhabilitation sont notifiés par des zonages couleurs.

(Bâtiment RDC)

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Selon programme de travaux.

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :

¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, ...), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X...) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles...) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complètera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.

L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information**. Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Etage 1 : Vol 1	Etage 1 : Vol 2
Etage 1 : Vol 3	Etage 2 : Vol 4
Etage 2 : Vol 5	Etage 2 : Vol 6
Etage 2 : Vol 7	Etage 2 : Vol 8
Etage 2 : Vol 9	Etage 2 : Vol 10
Etage 2 : Vol 11	Etage 2 : Vol 12
Etage 2 : Vol 13	Etage 2 : Vol 14
RDC Bat 4 : Vol 15 (Bureau 1)	RDC Bat 4 : Vol 16 (Circulation)
RDC Bat 4 : Vol 17 (Salle de réunion)	RDC Bat 4 : Vol 18 (Hall)
RDC Bat 4 : Vol 19 (Salle d'attente)	RDC Bat 4 : Vol 20 (Bureau 2)
RDC Bat 4 : Vol 21 (Local)	RDC Bat 4 : Vol 22 (W.C)
RDC Bat 4 : Vol 23 (Bureau 3)	RDC Bat 4 : Vol 24 (Bureau 4)
RDC Bat 4 : Vol 25 (Accueil 1)	RDC Bat 4 : Vol 26 (Local V.O.)
RDC Bat 3 : Vol 27 (Bureau 5)	RDC Bat 3 : Vol 28 (Bureau 6)
RDC Bat 3 : Vol 29 (Accueil 2)	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 3 - Vol 27 (Bureau 5)								
357	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
358	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
359	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
360	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Centre Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
369	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
370	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
371	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
372	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
378	A	Faux plafond (Aucunfaux plafond)-Plaf1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 3 - Vol 28 (Bureau 6)								
351	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,75 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
352	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
354	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
355	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
356	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
373	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
374	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
375	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC Bat 3 - Vol 28 (Bureau 6)

376	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
379	B	Faux plafond (Aucunfaux plafond)-Plaf1	Centre Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC Bat 3 - Vol 29 (Accueil 2)

361	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
362	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
363	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
364	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
365	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
366	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
367	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur2	Bas Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
368	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur2	Haut Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
377	A	Faux plafond (Aucunfaux plafond)-Plaf1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC Bat 4 - Vol 15 (Bureau 1)

3	C	Mur ciment papier peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Papier peint	0,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	C	Mur ciment papier peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	C	Mur ciment papier peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 15 (Bureau 1)								
203	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
204	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
205	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int2	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
208	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int2	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
209	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int3	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
212	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int3	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
213	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
214	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	A	Faux plafond (Aucunfaux plafond)-Plaf1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
342	C	Plafond hourdis brique brut-Plaf h/b1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)								
6	C	Mur ciment papier peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7	C	Mur ciment papier peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8	C	Mur ciment papier peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Papier peint	0,61 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9	D	Mur ciment papier peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10	D	Mur ciment papier peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11	D	Mur ciment papier peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Papier peint	0,89 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
12	G	Mur ciment papier peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
13	G	Mur ciment papier peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Papier peint	0,89 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
14	G	Mur ciment papier peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
15	H	Mur ciment papier peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Papier peint	0,6 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
16	H	Mur ciment papier peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
17	H	Mur ciment papier peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
18	I	Mur ciment papier peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Papier peint	0,83 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
19	I	Mur ciment papier peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
20	I	Mur ciment papier peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
21	J	Mur ciment papier peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Papier peint	0,72 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
22	J	Mur ciment papier peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
23	J	Mur ciment papier peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
84	K	Mur pierre brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
131	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
132	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
133	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
134	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)								
135	E	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
136	F	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
137	G	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
138	H	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
139	I	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
140	J	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
141	K	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
142	L	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
155	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
156	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	K	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	K	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	K	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	K	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	F	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
216	F	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)								
217	F	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
218	F	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
219	F	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int2	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
220	F	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int2	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
221	F	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
222	F	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
223	F	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int3	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
224	F	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int3	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
225	F	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
226	F	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
227	I	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
228	I	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
229	I	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
230	I	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)								
231	J	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
232	J	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
233	J	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
234	J	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
235	J	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int2	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
236	J	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int2	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
237	J	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
238	J	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
239	J	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int3	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
240	J	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int3	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
241	J	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
242	J	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
243	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
244	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)								
245	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
246	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
247	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int2	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
248	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int2	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
249	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
250	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
287	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int3	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
288	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int3	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
289	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
290	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
319	D	Porte verre (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
320	D	Porte verre (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
321	D	Porte verre (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
322	D	Porte verre (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
323	L	Porte verre (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
324	L	Porte verre (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
325	L	Porte verre (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 16 (Circulation)								
326	L	Porte verre (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
332	K	Faux plafond (Aucunfaux plafond)-Plaf1	Centre Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
343	K	Plafond hourdis brique brut-Plaf h/b1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 49

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 17 (Salle de réunion)								
24	A	Mur ciment papier peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Papier peint	0,89 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
25	A	Mur ciment papier peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
26	A	Mur ciment papier peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
27	B	Mur ciment papier peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Papier peint	0,64 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
28	B	Mur ciment papier peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
29	B	Mur ciment papier peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
30	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,79 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
31	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
32	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
33	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,8 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
87	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
88	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
89	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
90	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
91	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
92	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 17 (Salle de réunion)								
93	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
94	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
167	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
168	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
169	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
170	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Centre Droite	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
171	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
172	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
173	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur2	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
174	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur2	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
175	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
176	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
177	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur3	Haut Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
178	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur3	Haut Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
179	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
180	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
181	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur4	Centre Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
182	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur4	Haut Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
333	B	Faux plafond (Aucunfaux plafond)-Plaf1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
344	B	Plafond hourdis brique brut-Plaf h/b1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		18						


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 18 (Hall)								
34	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,89 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
35	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
36	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
37	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,86 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
144	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
145	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
251	B	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
252	B	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
253	B	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
254	B	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
345	B	Plafond hourdis brique brut-Plaf h/b1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 7								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

RDC Bat 4 - Vol 19 (Salle d'attente)

38	A	Mur ciment papier peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Papier peint	0,6 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
39	A	Mur ciment papier peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
40	A	Mur ciment papier peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
41	C	Mur ciment papier peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Papier peint	0,7 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
42	C	Mur ciment papier peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
43	C	Mur ciment papier peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 19 (Salle d'attente)								
44	D	Mur ciment papier peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Papier peint	0,77 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
45	D	Mur ciment papier peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
46	D	Mur ciment papier peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
47	F	Mur ciment papier peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
48	F	Mur ciment papier peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Papier peint	0,75 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
49	F	Mur ciment papier peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
95	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
96	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
97	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
98	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
99	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
100	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
101	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
102	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
103	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
104	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
105	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
106	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
187	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
188	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
189	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
190	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 19 (Salle d'attente)								
255	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
256	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
257	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
258	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
259	E	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
260	E	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
261	E	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
262	E	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
334	C	Faux plafond (Aucunfaux plafond)-Plaf1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
346	C	Plafond hourdis brique brut-Plaf h/b1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 20 (Bureau 2)								
50	B	Mur ciment papier peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
51	B	Mur ciment papier peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
52	B	Mur ciment papier peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Papier peint	0,62 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
53	D	Mur ciment papier peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
54	D	Mur ciment papier peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 20 (Bureau 2)								
55	D	Mur ciment papier peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Papier peint	0,87 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
85	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
86	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
107	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
108	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
109	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
110	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
111	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
112	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
113	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
114	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
183	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
184	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
185	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
186	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
263	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
264	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
265	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
266	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
271	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 20 (Bureau 2)								
272	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
273	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
274	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
275	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int2	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
276	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int2	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
277	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
278	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
335	A	Faux plafond (Aucunfaux plafond)-Plaf1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
347	A	Plafond hourdis brique brut-Plaf h/b1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 21 (Local)								
56	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,76 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
57	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
58	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
59	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,64 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
60	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
61	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,86 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 21 (Local)								
62	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,83 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
63	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
115	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
116	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
117	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
118	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
119	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
120	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
121	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
122	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
267	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
268	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
269	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
270	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
336	A	Faux plafond (Aucunfaux plafond)-Plaf1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
348	A	Plafond hourdis brique brut-Plaf h/b1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 22 (W.C)								
64	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,8 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 22 (W.C)								
65	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
66	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,73 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
67	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
68	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,87 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
69	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
70	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,69 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
71	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
123	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
124	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
125	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
126	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
127	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
128	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
129	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
130	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
279	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
280	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
281	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
282	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
337	A	Faux plafond (Aucunfaux plafond)-Plaf1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
349	B	Plafond hourdis brique brut-Plaf h/b1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 23 (Bureau 3)								
72	A	Mur ciment papier peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Papier peint	0,63 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
73	A	Mur ciment papier peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
74	A	Mur ciment papier peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
75	B	Mur ciment papier peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
76	B	Mur ciment papier peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
77	B	Mur ciment papier peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Papier peint	0,64 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
147	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
148	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
149	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
150	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
151	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
152	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
153	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
154	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
283	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
284	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
285	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
286	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
338	B	Faux plafond (Aucunfaux plafond)-Plaf1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 23 (Bureau 3)								
350	B	Plafond hourdis brique brut-Plaf h/b1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 24 (Bureau 4)								
78	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
291	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
292	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
293	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
294	C	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
295	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
296	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
297	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
298	A	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	A	Faux plafond (Aucunfaux plafond)-Plaf1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 25 (Accueil 1)								
146	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
191	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur2	Bas Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Radiateur2	Bas Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
299	F	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
300	F	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
301	F	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
302	F	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
303	D	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
304	D	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant int)-Po-OD Int1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 25 (Accueil 1)								
305	D	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
306	D	Porte - Ouvrant / Dormant intérieur bois peint (Dormant ext)-Po-OD Int1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
307	A	Porte verre (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
308	A	Porte verre (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
309	A	Porte verre (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
310	A	Porte verre (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
311	B	Porte verre (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
312	B	Porte verre (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
313	B	Porte verre (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
314	B	Porte verre (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
315	C	Porte verre (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
316	C	Porte verre (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
317	C	Porte verre (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
318	C	Porte verre (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
340	A	Faux plafond (Aucunfaux plafond)-Plaf1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 26 (Local V.O.)								
80	A	Mur enduit ciment peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
81	A	Mur enduit ciment peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
82	B	Mur enduit ciment peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC Bat 4 - Vol 26 (Local V.O.)								
83	B	Mur enduit ciment peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
327	B	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
328	B	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
329	B	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
330	B	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
341	A	Flocage -Plafond Flo1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement




Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>

RDC BAT 4 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX255931-1

Légende

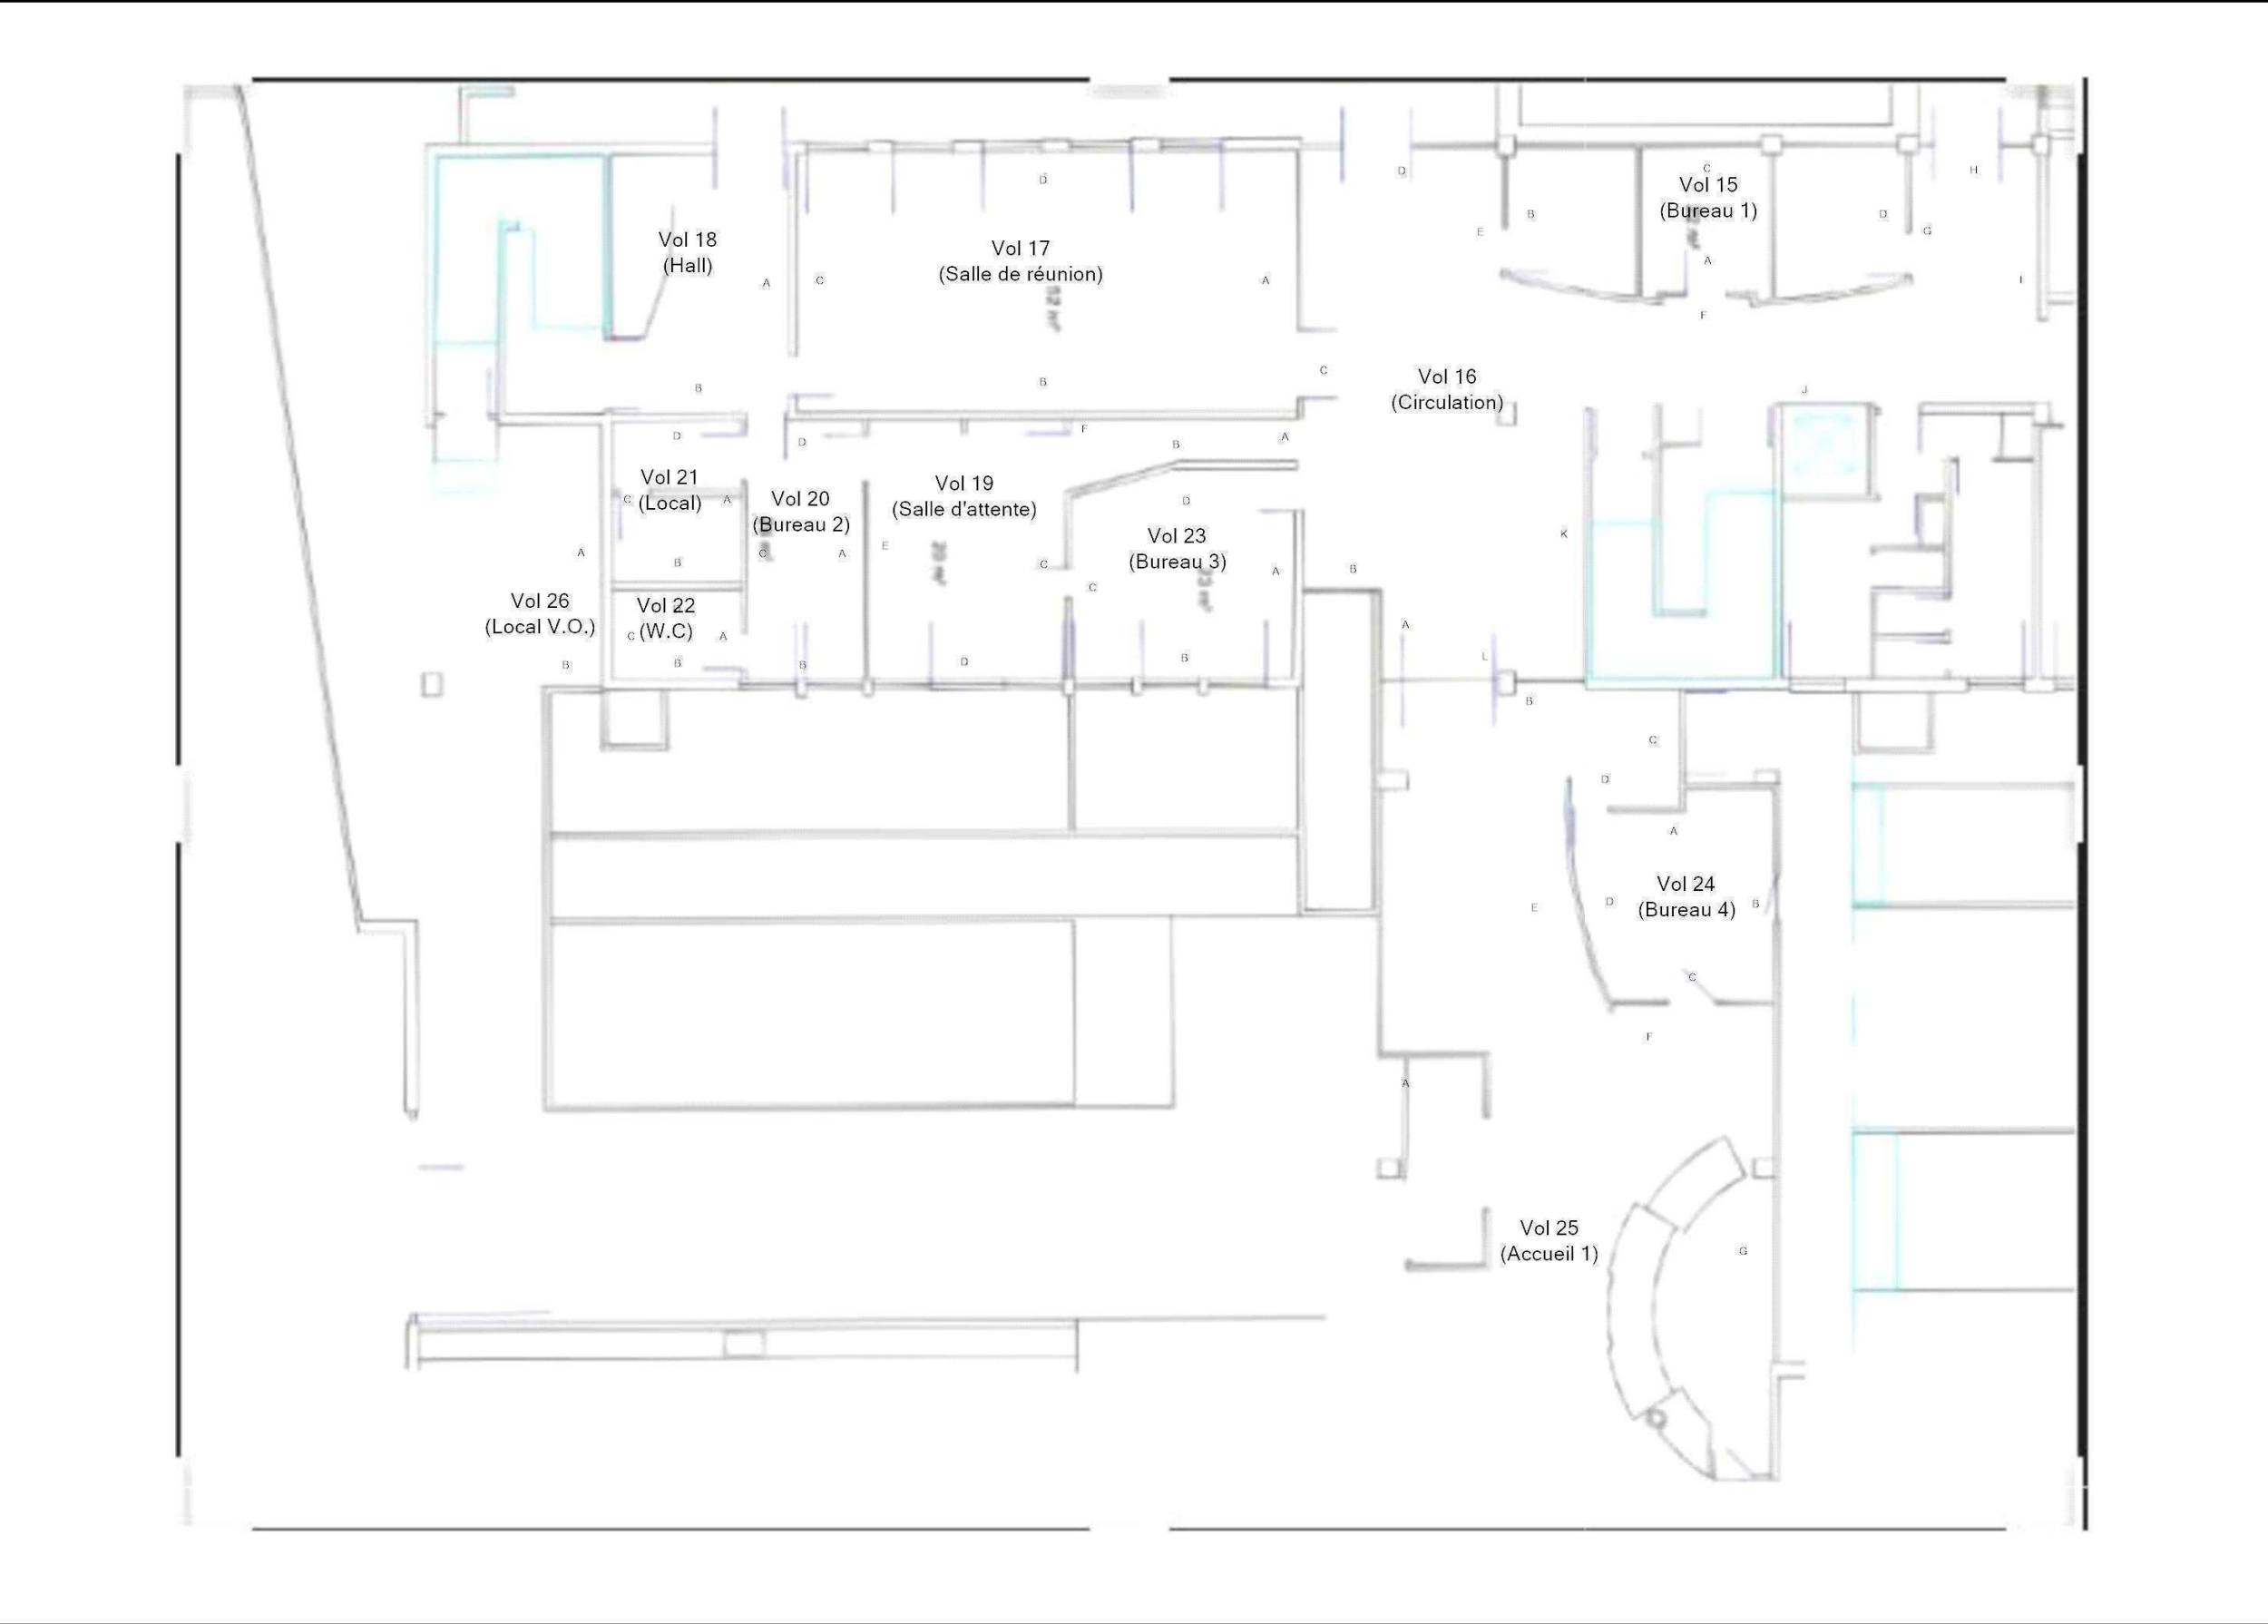

Adresse du bien

PLACE GASTON JOURDANNE
11000 CARCASSONNE

Désignation


Bâtiment


Date intervention

18/06/2026

Techniciens intervenant

AUMONT PAUL	
-------------	--

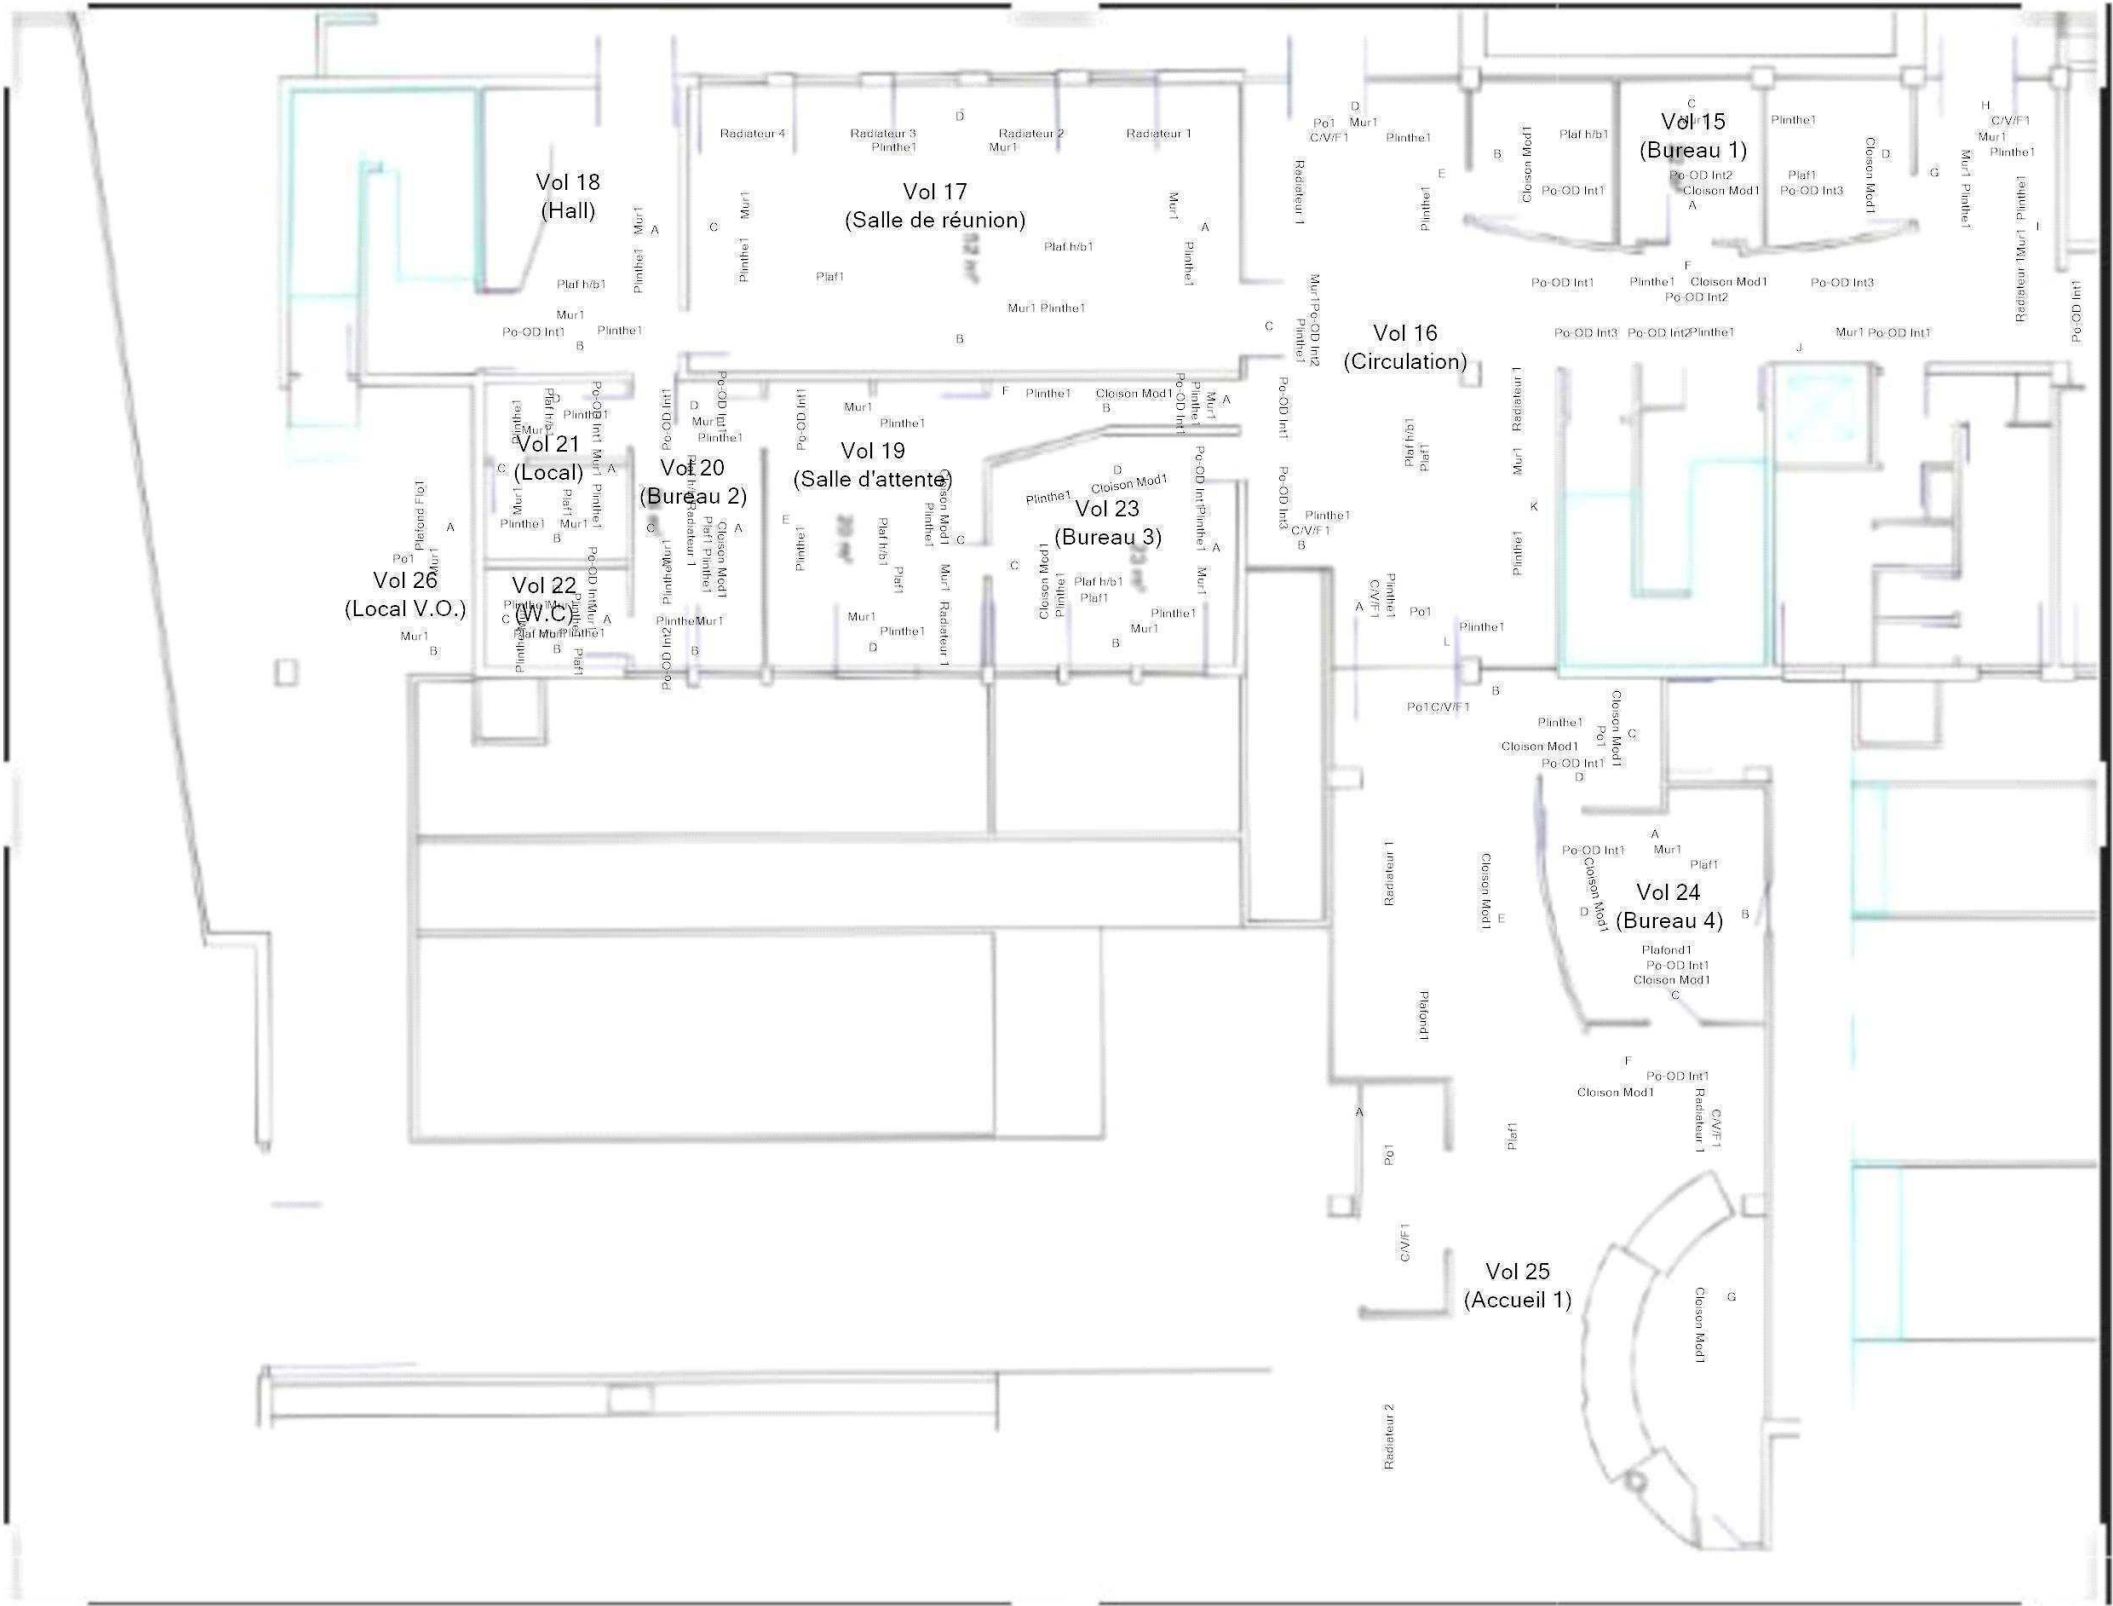RDC BAT 4 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EX255931-1	
				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
					
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
PLACE GASTON JOURDANNE 11000 CARCASSONNE		Bâtiment	18/06/2026	AUMONT PAUL	

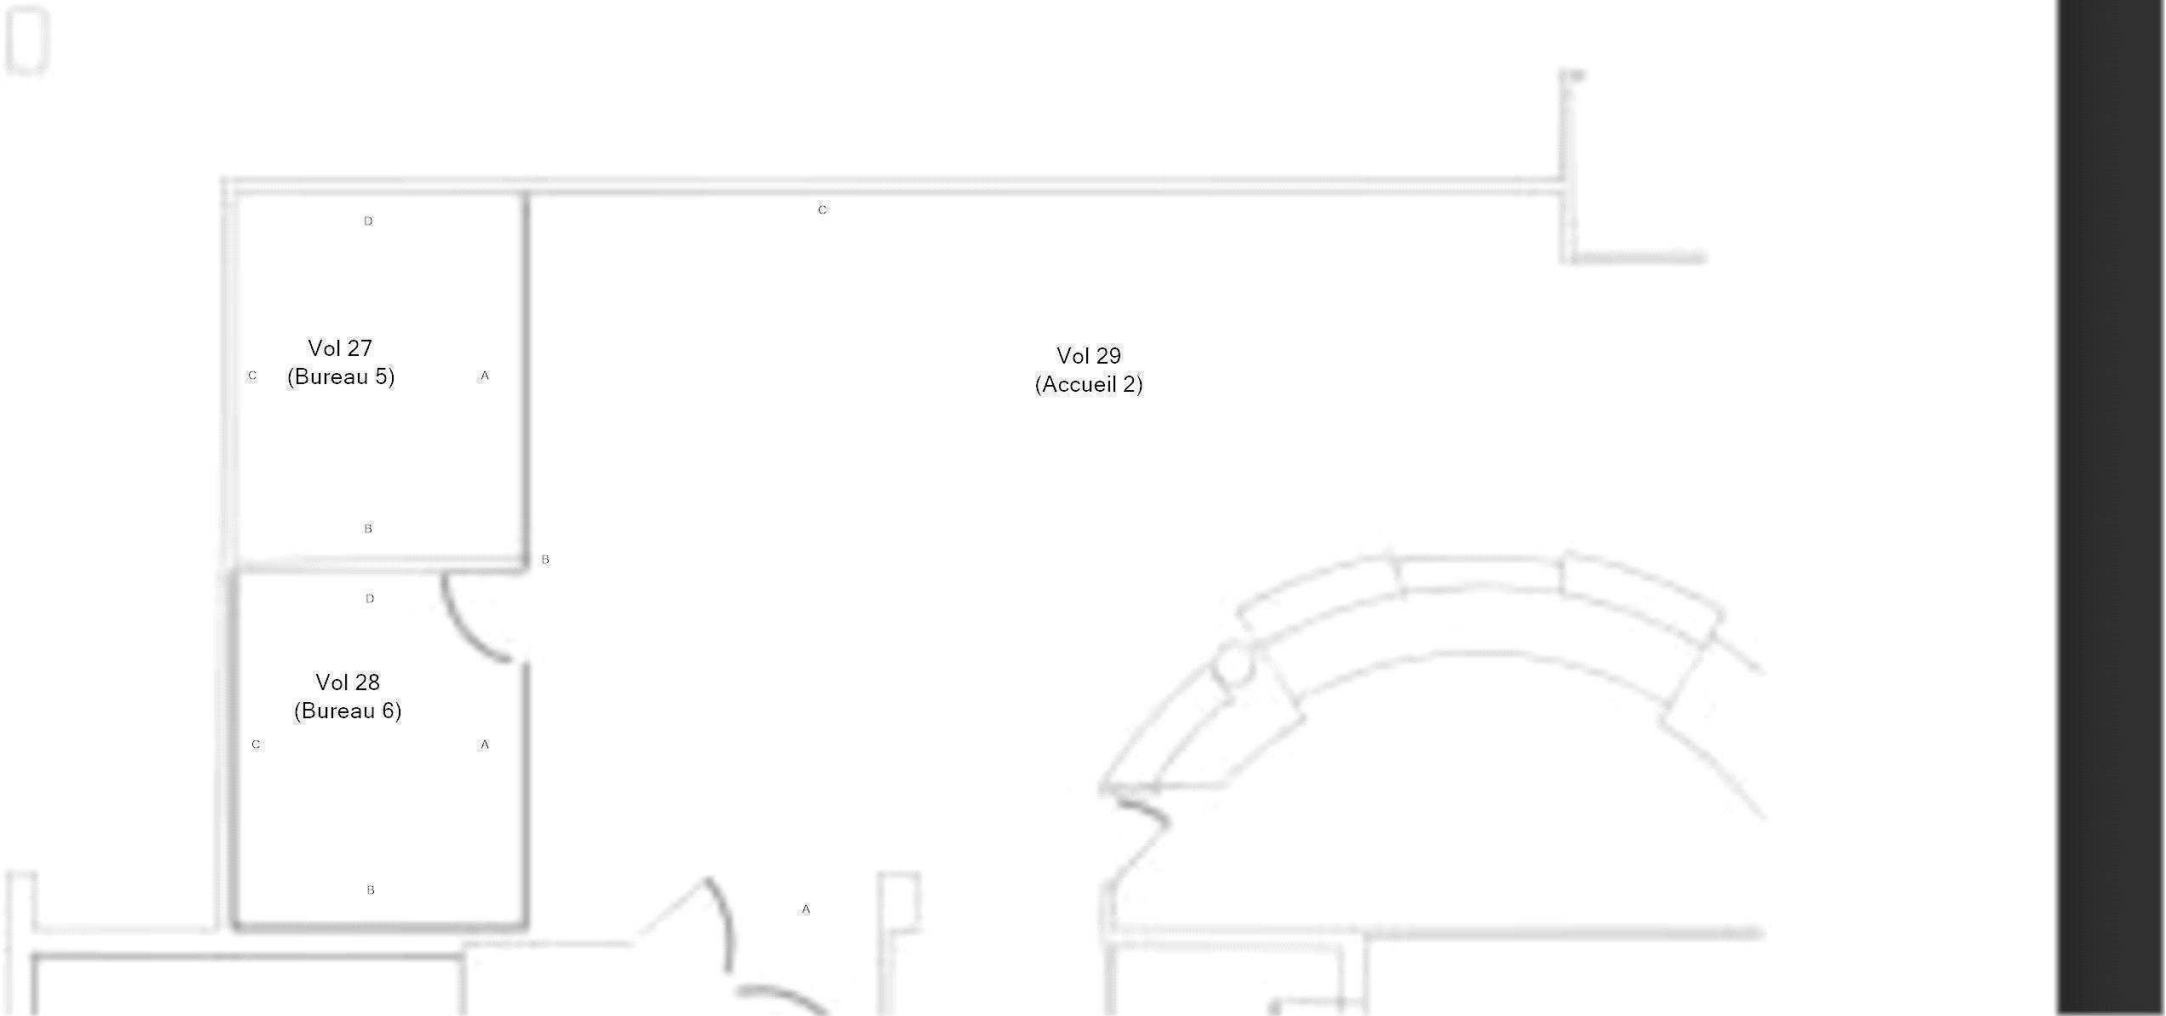RDC BAT 3 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EX255931-1	
				Légende	
		Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
		PLACE GASTON JOURDANNE 11000 CARCASSONNE	Bâtiment	18/06/2026	AUMONT PAUL

RDC BAT 3 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EX255931-1	
				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	PLACE GASTON JOURDANNE 11000 CARCASSONNE	Bâtiment	18/06/2026	AUMONT PAUL	

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

Assurance 2026 AC 2/2

Tout Travaux
1 bis Place de la Défense - CS 20268
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des échantillons bitumineux - recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de minérale
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Lot SHU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, projets, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI Place 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover II 00320
VAT registration ID DE 21928702

Chairman of the Supervisory Board: Tordien Lise
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman),
Dr. Malakdier Endersmeier, Dr. Dirk Hönig, David Hullen,
Dr. Barbara Kneisswetter-Bellmer, Dr. Thomas Kuhnle,
Dr. Stefan Pöschel, Dr. Florentine Strasser

Tout Travaux
1 bis Place de la Défense - CS 20268
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibrilles Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confortus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Fautes inexcusables de l'employeur/Maître professionnel	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR 500 000 EUR	par sinistre par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confortus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 - RE/CT



HDI Global SE
HDI Place 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover II 00320
VAT registration ID DE 21928702

Chairman of the Supervisory Board: Tordien Lise
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman),
Dr. Malakdier Endersmeier, Dr. Dirk Hönig, David Hullen,
Dr. Barbara Kneisswetter-Bellmer, Dr. Thomas Kuhnle,
Dr. Stefan Pöschel, Dr. Florentine Strasser

Attestation sur l'honneur



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1° de l'article L. 271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscrite d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrite auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente



AC ENVIRONNEMENT
64 Rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
Siret 441 355 914 00298 - Tél : +33 (0) 1 44 05 56 00 - Fax : +33 (0) 1 44 05 56 00
Site : www.ac-environnement.fr

02 99 77 44 02 44
02 99 77 44 02 44
02 99 77 44 02 44
02 99 77 44 02 44

ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de
Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES -
24-2880

Saint Rémy les chevreuses, le 26/08/2028

La certification de compétence de personnes physiques est
attribuée par ABCIDIA à

Paul AUMONT
Sous le Numéro 24-2880



Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☒ AMIANTE SANS MENTION	Prise d'effet : 19/11/2024	Validité : 18/11/2031
Arrêté du 1er juillet 2024 définit les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines de diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites		
☒ DPE SANS MENTION	Prise d'effet : 05/02/2025	Validité : 04/02/2032
Arrêté du 20 juillet 2023 définit les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, modifié par l'arrêté du 16 juin 2025		
☒ AMIANTE AVEC MENTION	Prise d'effet : 19/11/2024	Validité : 18/11/2031
Arrêté du 1er juillet 2024 définit les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines de diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites		
☒ PLOMB SANS MENTION	Prise d'effet : 19/11/2024	Validité : 18/11/2031
Arrêté du 1er juillet 2024 définit les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines de diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites		
☒ ELECTRICITE	Prise d'effet : 23/12/2024	Validité : 22/12/2031
Arrêté du 1er juillet 2024 définit les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines de diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites		
☒ GAZ	Prise d'effet : 14/01/2025	Validité : 13/01/2032
Arrêté du 1er juillet 2024 définit les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines de diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites		
☒ TERMITES METROPOLITAINES	Prise d'effet : 19/11/2024	Validité : 18/11/2031
Arrêté du 1er juillet 2024 définit les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines de diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites		



Accréditation
N° 4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance.
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostics immobiliers PDCI 06

Signature :

ABCIDIA
Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA Certification - Domaine de Saint Paul - Diff. A4 - 4e étage
BAL N° 20211 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-les-Chevreuses
Tél : 01 30 82 23 71 - <http://www.abcidia-certification.fr>
ENR 20 - V11 3/02/2025