

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet
(B)
50300 AVRANCHES

Propriétaire

CAF Siège Social
63 Boulevard Amiral Gauchet
50300 AVRANCHES

Demandeur

CAF Siège Social
63 Boulevard Amiral Gauchet
50300 AVRANCHES

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 25/08/2023

Date de visite : 02/08/2023

Nombre de pages : 57

Fait à : 14201 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX

Référence du dossier : 2308CHNCA - BI5840000000015

Nombre de prélèvements : 67

Le présent rapport est établi par :
Félix MOINDJIE-GALLET

dont les compétences sont certifiées par :
SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy
Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX
(détail sur www.info-certif.fr)
sur la durée de validité du : 28/03/2022 au 27/03/2029

Certificat de compétence :
n° DTI / 2203-008

Contrat d'assurance :
AXA / n° 37503519275087 / échéance 31/12/2023

Révision	Date	Objet
Version initiale	02/08/2023	Établissement du Dossier Technique

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
II. CONCLUSIONS	3
III. OBJET DE LA MISSION	4
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	4
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	6
1. PRESTATIONS REALISEES.....	6
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	6
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	6
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	8
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION	8
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	9
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE	9
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF.....	13
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.....	14
VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE.....	15
1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT	15
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT.....	15
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....	16
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	28
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	34
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS	55
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	56
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE	57

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réaménagement de l'ensemble des bureaux et déplacement ou modification du cloisonnement.

2. PERIMETRE DU REPERAGE

l'ensemble des bureaux RDC; R+1; R+2; R+3

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Matériau ou produit
BAT B / 1er - 11 (Sol)	Ragréage blanc

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire et normatif:

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
BAT B / RDC	1
BAT B / RDC	3
BAT B / RDC	4
BAT B / RDC	5
BAT B / RDC	6
BAT B / RDC	7
BAT B / RDC	8
BAT B / RDC	9
BAT B / RDC	11
BAT B / RDC	12
BAT B / RDC	18
BAT B / RDC	19

BAT B / RDC	21
BAT B / RDC	22
BAT B / RDC	23
BAT B / RDC	24
BAT B / RDC	25
BAT B / RDC	26
BAT B / RDC	27
BAT B / RDC	28
BAT B / 1er	1
BAT B / 1er	2
BAT B / 1er	3
BAT B / 1er	4
BAT B / 1er	5
BAT B / 1er	6
BAT B / 1er	7
BAT B / 1er	8
BAT B / 1er	10
BAT B / 1er	11
BAT B / 1er	12
BAT B / 1er	13
BAT B / 1er	14
BAT B / 1er	15
BAT B / 1er	16
BAT B / 1er	17
BAT B / 1er	18
BAT B / 1er	19
BAT B / 1er	20
BAT B / 1er	21
BAT B / 1er	22
BAT B / 1er	23
BAT B / 1er	24
BAT B / 2eme	1
BAT B / 2eme	2
BAT B / 2eme	3
BAT B / 2eme	4
BAT B / 2eme	5
BAT B / 2eme	6
BAT B / 2eme	7
BAT B / 2eme	8
BAT B / 2eme	9
BAT B / 2eme	10
BAT B / 2eme	11
BAT B / 2eme	12
BAT B / 2eme	13
BAT B / 2eme	14
BAT B / 2eme	15
BAT B / 2eme	16
BAT B / 2eme	17
BAT B / 2eme	18
BAT B / 2eme	19
BAT B / 2eme	20
BAT B / 2eme	21
BAT B / 2eme	22
BAT B / 2eme	24
BAT B / 2eme	25
BAT B / 3eme	1
BAT B / 3eme	2
BAT B / 3eme	3
BAT B / 3eme	4
BAT B / 3eme	5
BAT B / 3eme	6
BAT B / 3eme	7
BAT B / 3eme	8
BAT B / 3eme	9

BAT B / 3eme	10
BAT B / 3eme	11
BAT B / 3eme	12
BAT B / 3eme	13
BAT B / 3eme	14
BAT B / 3eme	15
BAT B / 3eme	16
BAT B / 3eme	17
BAT B / 3eme	18
BAT B / 3eme	19
BAT B / 3eme	20
BAT B / 3eme	21
BAT B / 3eme	22
BAT B / 3eme	23
BAT B / 3eme	24
BAT B / 3eme	25
BAT B / 3eme	26
BAT B / 3eme	27
BAT B / 3eme	28
BAT B / 3eme	29
BAT B / 3eme	30
BAT B / 3eme	31
BAT B / 3eme	32
BAT B / 3eme	33
BAT B / 3eme	34
BAT B / 4eme	1
BAT B / 4eme	2
BAT B / 4eme	3
BAT B / 4eme	4
BAT B / 4eme	5

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA St Grégoire Bât K (Cofrac : 1-5970)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :

> Sans accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Vide sanitaire accessible		X	
Combles accessibles et visitables	X		
Toiture accessible et visitable		X	
Bâtiment vide d'occupants		X	
Bâtiment vide de mobilier		X	
Equipements en fonctionnement	X		

Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Localisation	Parties du local	Raison
BAT B / RDC - 2	Toutes	Absence de clef
BAT B / RDC - 10	Toutes	Absence de clef
BAT B / RDC - 13	Toutes	Absence de clef
BAT B / RDC - 14	Toutes	Absence de clef
BAT B / RDC - 15	Toutes	Absence de clef
BAT B / RDC - 16	Toutes	Absence de clef
BAT B / RDC - 17	Toutes	Absence de clef
BAT B / RDC - 20	Toutes	Absence de clef
BAT B / 1er - 9	Toutes	Absence de clef
BAT B / 2eme - 23	Toutes	Absence de clef

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Vide

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Observations :

Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§V.2 et V.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant ^{*1}	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)	Quantité ^{*2}
ZPSO-024	BAT B / 1er - 11 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage blanc	Ragréage blanc	P032 (BAT B / 1er - 11 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

^{*1} : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

^{*2} : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Composant ^{*1}	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	BAT B / RDC - 25 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe	Colle de plinthe	P001 (BAT B / RDC - 25 - Mur A,B,C,D) P007 (BAT B / RDC - 25 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	BAT B / RDC - 25 (Mur A)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P002 (BAT B / RDC - 25 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	BAT B / RDC - 25 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	P003 (BAT B / RDC - 25 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	BAT B / RDC - 25 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P004 (BAT B / RDC - 25 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-005	BAT B / RDC - 25 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol	P005 (BAT B / RDC - 25 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	BAT B / RDC - 25 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	P006 (BAT B / RDC - 25 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	BAT B / RDC - 25 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	P008 (BAT B / RDC - 25 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	BAT B / RDC - 24 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	P009 (BAT B / RDC - 24 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	BAT B / RDC - 1 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes cartonné	Bandes cartonné	P010 (BAT B / RDC - 1 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	BAT B / RDC - 1 (Mur A)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P011 (BAT B / RDC - 1 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	BAT B / RDC - 1 (Plafond)	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages	Flocages	P012 (BAT B / RDC - 1 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	BAT B / RDC - 1 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol + chape	Peinture de sol + chape	P013 (BAT B / RDC - 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	BAT B / 1er - 1; BAT B / 1er - 4 (Sol)	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) - Revêtement plastique avec sous-couche	Revêtement plastique avec sous-couche	P014 (BAT B / 1er - 4 - Sol) P022 (BAT B / 1er - 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	BAT B / 1er - 4 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle moquette avec entre couche noire	Dalle moquette avec entre couche noire	P015 (BAT B / 1er - 4 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	BAT B / 1er - 4 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Papier peint	Papier peint	P016 (BAT B / 1er - 4 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	BAT B / 1er - 1; BAT B / 1er - 3; BAT B / 1er - 6 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	P017 (BAT B / 1er - 3 - Plafond) P023 (BAT B / 1er - 1 - Plafond) P029 (BAT B / 1er - 6 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-017	BAT B / 1er - 1; BAT B / 1er - 3; BAT B / 1er - 6 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Isolant intérieur fibreux	Isolant intérieur fibreux	P018 (BAT B / 1er - 3 - Mur A,B,C,D) P024 (BAT B / 1er - 1 - Mur A,B,C,D) P028 (BAT B / 1er - 6 - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	BAT B / 1er - 2; BAT B / 1er - 11 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P019 (BAT B / 1er - 2 - Sol) P025 (BAT B / 1er - 11 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	BAT B / 1er - 2 (Sol)	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) - Revêtement plastique avec sous-couche	Revêtement plastique avec sous-couche	P020 (BAT B / 1er - 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	BAT B / 1er - 1 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P021 (BAT B / 1er - 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	BAT B / 1er - 11 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle moquette avec entre couche noire	Dalle moquette avec entre couche noire	P026 (BAT B / 1er - 11 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	BAT B / 1er - 6; BAT B / 1er - 11 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes cartonné	Bandes cartonné	P027 (BAT B / 1er - 6 - Mur A,B,C,D) P030 (BAT B / 1er - 11 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	BAT B / 1er - 11 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint de dilatation et d'assemblage	Joint de dilatation et d'assemblage	P031 (BAT B / 1er - 11 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	BAT B / 1er - 11 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle moquette avec entre couche noire	Dalle moquette avec entre couche noire	P033 (BAT B / 1er - 11 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	BAT B / 1er - 19 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle moquette avec entre couche noire	Dalle moquette avec entre couche noire	P034 (BAT B / 1er - 19 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	BAT B / 1er - 19 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle non bitumineuse	P035 (BAT B / 1er - 19 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	BAT B / 1er - 19 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle moquette avec entre couche noire	Dalle moquette avec entre couche noire	P036 (BAT B / 1er - 19 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	BAT B / 1er - 17 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	P037 (BAT B / 1er - 17 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-030	BAT B / 1er - 18; BAT B / 1er - 19 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Isolant intérieur fibreux	Isolant intérieur fibreux	P038 (BAT B / 1er - 18 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	BAT B / 1er - 19 (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	P039 (BAT B / 1er - 19 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	BAT B / 2eme - 6; BAT B / 2eme - 21; BAT B / 2eme - 24 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P040 (BAT B / 2eme - 21 - Sol) P044 (BAT B / 2eme - 24 - Sol) P054 (BAT B / 2eme - 6 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	BAT B / 2eme - 21; BAT B / 2eme - 25 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bande cartonné	Bande cartonné	P041 (BAT B / 2eme - 21 - Mur A,B,C,D) P048 (BAT B / 2eme - 25 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	BAT B / 2eme - 21 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	P042 (BAT B / 2eme - 21 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	BAT B / 2eme - 21 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle moquette avec entre couche noire	Dalle moquette avec entre couche noire	P043 (BAT B / 2eme - 21 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	BAT B / 2eme - 6; BAT B / 2eme - 24 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Isolant intérieur fibreux	Isolant intérieur fibreux	P045 (BAT B / 2eme - 24 - Mur A,B,C,D) P053 (BAT B / 2eme - 6 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-037	BAT B / 2eme - 13; BAT B / 2eme - 22 (Sol)	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) - Revêtement plastique avec sous-couche	Revêtement plastique avec sous-couche	P046 (BAT B / 2eme - 22 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038	BAT B / 2eme - 25 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle moquette avec entre couche noire	Dalle moquette avec entre couche noire	P047 (BAT B / 2eme - 25 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-039	BAT B / 2eme - 6 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint de dilatation et d'assemblage	Joint de dilatation et d'assemblage	P049 (BAT B / 2eme - 6 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-040	BAT B / 2eme - 6 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle moquette avec entre couche noire	Dalle moquette avec entre couche noire	P050 (BAT B / 2eme - 6 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-041	BAT B / 2eme - 6 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	P051 (BAT B / 2eme - 6 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-042	BAT B / 2eme - 6 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	P052 (BAT B / 2eme - 6 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-043	BAT B / 3eme - 10; BAT B / 3eme - 18; BAT B / 3eme - 27 (Mur A,B,C,D)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P055 (BAT B / 3eme - 10 - Mur A,B,C,D) P058 (BAT B / 3eme - 18 - Mur A,B,C,D) P066 (BAT B / 3eme - 27 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-044	BAT B / 3eme - 10 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle moquette avec entre couche noire	Dalle moquette avec entre couche noire	P056 (BAT B / 3eme - 10 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-045	BAT B / 3eme - 10; BAT B / 3eme - 27 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bande cartonné	Bande cartonné	P057 (BAT B / 3eme - 10 - Mur A,B,C,D) P064 (BAT B / 3eme - 27 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-046	BAT B / 3eme - 10 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint de dilatation et d'assemblage	Joint de dilatation et d'assemblage	P059 (BAT B / 3eme - 10 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-047	BAT B / 3eme - 18; BAT B / 3eme - 27 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	P060 (BAT B / 3eme - 18 - Plafond) P062 (BAT B / 3eme - 27 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-048	BAT B / 3eme - 20 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Isolant intérieur fibreux	Isolant intérieur fibreux	P061 (BAT B / 3eme - 20 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-049	BAT B / 3eme - 27 (Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Mousse expansive	Mousse expansive	P063 (BAT B / 3eme - 27 - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-050	BAT B / 3eme - 27 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle moquette avec entre couche noire	Dalle moquette avec entre couche noire	P065 (BAT B / 3eme - 27 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-051	BAT B / 4eme - 1 (Combles)	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages	Calorifugeages	P067 (BAT B / 4eme - 1 - Combles)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.


ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION



Matériaux : ZPSO-001
Prélèvement : P001
Description : Colle de plinthe
Localisation : BAT B / RDC - 25
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-002
Prélèvement : P002
Description : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
Localisation : BAT B / RDC - 25
Résultat : Absence d'amiante

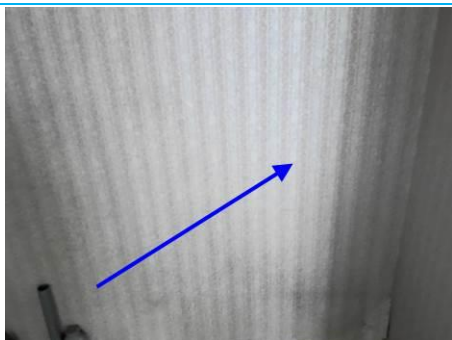

Matériaux : ZPSO-003
Prélèvement : P003
Description : Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle
Localisation : BAT B / RDC - 25
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-004
Prélèvement : P004
Description : Colle de carrelage
Localisation : BAT B / RDC - 25
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-005
Prélèvement : P005
Description : Dalle de sol
Localisation : BAT B / RDC - 25
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-006
Prélèvement : P006
Description : Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle
Localisation : BAT B / RDC - 25
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-001
Prélèvement : P007
Description : Colle de plinthe
Localisation : BAT B / RDC - 25
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-007
Prélèvement : P008
Description : Panneaux et plaques
Localisation : BAT B / RDC - 25
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-008
Prélèvement : P009
Description : Panneaux et plaques
Localisation : BAT B / RDC - 24
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-009
Prélèvement : P010
Description : Bandes cartonné
Localisation : BAT B / RDC - 1
Résultat : Absence d'amiante

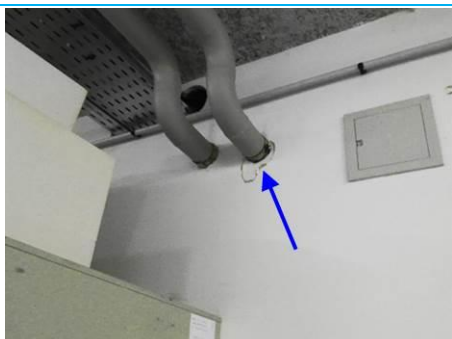

Matériaux : ZPSO-010
Prélèvement : P011
Description : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non
Localisation : BAT B / RDC - 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-011
Prélèvement : P012
Description : Flocages
Localisation : BAT B / RDC - 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-012
 Prélèvement : P013
 Description : Peinture de sol + chape
 Localisation : BAT B / RDC - 1
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-013
 Prélèvement : P014
 Description : Revêtement plastique avec sous-couche
 Localisation : BAT B / 1er - 4
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-014
 Prélèvement : P015
 Description : Dalle moquette avec entre couche noire
 Localisation : BAT B / 1er - 4
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-015
 Prélèvement : P016
 Description : Papier peint
 Localisation : BAT B / 1er - 4
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-016
 Prélèvement : P017
 Description : Panneaux et plaques
 Localisation : BAT B / 1er - 3
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-017
 Prélèvement : P018
 Description : Isolant intérieur fibreux
 Localisation : BAT B / 1er - 3
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-018
Prélèvement : P019
Description : Ragréage
Localisation : BAT B / 1er - 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-019
Prélèvement : P020
Description : Revêtement plastique avec sous-couche
Localisation : BAT B / 1er - 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-020
Prélèvement : P021
Description : Ragréage
Localisation : BAT B / 1er - 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-013
Prélèvement : P022
Description : Revêtement plastique avec sous-couche
Localisation : BAT B / 1er - 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-016
Prélèvement : P023
Description : Panneaux et plaques
Localisation : BAT B / 1er - 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-017
Prélèvement : P024
Description : Isolant intérieur fibreux
Localisation : BAT B / 1er - 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-018
 Prélèvement : P025
 Description : Ragréage
 Localisation : BAT B / 1er - 11
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-021
 Prélèvement : P026
 Description : Dalle moquette avec entre couche noire
 Localisation : BAT B / 1er - 11
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-022
 Prélèvement : P027
 Description : Bandes cartonné
 Localisation : BAT B / 1er - 6
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-016
 Prélèvement : P028
 Description : Isolant intérieur fibreux
 Localisation : BAT B / 1er - 6
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-016
 Prélèvement : P029
 Description : Panneaux et plaques
 Localisation : BAT B / 1er - 6
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-022
 Prélèvement : P030
 Description : Bandes cartonné
 Localisation : BAT B / 1er - 11
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-023
 Prélèvement : P031
 Description : Joint de dilatation et d'assemblage
 Localisation : BAT B / 1er - 11
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-024
 Prélèvement : P032
 Description : Ragraïage
 Localisation : BAT B / 1er - 11
 Résultat : Présence d'amiante




Matériaux : ZPSO-025
 Prélèvement : P033
 Description : Dalle moquette avec entre couche noire
 Localisation : BAT B / 1er - 11
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-026
 Prélèvement : P034
 Description : Dalle moquette avec entre couche noire
 Localisation : BAT B / 1er - 19
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-027
 Prélèvement : P035
 Description : Colle non bitumineuse
 Localisation : BAT B / 1er - 19
 Résultat : Absence d'amiante

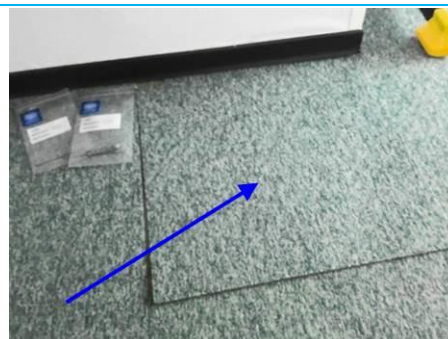


Matériaux : ZPSO-028
 Prélèvement : P036
 Description : Dalle moquette avec entre couche noire
 Localisation : BAT B / 1er - 19
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-029
Prélèvement : P037
Description : Panneaux et plaques
Localisation : BAT B / 1er - 17
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-031
Prélèvement : P039
Description : Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle
Localisation : BAT B / 1er - 19
Résultat : Absence d'amiante

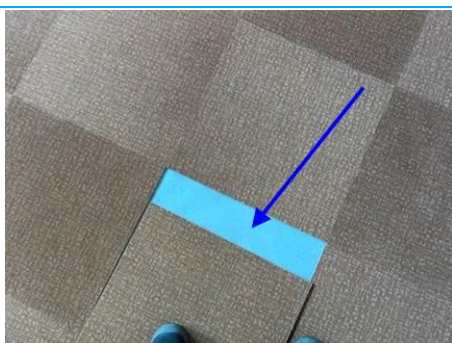

Matériaux : ZPSO-032
Prélèvement : P040
Description : Ragréage
Localisation : BAT B / 2eme - 21
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-033
Prélèvement : P041
Description : Bande cartonné
Localisation : BAT B / 2eme - 21
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-034
Prélèvement : P042
Description : Panneaux et plaques
Localisation : BAT B / 2eme - 21
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-035
Prélèvement : P043
Description : Dalle moquette avec entre couche noire
Localisation : BAT B / 2eme - 21
Résultat : Absence d'amiante

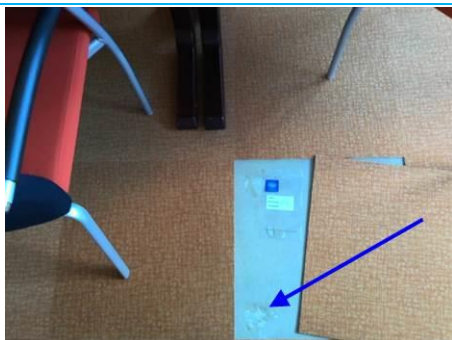

Matériaux : ZPSO-032
Prélèvement : P044
Description : Ragraéage
Localisation : BAT B / 2eme - 24
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-036
Prélèvement : P045
Description : Isolant intérieur fibreux
Localisation : BAT B / 2eme - 24
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-037
Prélèvement : P046
Description : Revêtement plastique avec sous-couche
Localisation : BAT B / 2eme - 22
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-038
Prélèvement : P047
Description : Dalle moquette avec entre couche noire
Localisation : BAT B / 2eme - 25
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-033
Prélèvement : P048
Description : Bande cartonné
Localisation : BAT B / 2eme - 25
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-039
Prélèvement : P049
Description : Joint de dilatation et d'assemblage
Localisation : BAT B / 2eme - 6
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-040
 Prélèvement : P050
 Description : Dalle moquette avec entre couche noire
 Localisation : BAT B / 2eme - 6
 Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-041
 Prélèvement : P051
 Description : Panneaux et plaques
 Localisation : BAT B / 2eme - 6
 Résultat : Absence d'amiante

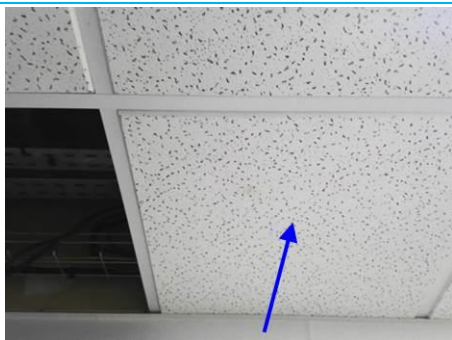

Matériaux : ZPSO-042
 Prélèvement : P052
 Description : Panneaux et plaques
 Localisation : BAT B / 2eme - 6
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-036
 Prélèvement : P053
 Description : Isolant intérieur fibreux
 Localisation : BAT B / 2eme - 6
 Résultat : Absence d'amiante

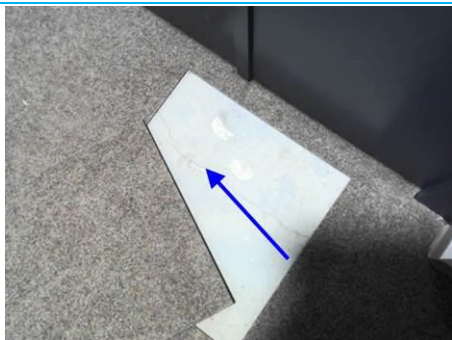

Matériaux : ZPSO-032
 Prélèvement : P054
 Description : Ragrée
 Localisation : BAT B / 2eme - 6
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-043
 Prélèvement : P055
 Description : Ragrée
 Localisation : BAT B / 3eme - 10
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-044
Prélèvement : P056
Description : Dalle moquette avec entre couche noire
Localisation : BAT B / 3eme - 10
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-045
Prélèvement : P057
Description : Bande cartonné
Localisation : BAT B / 3eme - 10
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-043
Prélèvement : P058
Description : Ragrée
Localisation : BAT B / 3eme - 18
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-046
Prélèvement : P059
Description : Joint de dilatation et d'assemblage
Localisation : BAT B / 3eme - 10
Résultat : Absence d'amiante

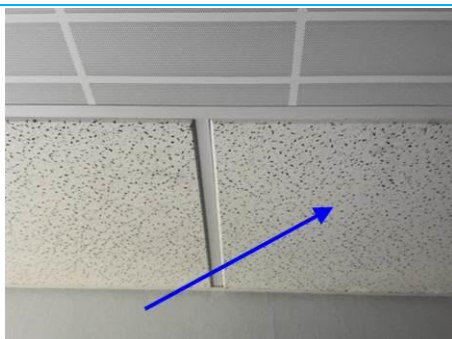


Matériaux : ZPSO-047
Prélèvement : P060
Description : Panneaux et plaques
Localisation : BAT B / 3eme - 18
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-048
Prélèvement : P061
Description : Isolant intérieur fibreux
Localisation : BAT B / 3eme - 20
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-047
 Prélèvement : P062
 Description : Panneaux et plaques
 Localisation : BAT B / 3eme - 27
 Résultat : Absence d'amiante

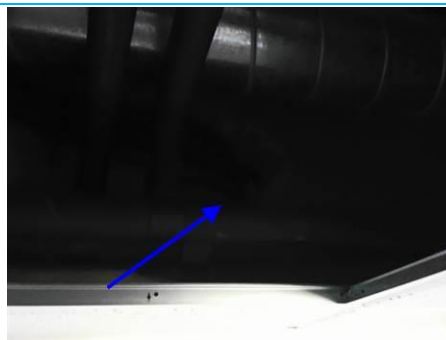

Matériaux : ZPSO-049
 Prélèvement : P063
 Description : Mousse expansive
 Localisation : BAT B / 3eme - 27
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-045
 Prélèvement : P064
 Description : Bande cartonné
 Localisation : BAT B / 3eme - 27
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-050
 Prélèvement : P065
 Description : Dalle moquette avec entre couche noire
 Localisation : BAT B / 3eme - 27
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-043
 Prélèvement : P066
 Description : Ragréage
 Localisation : BAT B / 3eme - 27
 Résultat : Absence d'amiante

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

Planche de repérage technique

N° planche :1/5

Nom du plan :

0

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Caen
267 rue Marie Curie - ZI de la Sphère-CS
30030
14201 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX


Adresse du bien :

CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral
Gauchet
(B)
50300 AVRANCHES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2308CHNCA -
BI5840000000015
Rédacteur : Félix MOINDJIE-GALLET
Date : 25/08/2023

Commentaires :

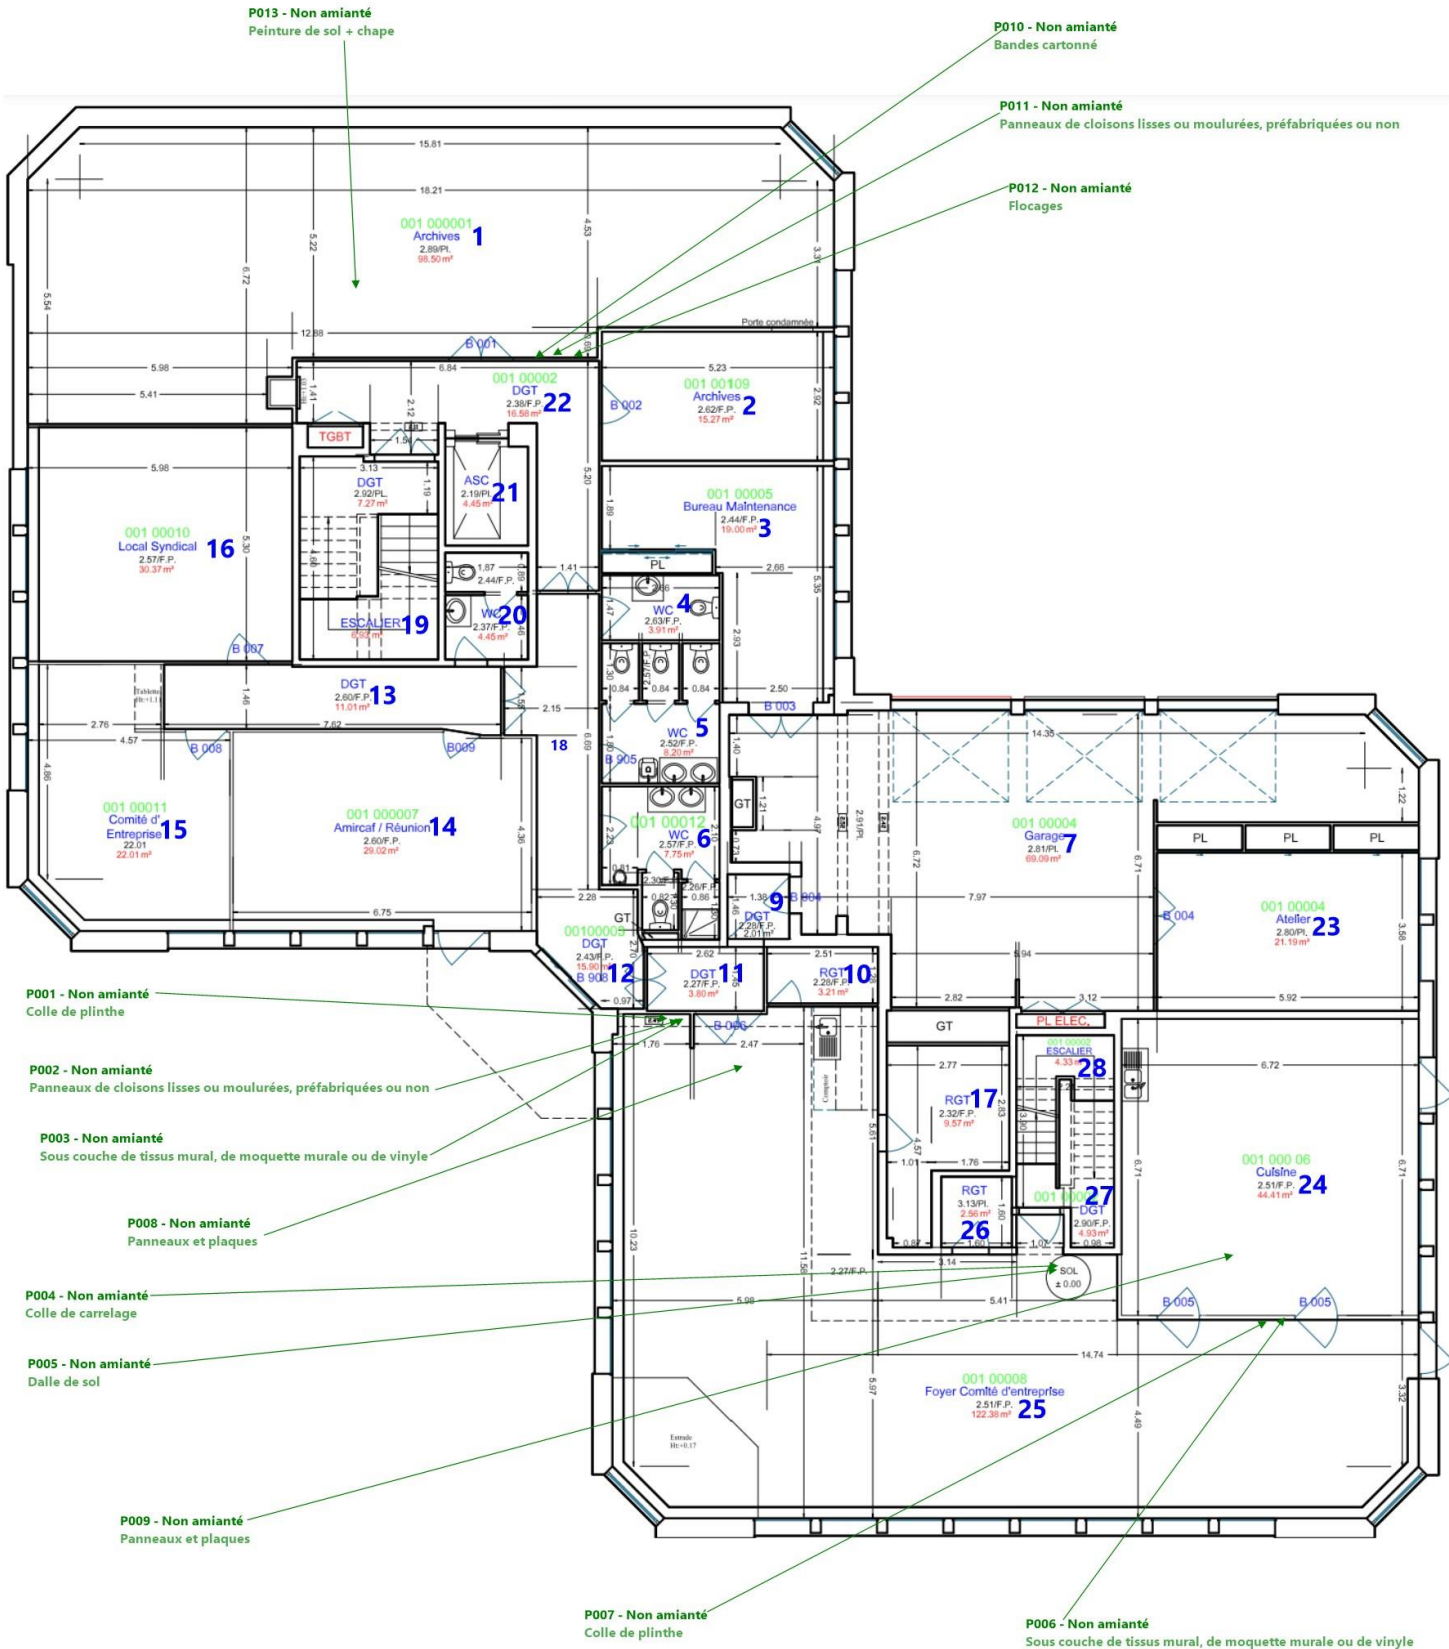

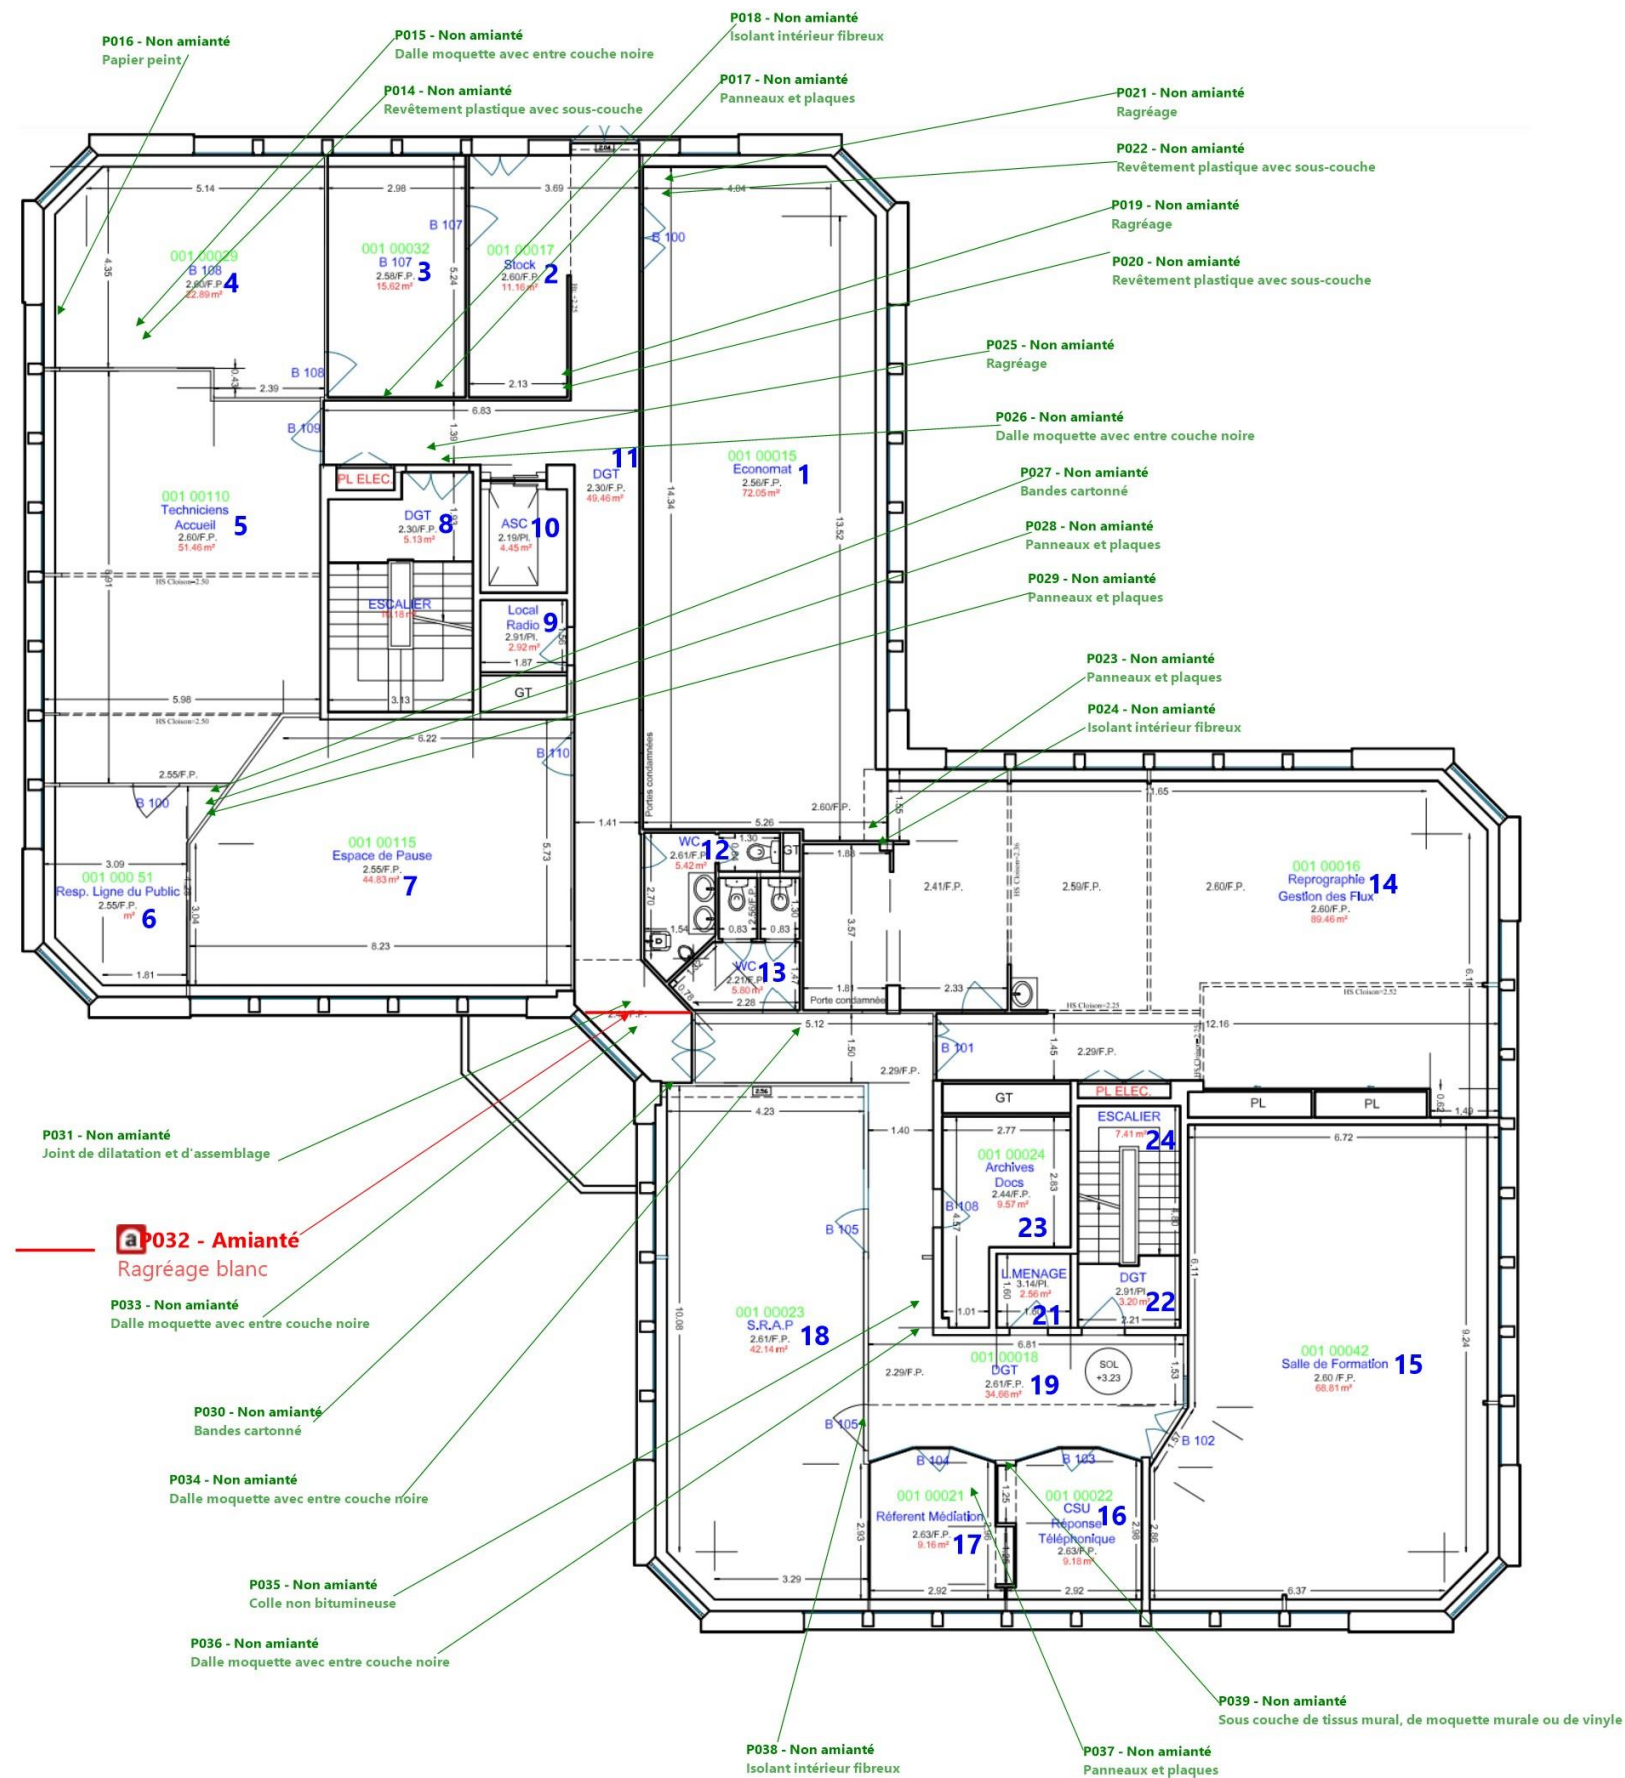


Planche de repérage technique

N° planche : 2/5

Nom du plan :

1

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Caen
267 rue Marie Curie - ZI de la Sphère-CS
30030
14201 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX

Adresse du bien :

CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral
Gauchet
(B)
50300 AVRANCHES

Informations relatives au rapport de repérage :

Réf. du rapport : 2308CHNCA -
BI5840000000015
Rédacteur : Félix MOINDJIE-GALLET
Date : 25/08/2023

Commentaires :

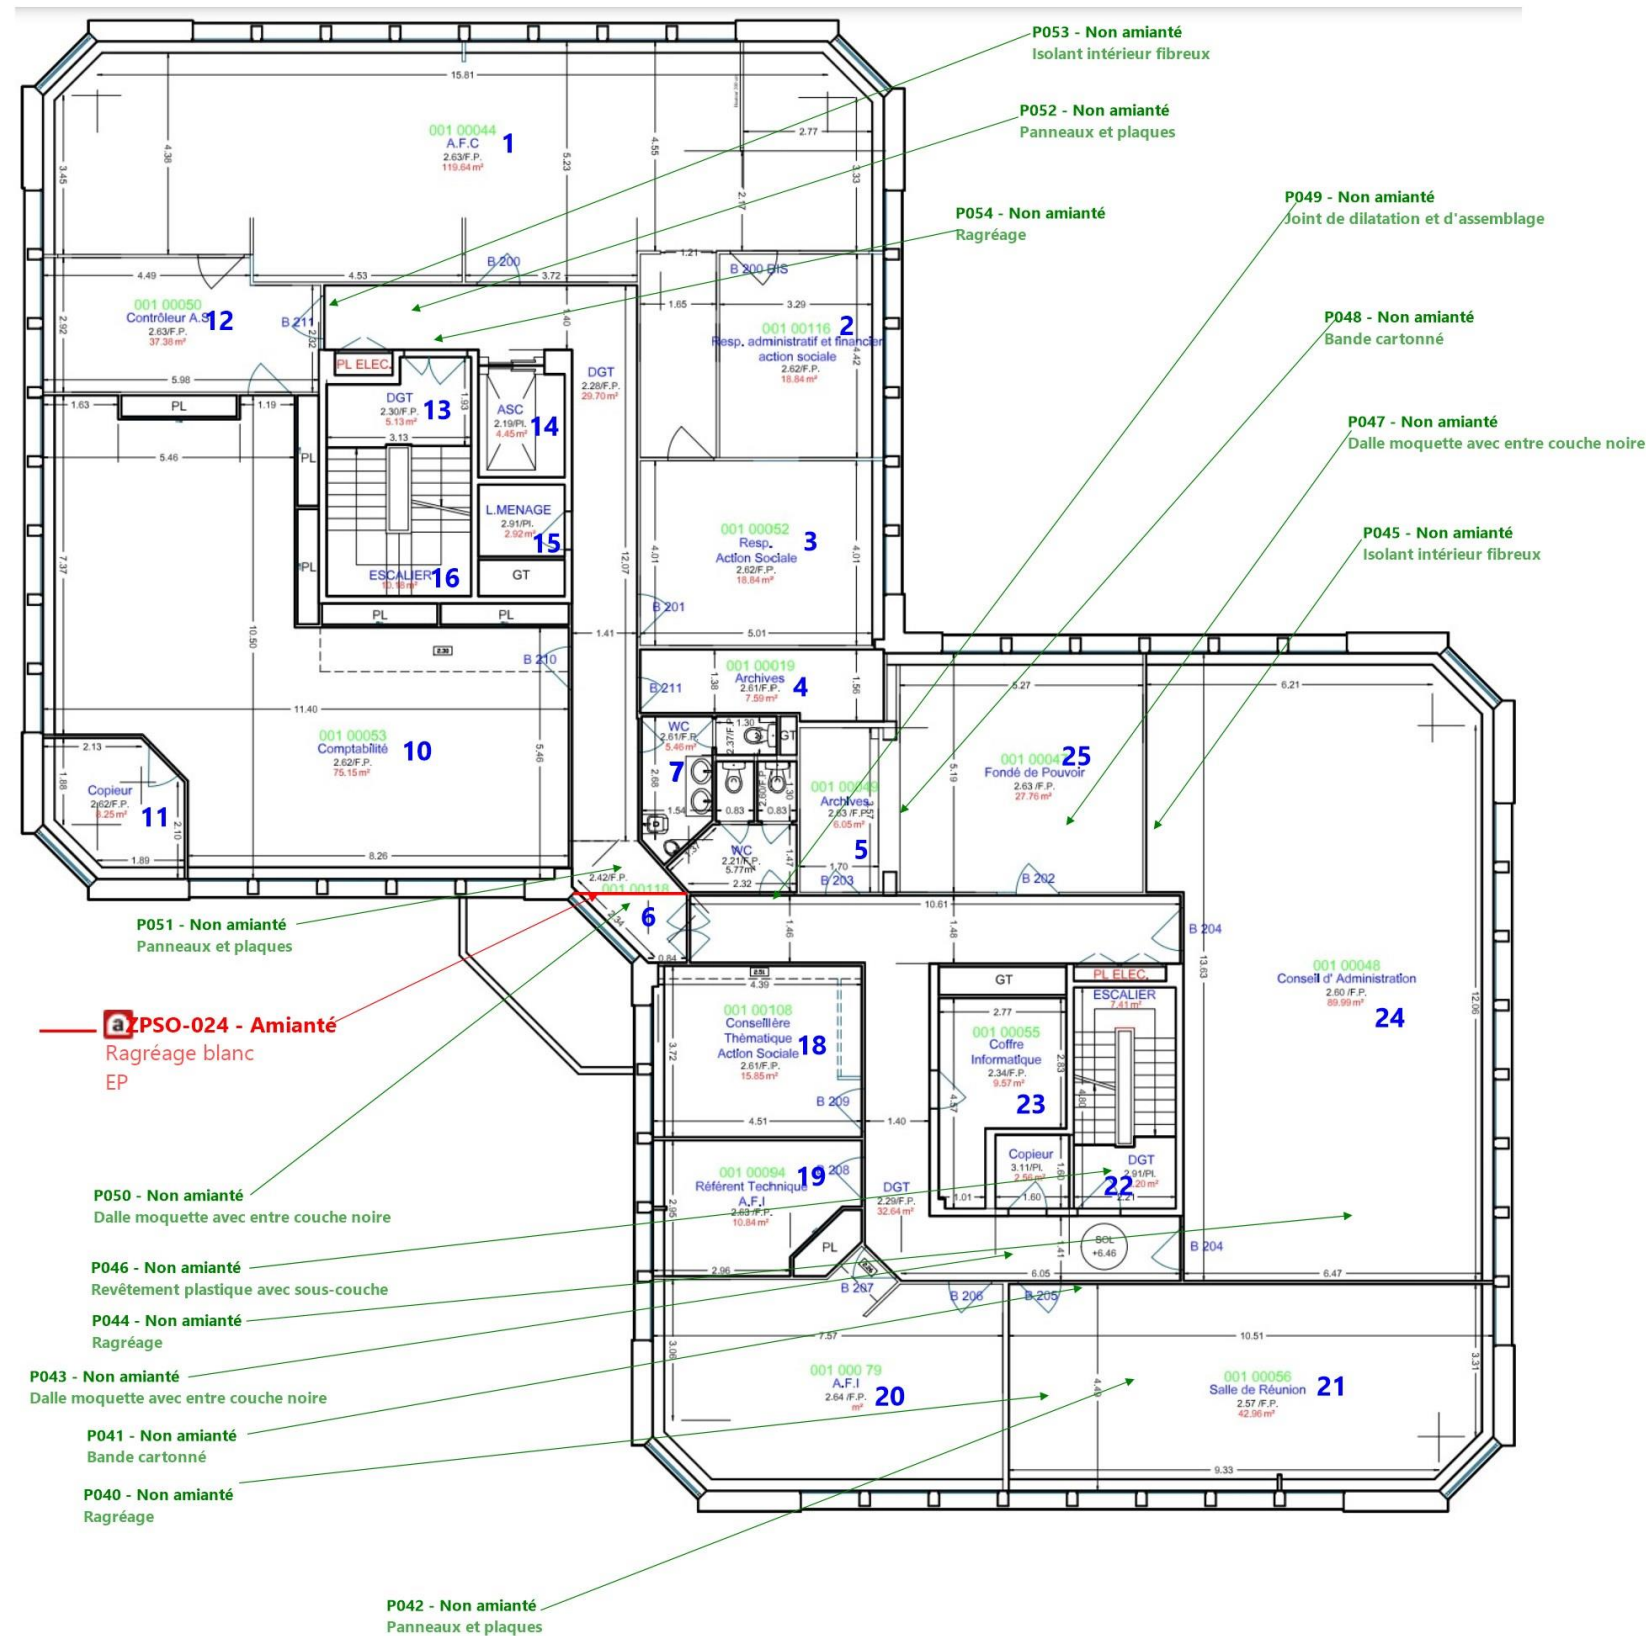


Planche de repérage technique

N° planche : 3/5

Nom du plan :

2

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Caen
267 rue Marie Curie - ZI de la Sphère-CS
30030
14201 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX

Adresse du bien :

CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral
Gauchet
(B)
50300 AVRANCHES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2308CHNCA -
BI5840000000015
Rédacteur : Félix MOINDJIE-GALLET
Date : 25/08/2023

Commentaires :

Planche de repérage technique

N° planche :4/5

Nom du plan :

3

Entreprise réalisant le repérage

SOCOTEC Diagnostic Caen
267 rue Marie Curie - ZI de la Sphère-CS
30030
14201 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX

Adresse du bien :

CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral
Gauchet
(B)
50300 AVRANCHES

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2308CHNCA -
BI5840000000015
Rédacteur : Félix MOINDJIE-GALLET
Date : 25/08/2023

Commentaires :



P066 - Non amianto
Ragréage

P065 - Non amianté
Dalle moquette avec entre couche noir

P064 / Non amian
Bande cartonné

P063 - Non amiant
Mousse expansive

P062 - Non amiante
Panneaux et plaques

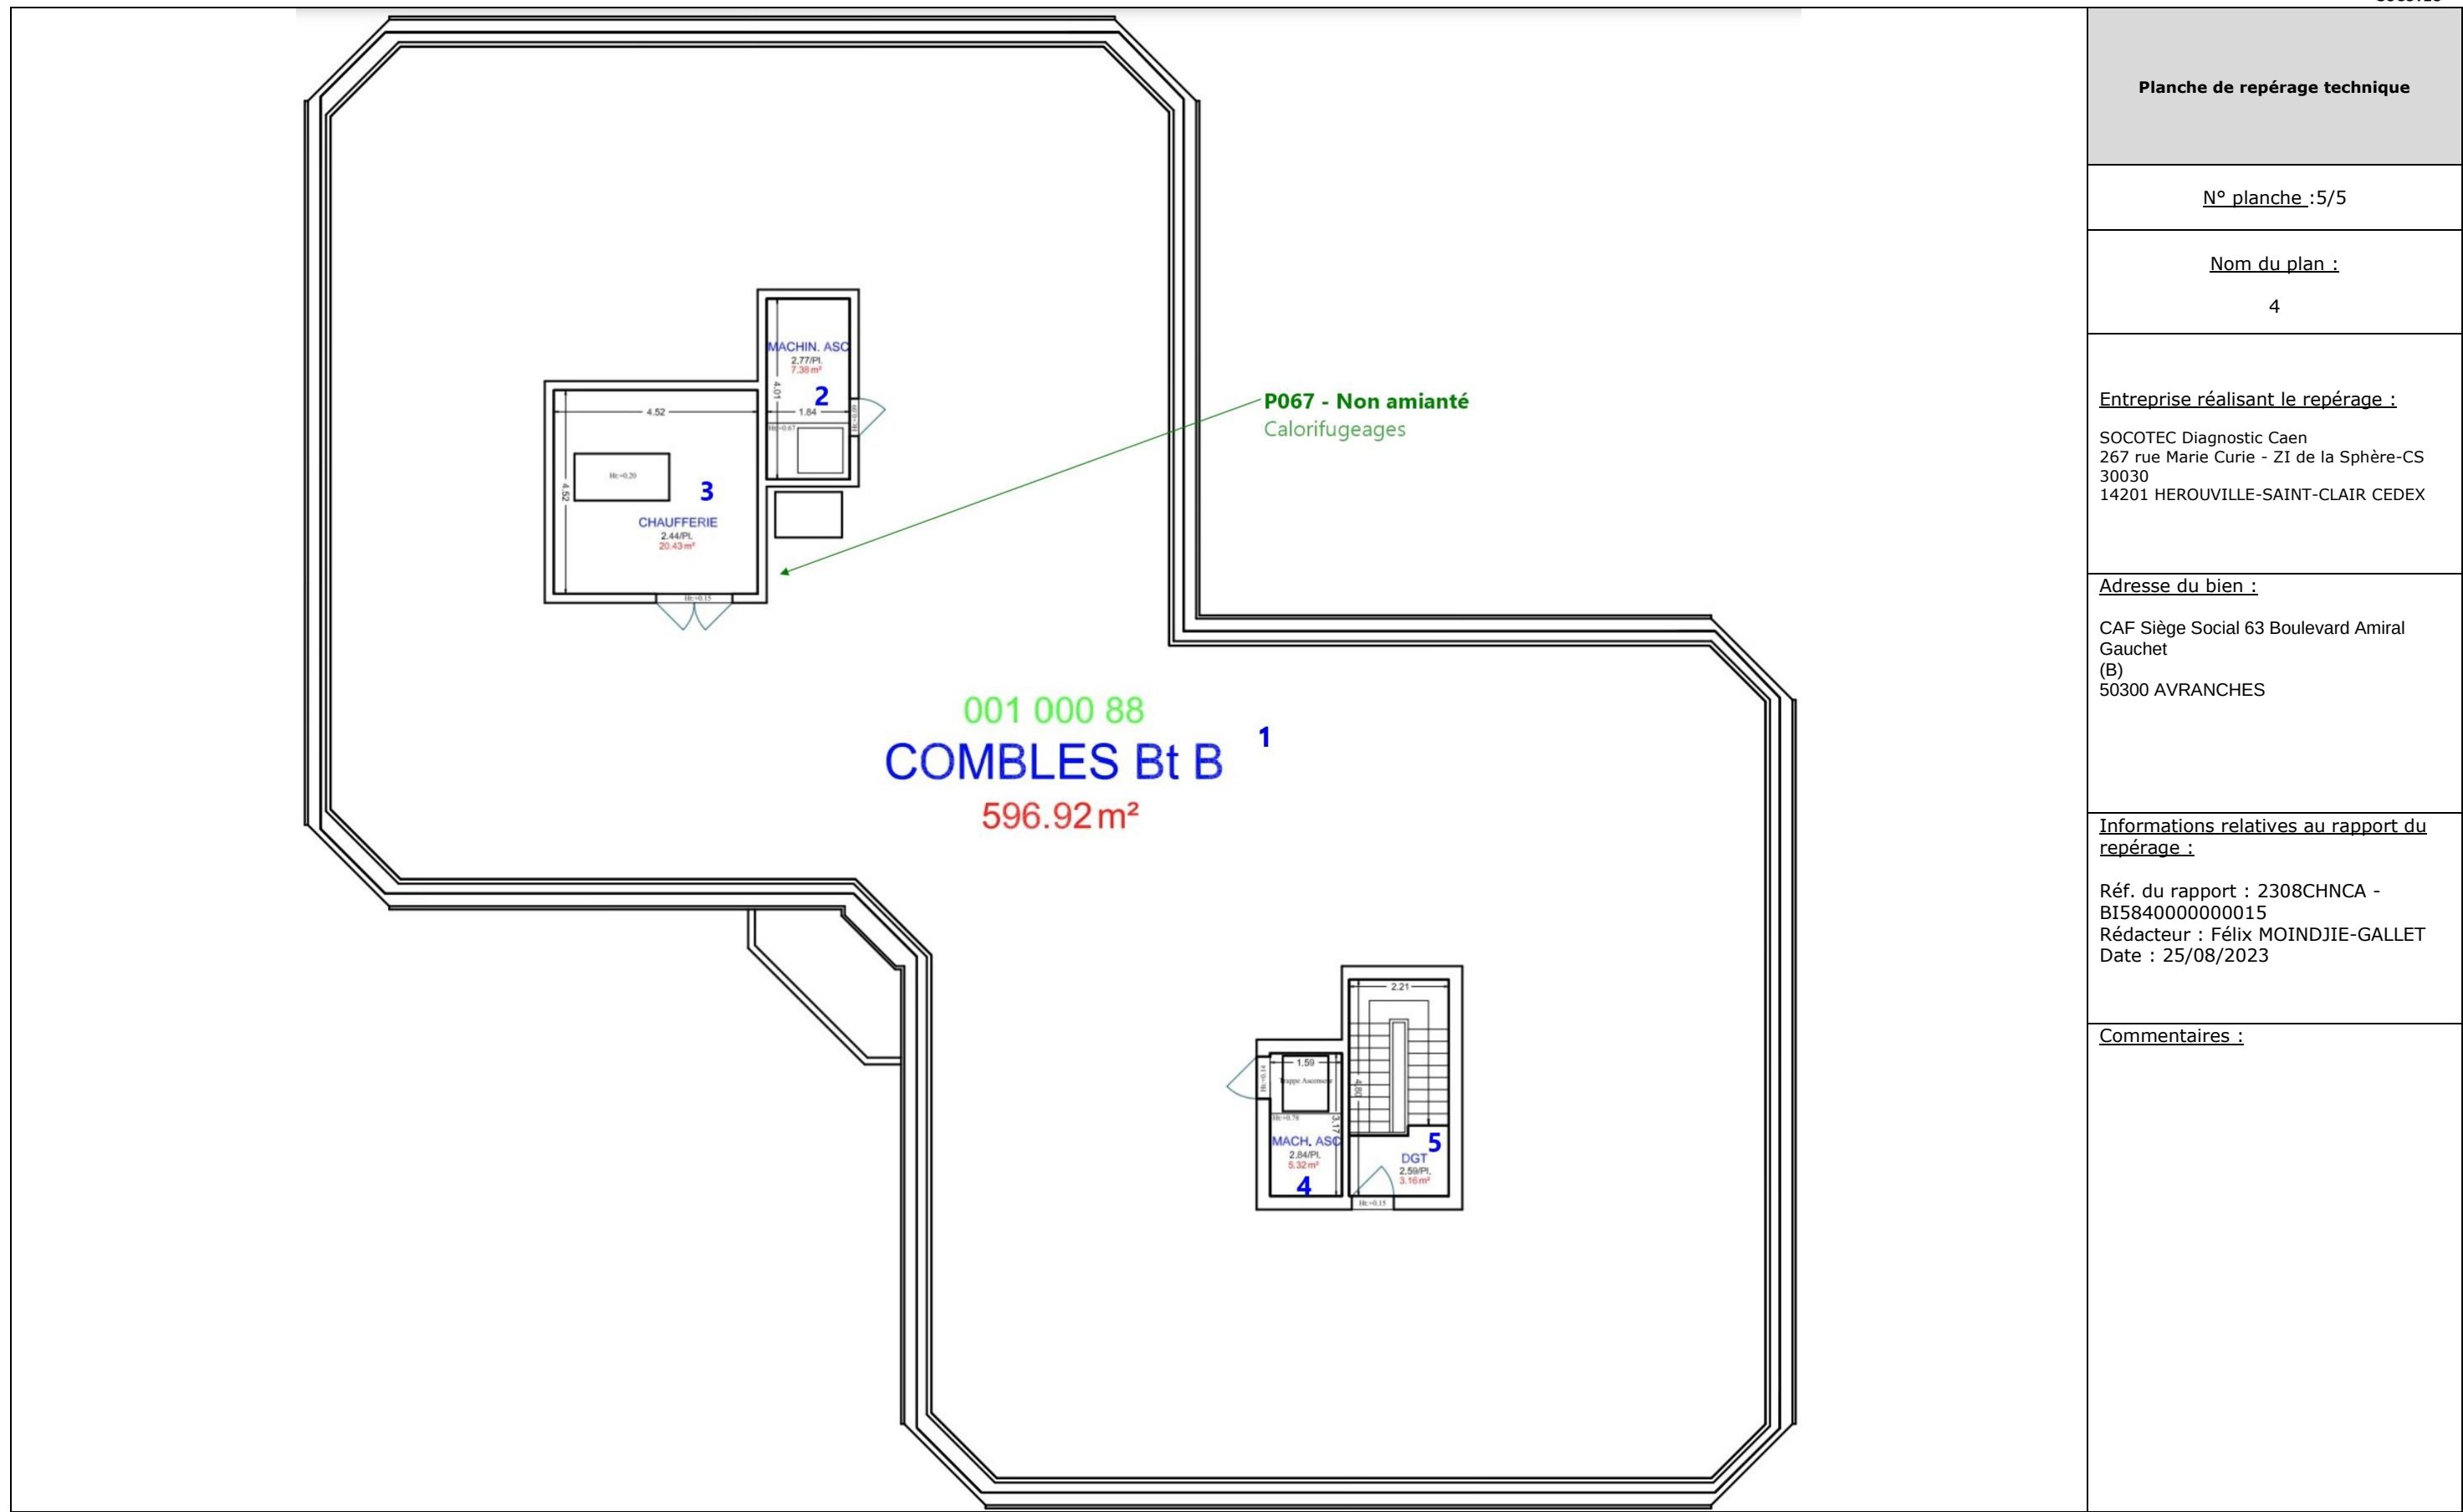


Planche de repérage technique

N° planche : 5/5

Nom du plan :

4

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Caen
267 rue Marie Curie - ZI de la Sphère-CS
30030
14201 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX

Adresse du bien :

CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral
Gauchet
(B)
50300 AVRANCHES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2308CHNCA -
BI5840000000015
Rédacteur : Félix MOINDJIE-GALLET
Date : 25/08/2023

Commentaires :

ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-20438 / m1 EN DATE DU 17/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Ce rapport annule et remplace le rapport IT1423-20438 émis précédemment qui doit être détruit. Toute utilisation de la version précédente et de ses éventuelles reproductions engage la responsabilité du destinataire du rapport. Les modifications sont identifiées par un trait dans la marge.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA) CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPALUME	Ref. Commande ITGA : IT1423-20438 Ref. Commande Client : 2308CHNCA - BI5840000000015_2023_08_09_1108_322 4
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 11/08/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Légende : **M** Résultat modifié depuis la version précédente **N** Résultat ajouté depuis la version précédente

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Ref dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Ref échantillon client : P001 - Colle de plinthe - BAT B / RDC - 25		Ref échantillon ITGA : IT142308-11266 Description ITGA : Colle beige / Carton	
Colle beige non séparable + (Carton non séparable)	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VMP (4)
Ref dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Ref échantillon client : P002 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabricées ou non - BAT B / RDC - 25		Ref échantillon ITGA : IT142308-11267 Description ITGA : Papier / Enduit plâtreux beige / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Papier non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VMP (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-20438/ m1 EN DATE DU 17/08/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P003 - Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle - BAT B / RDC - 25		Réf échantillon ITGA : IT142308-11268 Description ITGA : Moquette rose / Colle polymère incolore / Papier	
Moquette rose non séparable + Colle polymère incolore non séparable + Papier non séparable	META (B) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P004 - Colle de carrelage - BAT B / RDC - 25		Réf échantillon ITGA : IT142308-11269 Description ITGA : Colle grise hétérogène	
Colle grise hétérogène	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VMP
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P005 - Dalle de sol - BAT B / RDC - 25		Réf échantillon ITGA : IT142308-11270 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Revêtement souple gris	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VMP
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P006 - Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle - BAT B / RDC - 25		Réf échantillon ITGA : IT142308-11271 Description ITGA : Moquette rose / Colle polymère incolore / Papier / Matériau blanc avec couche cartonnée / Matériau gris en faible quantité	
Moquette rose non séparable + Colle polymère incolore + Papier non séparable	META (B) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN (4)
Matériau blanc avec couche cartonnée + Matériau gris en faible quantité	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P007 - Colle de plinthe - BAT B / RDC - 25		Réf échantillon ITGA : IT142308-11272 Description ITGA : Peinture / Joint cassant gris / Colle beige / Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée	
(Peinture non séparable) + Joint cassant gris non séparable + (Colle beige)	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VMP (4)
Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 2/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-20438/ m1 EN DATE DU 17/08/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P008 - Panneaux et plaques - BAT B / RDC - 25	Réf échantillon ITGA : IT142308-11273 Description ITGA : Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux marron		
Peinture non séparable + Couche fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux marron	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV (4)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P009 - Panneaux et plaques - BAT B / RDC - 24	Réf échantillon ITGA : IT142308-11274 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV (4)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P010 - Bandes cartonne - BAT B / RDC - 1	Réf échantillon ITGA : IT142308-11275 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VMP (4)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P011 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non - BAT B / RDC - 1	Réf échantillon ITGA : IT142308-11276 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : VMP (4)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P012 - Flocages - BAT B / RDC - 1	Réf échantillon ITGA : IT142308-11277 Description ITGA : Matériau cotonneux blanc		
Matériau cotonneux blanc	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 3/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1423-20438/ m1 EN DATE DU 17/08/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P013 - Peinture de sol + chape - BAT B / RDC - 1	Réf échantillon ITGA : IT142308-11278 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène		
▶ Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VMP (4)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P014 - Revêtement plastique avec sous-couche - BAT B / 1er - 4	Réf échantillon ITGA : IT142308-11279 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 14/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P015 - Dalle moquette avec entre couche noire - BAT B / 1er - 4	Réf échantillon ITGA : IT142308-11280 Description ITGA : Moquette grise avec couche bitumineuse		
▶ Moquette grise avec couche bitumineuse	META (B) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P016 - Papier peint - BAT B / 1er - 4	Réf échantillon ITGA : IT142308-11281 Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux blanc / Papier		
▶ Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VMP (4)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P017 - Panneaux et plaques - BAT B / 1er - 3	Réf échantillon ITGA : IT142308-11282 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris		
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 4/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-20438/ m1 EN DATE DU 17/08/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P018 - Isolant intérieur fibreux - BAT B / 1er - 3			
		Réf échantillon ITGA : IT142308-11283	
		Description ITGA : Matériau fibreux jaune	
Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P019 - Ragréage - BAT B / 1er - 2			
		Réf échantillon ITGA : IT142308-11284	
		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau rouge	
(Colle polymère jaune non séparable) + Ragréage gris non séparable	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VMP (4)
Matériau rouge	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P020 - Revêtement plastique avec sous-couche - BAT B / 1er - 2			
		Réf échantillon ITGA : IT142308-11285	
		Description ITGA : Revêtement cassant rouge avec couche en toile	
Revêtement cassant rouge avec couche en toile	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P021 - Ragréage - BAT B / 1er - 1			
		Réf échantillon ITGA : IT142308-11286	
		Description ITGA : Ragréage gris / Matériau blanc	
Ragréage gris non séparable + (Matériau blanc non séparable)	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VMP (4)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P022 - Revêtement plastique avec sous-couche - BAT B / 1er - 1			
		Réf échantillon ITGA : IT142308-11287	
		Description ITGA : Revêtement souple beige	
Revêtement souple beige	META (A) le 14/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P023 - Panneaux et plaques - BAT B / 1er - 1			
		Réf échantillon ITGA : IT142308-11288	
		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 5/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1423-20438/ m1 EN DATE DU 17/08/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P024 - Isolant intérieur fibreux - BAT B / 1er - 1	Réf échantillon ITGA : IT142308-11289 Description ITGA : Matériau fibreux jaune		
Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P025 - Ragréage - BAT B / 1er - 11	Réf échantillon ITGA : IT142308-11290 Description ITGA : Ragréage gris		
Ragréage gris	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VMP
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P026 - Dalle moquette avec entre couche noire - BAT B / 1er - 11	Réf échantillon ITGA : IT142308-11291 Description ITGA : Moquette grise avec couche bitumineuse		
Moquette grise avec couche bitumineuse	META (B) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P027 - Bandes cartonne - BAT B / 1er - 6	Réf échantillon ITGA : IT142308-11292 Description ITGA : Papier / Enduit plâtreux blanc		
Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VMP (4)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P028 - Panneaux et plaques - BAT B / 1er - 6	Réf échantillon ITGA : IT142308-11293 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau fibreux jaune		
Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + Matériau fibreux jaune non séparable	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV (4)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P029 - Panneaux et plaques - BAT B / 1er - 6	Réf échantillon ITGA : IT142308-11294 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 6/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-20438/ m1 EN DATE DU 17/08/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P030 - Bandes cartonne - BAT B / 1er - 11		Réf échantillon ITGA : IT142308-11295 Description ITGA : Papier / Enduit plâtreux beige	
Papier non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VMP (4)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P031 - Joint de dilatation et d'assemblage - BAT B / 1er - 11		Réf échantillon ITGA : IT142308-11296 Description ITGA : Matériau souple gris / Matériau fibreux jaune / Matériau fibreux blanc / Matériau gris en vrac	
Matériau souple gris	META (B) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN
Matériau fibreux jaune non séparable + Matériau fibreux blanc non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P032 - Ragréage - BAT B / 1er - 11		Réf échantillon ITGA : IT142308-11297/m1 Description ITGA : Couche blanche / Ragréage gris	
M Couche blanche + Ragréage gris	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : VMP
M Ragréage gris	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P033 - Dalle moquette avec entre couche noire - BAT B / 1er - 11		Réf échantillon ITGA : IT142308-11298 Description ITGA : Moquette grise avec couche bitumineuse	
Moquette grise avec couche bitumineuse	META (B) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P034 - Dalle moquette avec entre couche noire - BAT B / 1er - 19		Réf échantillon ITGA : IT142308-11299 Description ITGA : Moquette grise avec couche bitumineuse	
Moquette grise avec couche bitumineuse	META (B) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 7/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1423-20438/ m1 EN DATE DU 17/08/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P035 - Colle non bitumineuse - BAT B / 1er - 19		Réf échantillon ITGA : IT142308-11300 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + (Ragréage gris non séparable)	META (B) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : JNN (4)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P036 - Dalle moquette avec entre couche noire - BAT B / 1er - 19		Réf échantillon ITGA : IT142308-11301 Description ITGA : Moquette bleue avec couche bitumineuse	
Moquette bleue avec couche bitumineuse	META (B) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : JNN
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P037 - Panneaux et plaques - BAT B / 1er - 17		Réf échantillon ITGA : IT142308-11302 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : DVH (4)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P038 - Isolant intérieur fibreux - BAT B / 1er - 18		Réf échantillon ITGA : IT142308-11303 Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac avec couche cartonnée	
Matériau fibreux jaune avec poussières + Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac avec couche cartonnée non séparable	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : AKV (3)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P039 - Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle - BAT B / 1er - 19		Réf échantillon ITGA : IT142308-11304 Description ITGA : Moquette grise / Colle polymère jaune / Papier	
Moquette grise non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Papier non séparable	META (B) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : JNN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 8/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1423-20438/ m1 EN DATE DU 17/08/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P040 - Ragraage - BAT B / 2eme - 21		Réf échantillon ITGA : IT142308-11305 Description ITGA : Ragraage gris hétérogène	
Ragraage gris hétérogène	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VMP
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P041 - Bande cartonne - BAT B / 2eme - 21		Réf échantillon ITGA : IT142308-11306 Description ITGA : Papier / Matériau beige	
Papier non séparable + Matériau beige non séparable	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VMP (4)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P042 - Panneaux et plaques - BAT B / 2eme - 21		Réf échantillon ITGA : IT142308-11307 Description ITGA : Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune	
Peinture non séparable + Couche fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (4)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P043 - Dalle moquette avec entre couche noire - BAT B / 2eme - 21		Réf échantillon ITGA : IT142308-11308 Description ITGA : Moquette rouge avec couche bitumineuse	
Moquette rouge avec couche bitumineuse	META (B) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P044 - Ragraage - BAT B / 2eme - 24		Réf échantillon ITGA : IT142308-11309 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragraage gris	
(Colle polymère jaune non séparable) + Ragraage gris non séparable	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VMP (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 9/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-20438/ m1 EN DATE DU 17/08/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P045 - Isolant intérieur fibreux - BAT B / 2ème - 24			
Réf échantillon ITGA : IT142308-11310		Description ITGA : Matériau fibreux jaune / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	
Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH
Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	---	Quantité insuffisante pour analyse	
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P046 - Revêtement plastique avec sous-couche - BAT B / 2ème - 22			
Réf échantillon ITGA : IT142308-11311		Description ITGA : Poussières / Revêtement souple rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Poussières	---	Non analysé	
Revêtement souple rouge	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (4)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P047 - Dalle moquette avec entre couche noire - BAT B / 2ème - 25			
Réf échantillon ITGA : IT142308-11312		Description ITGA : Moquette grise avec couche bitumineuse	
Moquette grise avec couche bitumineuse	META (B) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P048 - Bande cartonne - BAT B / 2ème - 25			
Réf échantillon ITGA : IT142308-11313		Description ITGA : Papier / Matériau plâtreux beige	
Papier non séparable + Matériau plâtreux beige non séparable	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VMP (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 10/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-20438/ m1 EN DATE DU 17/08/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P049 - Joint de dilatation et d'assemblage - BAT B / 2ème - 6 Réf échantillon ITGA : IT142308-11314 Description ITGA : Matériau souple gris / Matériau fibreux jaune / Matériau fibreux blanc / Matériau gris en vrac			
▪ Matériau souple gris	META (B) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY
▪ Matériau fibreux jaune non séparable + Matériau fibreux blanc non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (3)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P050 - Dalle moquette avec entre couche noire - BAT B / 2ème - 6 Réf échantillon ITGA : IT142308-11315 Description ITGA : Moquette grise avec couche bitumineuse			
▪ Moquette grise avec couche bitumineuse	META (B) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 11/11



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-20439 EN DATE DU 16/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA) CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME	Réf. Commande ITGA : IT1423-20439 Réf. Commande Client : 2308CHNCA_-_BI5840000000015_2023_08_09_1108_322 4
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 11/08/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siege Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES		Réf échantillon ITGA : IT142308-11316	
Réf échantillon client : P051 - Panneaux et plaques - BAT B / 2ème - 6		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris	
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN (3)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siege Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES		Réf échantillon ITGA : IT142308-11317	
Réf échantillon client : P052 - Panneaux et plaques - BAT B / 2ème - 6		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris	
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1423-20439 EN DATE DU 16/08/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P053 - Isolant intérieur fibreux - BAT B / 2ème - 6		Réf échantillon ITGA : IT142308-11318 Description ITGA : Papier / Colle polymère noire / Matériau fibreux jaune	
► Papier non séparable + Colle polymère noire non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV (3)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P054 - Ragréage - BAT B / 2ème - 6		Réf échantillon ITGA : IT142308-11319 Description ITGA : Ragréage gris	
► Ragréage gris	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VMP
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P055 - Ragréage - BAT B / 3ème - 10		Réf échantillon ITGA : IT142308-11320 Description ITGA : Ragréage gris	
► Ragréage gris	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VMP
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P056 - Dalle moquette avec entre couche noire - BAT B / 3ème - 10		Réf échantillon ITGA : IT142308-11321 Description ITGA : Moquette noire avec couche bitumineuse	
► Moquette noire avec couche bitumineuse	META (B) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P057 - Bande cartonnée - BAT B / 3ème - 10		Réf échantillon ITGA : IT142308-11322 Description ITGA : Enduit plâtreux beige / Papier / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
► Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 14/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 2/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1423-20439 EN DATE DU 16/08/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P058 - Ragraage - BAT B / 3ème - 18		Réf échantillon ITGA : IT142308-11323 Description ITGA : Ragraage gris	
▸ Ragraage gris	META (A) le 14/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P059 - Joint de dilatation et d'assemblage - BAT B / 3ème - 10		Réf échantillon ITGA : IT142308-11324 Description ITGA : Matériau gris / Matériau souple gris avec poussières / Matériau fibreux jaune / Matériau fibreux blanc avec poussières	
▸ Matériau gris	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV
▸ Matériau souple gris avec poussières	META (B) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN
▸ Matériau fibreux jaune non séparable + Matériau fibreux blanc avec poussières non séparable	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV (3)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P060 - Panneaux et plaques - BAT B / 3ème - 18		Réf échantillon ITGA : IT142308-11325 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV (3)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P061 - Isolant intérieur fibreux - BAT B / 3ème - 20		Réf échantillon ITGA : IT142308-11326 Description ITGA : Papier / Matériau fibreux jaune	
▸ Papier non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (3)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P062 - Panneaux et plaques - BAT B / 3ème - 27		Réf échantillon ITGA : IT142308-11327 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 3/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-20439 EN DATE DU 16/08/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P063 - Mousse expansive - BAT B / 3ème - 27		Réf échantillon ITGA : IT142308-11328 Description ITGA : Mousse beige	
▸ Mousse beige	META (B) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P064 - Bande cartonne - BAT B / 3ème - 27		Réf échantillon ITGA : IT142308-11329 Description ITGA : Papier / Enduit plâtreux beige	
▸ Papier non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable	META (A) le 14/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : SMY (3)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P065 - Dalle moquette avec entre couche noire - BAT B / 3ème - 27		Réf échantillon ITGA : IT142308-11330 Description ITGA : Moquette grise avec couche bitumineuse	
▸ Moquette grise avec couche bitumineuse	META (B) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P066 - Ragréage - BAT B / 3ème - 27		Réf échantillon ITGA : IT142308-11331 Description ITGA : Ragréage gris	
▸ Ragréage gris	META (A) le 14/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : **Audrey LUTHRINGER** Technicienne de Laboratoire

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 4/4



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-20439 EN DATE DU 16/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA) CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME	Réf. Commande ITGA : IT1423-20439 Réf. Commande Client : 2308CHNCA_-_BI5840000000015_2023_08_09_1108_322 4
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 11/08/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siege Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES		Réf échantillon ITGA : IT142308-11316	
Réf échantillon client : P051 - Panneaux et plaques - BAT B / 2ème - 6		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN (3)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siege Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES		Réf échantillon ITGA : IT142308-11317	
Réf échantillon client : P052 - Panneaux et plaques - BAT B / 2ème - 6		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1423-20439 EN DATE DU 16/08/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P053 - Isolant intérieur fibreux - BAT B / 2ème - 6		Réf échantillon ITGA : IT142308-11318 Description ITGA : Papier / Colle polymère noire / Matériau fibreux jaune	
► Papier non séparable + Colle polymère noire non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV (3)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P054 - Ragréage - BAT B / 2ème - 6		Réf échantillon ITGA : IT142308-11319 Description ITGA : Ragréage gris	
► Ragréage gris	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VMP
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P055 - Ragréage - BAT B / 3ème - 10		Réf échantillon ITGA : IT142308-11320 Description ITGA : Ragréage gris	
► Ragréage gris	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VMP
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P056 - Dalle moquette avec entre couche noire - BAT B / 3ème - 10		Réf échantillon ITGA : IT142308-11321 Description ITGA : Moquette noire avec couche bitumineuse	
► Moquette noire avec couche bitumineuse	META (B) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P057 - Bande cartonnée - BAT B / 3ème - 10		Réf échantillon ITGA : IT142308-11322 Description ITGA : Enduit plâtreux beige / Papier / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
► Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 14/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 2/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1423-20439 EN DATE DU 16/08/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P058 - Ragréage - BAT B / 3ème - 18		Réf échantillon ITGA : IT142308-11323 Description ITGA : Ragréage gris	
▸ Ragréage gris	META (A) le 14/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P059 - Joint de dilatation et d'assemblage - BAT B / 3ème - 10		Réf échantillon ITGA : IT142308-11324 Description ITGA : Matériau gris / Matériau souple gris avec poussières / Matériau fibreux jaune / Matériau fibreux blanc avec poussières	
▸ Matériau gris	META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV
▸ Matériau souple gris avec poussières	META (B) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN
▸ Matériau fibreux jaune non séparable + Matériau fibreux blanc avec poussières non séparable	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV (3)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P060 - Panneaux et plaques - BAT B / 3ème - 18		Réf échantillon ITGA : IT142308-11325 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV (3)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P061 - Isolant intérieur fibreux - BAT B / 3ème - 20		Réf échantillon ITGA : IT142308-11326 Description ITGA : Papier / Matériau fibreux jaune	
▸ Papier non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (3)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P062 - Panneaux et plaques - BAT B / 3ème - 27		Réf échantillon ITGA : IT142308-11327 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-20439 EN DATE DU 16/08/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P063 - Mousse expansive - BAT B / 3ème - 27		Réf échantillon ITGA : IT142308-11328 Description ITGA : Mousse beige	
▸ Mousse beige	META (B) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P064 - Bande cartonne - BAT B / 3ème - 27		Réf échantillon ITGA : IT142308-11329 Description ITGA : Papier / Enduit plâtreux beige	
▸ Papier non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable	META (A) le 14/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : SMY (3)
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P065 - Dalle moquette avec entre couche noire - BAT B / 3ème - 27		Réf échantillon ITGA : IT142308-11330 Description ITGA : Moquette grise avec couche bitumineuse	
▸ Moquette grise avec couche bitumineuse	META (B) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES Réf échantillon client : P066 - Ragréage - BAT B / 3ème - 27		Réf échantillon ITGA : IT142308-11331 Description ITGA : Ragréage gris	
▸ Ragréage gris	META (A) le 14/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : **Audrey LUTHRINGER** Technicienne de Laboratoire

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 4/4



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-20440 EN DATE DU 16/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA) CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME	Réf. Commande ITGA : IT1423-20440 Réf. Commande Client : 2308CHNCA_-_BI5840000000015_2023_08_09_1216_075 5
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 11/08/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2308CHNCA - BI5840000000015 - CAF Siège Social 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES		Réf échantillon ITGA : IT142308-11249	
Réf échantillon client : P067 - Calorifugeages - BAT B / 4ème - 1		Description ITGA : Toile blanche plâtrée / Matériau fibres jaunes	
Toile blanche plâtrée non séparable + Matériau fibreux jaune non séparable	MOLP + META (A) le 16/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/1

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

Néant

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



CERTIFICAT

N° DTI / 2203-008

Certifie par la présente que :

Félix MOINDJIE-GALLET

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mission	28/03/2022	27/03/2029
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	28/03/2022	27/03/2029
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	26/09/2022	25/09/2029
DPE - tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	01/06/2022	31/05/2029
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	08/07/2022	07/07/2029

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification


 Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr
 SOCOTEC Certification France - 13, cours Vainy 93977 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 450 954 309 - www.socotec-certification-international.fr


Directeur Général Certification Xavier Daniel

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
 Département Construction
 Tour Ariane
 5, Place des Pyramides
 La Défense 9
 92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**

📠 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
 Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
 civile professionnelle et
 exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
 Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME
 N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Le contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Le contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 02/12/2022

POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA, au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre, TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA, au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers, Siren 775 699 309, TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA, au capital de 14 627 854,68 € - 372 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA, au capital de 31 275 660 6451, 392, 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.