

Pre-Rapport Amiante Avant Travaux

Pre-RAPPORT DE MISSION DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT RÉALISATION DE TRAVAUX
Conforme à l'arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis et selon la norme NFX46-020 de Aout 2017 à l'exception des articles 4, 7 11 et 14 et l'article L.4412-2 (et les articles réglementaires R.4412-97 à R.4412-96-7) qui impose une obligation de repérage amiante dans les immeubles bâtis préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante

MISSION N° : 350800194

PROPRIETAIRE		MISSION	
Nom :	DRFIP DE BRETAGNE ET D'ILLE T VILAINE	Adresse :	2 BOULEVARD DE MAGENTA
Adresse :	AVENUE JANVIER	Ville :	35000 RENNES
Ville :	35000 RENNES		

DONNEUR D'ORDRE	
Nom :	DRFIP DE BRETAGNE ET D'ILLE T VILAINE
Adresse :	AVENUE JANVIER
Ville :	35000 RENNES

MISSION			
Type :	Bureau	Nbre pièces :	Lot :
Cadastre :	BS0408	Bâtiment :	Lot secondaire :
Porte :		Étage :	Escalier :
Date de commande :	05/03/2021	Date de visite :	Année de construction :
Accompagnateur :	PAS D'ACCOMPAGNATEUR	Opérateur :	BOISSEAU Julien
			<1997



CONCLUSIONS

(détail des conclusions et mesures d'ordre général en fin du rapport de repérage)

A - CONCLUSIONS DU REPERAGE EFFECTIF :

Dans le cadre réglementaire de la mission décrit au paragraphe 2.2, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse dans :

- Bat B 1er Couloir (COLLE LINO RAG) : SOL
- Bat B 1er Escalier 02 (COLLE LINO) : DEMI PALIER
- Bat B 1er Bureau 126 (COLLE MOQUETTE RAG) : SOL
- Bat B 1er Bureau 144 (DDS COLLE RAG) : SOL
- Bat B 1er Bureau 153 (COLLE MOQUETTE RAG) : SOL

Bat A 1er Bureau 102 (COLLE LINO RAG) : SOL
 Bat A 1er Bureau 112 (COLLE LINO RAG) : SOL
 Bat A 1er Bureau 116 (COLLE LINO RAG) : SOL
 Bat A 2ème Couloir (COLLE DDS RAG) : SOL
 Bat A 2ème Couloir (COLLE DDS RAG) : SOL
 Bat A 2ème Bureau 202 (DDS COLLE RAG) : SOL
 Bat A 2ème Bureau 206 (DDS COLLE RAG) : SOL
 Bat A 2ème Bureau 214 (DDS COLLE RAG) : SOL
 Bat A 2ème Escalier 02 (COLLE LINO) : SOL
 Bat A 2ème Local ménage (DDS COLLE RAG) : SOL
 Bat A 2ème Local ménage (COLLE PLINTHE) : MUR
 Bat A 3ème Bureau 307 (DDS COLLE RAG) : SOL
 Bat A 3ème Bureau 314 (DDS COLLE RAG) : SOL
 Bat A 3ème Bureau 315 (COLLE DDS RAG) : SOL
 Bat A 4ème Bureau 402 (DDS COLLE RAG) : SOL
 Bat A 4ème Bureau 420 (COLLE DDS RAG) : SOL
 Bat A 4ème Bureau 423 (COLLE DDS RAG) : SOL
 Bat A 4ème Bureau 427 (COLLE DDS RAG) : SOL

Dans le cadre réglementaire de la mission décrit au paragraphe 2.2, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante dans :

Bat A R-1 Escalier 01 (Colle plinthe mur) : PALIER
 Bat A R-1 Escalier 01 (Colle carrelage) : PALIER
 Bat A R-1 LG: Buanderie (DDS Colle Rag) : SOL
 Bat A R-1 LG: Buanderie (COLLE PLINTHE MUR) : PLINTHE
 Bat A R-1 LG: Buanderie (PLATRE) : MUR
 Bat A R-1 LG: WC (DDS Colle Rag) : Sol
 Bat A R-1 LG: WC (COLLE PLINTHE) : MUR
 Bat A R-1 LG: WC (PLATRE) : MUR
 Bat A R-1 LG: Couloir (DDS COLLE RAG) : SOL
 Bat A R-1 LG: Couloir (PLATRE) : MUR
 Bat A R-1 LG: SDB (COLLE CARELAGE RAG) : SOL
 Bat A R-1 LG: SDB (COLLE PLINTHE) : MUR
 Bat A R-1 LG: SDB (COLLE FAIENCE MUR) : MUR
 Bat A R-1 LG: Entrée (DDS COLLE RAG) : SOL
 Bat A R-1 LG: Entrée (COLLE PLINTHE) : MUR
 Bat A R-1 LG: Entrée (PLATRE) : MUR
 Bat A R-1 LG: Cuisine (COLLE CARRELAGE RAG) : SOL
 Bat A R-1 LG: Cuisine (COLLE PLINTHE BOIS) : MUR
 Bat A R-1 LG: Cuisine (COLLE FAIENCE MUR) : MUR
 Bat A R-1 LG: Séjour (DDS COLLE LINO COLLE RAG) : SOL
 Bat A R-1 LG: Séjour (PLATRE) : MUR
 Bat B R-1 Escalier 02 (COLLE LINO) : MARCHE
 Bat B R-1 Escalier 02 (COLLE NEZ DE MARCHE) : NEZ DE MARCHE
 Bat B RDC Escalier 02 (COLLE LINO) : MARCHE
 Bat B RDC Escalier 02 (COLLE PLINTHE) : MUR
 Bat B RDC palier coul (DDS COLLE RAG) : SOL
 Bat B RDC palier coul (COLLE PLINTHE MUR) : MUR
 Bat B 1er Couloir (COLLE LINO RAG) : SOL
 Bat B 1er Couloir (COLLE PLINTHE MUR) : MUR
 Bat B 1er WC (COLLE CARELAGE RAG) : WC FEMMES
 Bat B 1er WC (Faïence blanche colle faïence bleue colle) : MUR WC FEMMES
 Bat B 1er WC (COLLE PLINTHE) : WC FEMMES MUR
 Bat B 1er Escalier 02 (COLLE LINO) : NEZ DE MARCHE
 Bat B 1er Bureau 134 (COLLE LINO RAG) : SOL
 Bat A 1er Couloir (COLLE LINO RAG) : SOL
 Bat A 1er Couloir (COLLE LINO RAG) : SOL
 Bat A 1er Couloir (COLLE PLINTHE MUR) : MUR - ZPSO lié à ce repérage : ZPSO PLINTHE WC HOMMES (Plinthe carrelage visible dans les WC hommes du Bat A au 1er, 2ème, 3ème, 4ème étage, coté couloir.)
 Bat A 1er WC Hommes (COLLE FAIENCE) : MUR - ZPSO lié à ce repérage : ZPSO MUR WC HOMME (Faïence blanche visible dans les WC hommes du Bat A au 1er, 2ème, 3ème, 4ème étage, mur coté couloir.)
 Bat A 1er WC Hommes (COLLE CARRELAGE) : SOL - ZPSO lié à ce repérage : ZPSO SOL WC HOMMES (Carrelage visible dans les WC hommes du Bat A au 1er, 2ème, 3ème, 4ème étage.)

Bat A 1er WC Hommes (COLLE PLINTHE) : MUR
 Bat A 1er WC Femmes (COLLE FAIENCE Couleur crème MUR) : MUR
 Bat A 1er WC Femmes (COLLE CARRELAGE RAG) : SOL - ZPSO lié à ce repérage : ZPSO SOL WC FEMMES (Carrelage visible dans les WC femmes du Bat A au 1er, 2ème, 3ème, 4ème étage.)
 Bat A 1er WC Femmes (COLLE PLINTHE) : MUR - ZPSO lié à ce repérage : ZPSO PLINTHE WC FEMMES (Plinthes visible dans les WC femmes du Bat A au 1er, 2ème, 3ème, 4ème étage.)
 Bat A 1er Bureau 106 (COLLE LINO RAG) : SOL
 Bat A 2ème Couloir (COLLE PLINTHE) : MUR
 Bat A 2ème WC Femmes (COLLE FAIENCE) : MUR
 Bat A 2ème Bureau 218 (COLLE DDS RAG) : SOL
 Bat A 2ème Escalier 01 (COLLE PLINTHE NOIRE) : DEMI PALIER - ZPSO lié à ce repérage : ZPSO PLINTHE NOIRES ESCALIER 01 (Plinthe plastic noire visible dans l'escalier 01 étage 02 et 03)
 Bat A 2ème Escalier 02 (COLLE LINO) : NEZ DE MARCHE
 Bat A 2ème Escalier 02 (Panneaux) : PLAFOND - ZPSO lié à ce repérage : ZPSO FAUX PLAF (Dalles de faux-plafond visible dans l'escalier 02, aux étages 02, 03 et 04.)
 Bat A 2ème Local ménage (MASTIC) : FENETRE
 Bat A 2ème Sanitaire secondaire (COLLE FAIENCE MUR) : MUR - ZPSO lié à ce repérage : ZPSO MUR SANITAIRE SECONDAIRE (Ensemble des murs des sanitaires secondaire situés dans le Bat A aux niveaux R 2 R 3 R 4 (murs avec faïence rose coté lavabo))
 Bat A 2ème Sanitaire secondaire (COLLE CARRELAGE) : SOL - ZPSO lié à ce repérage : ZPSO SOL SANITAIRE SECONDAIRE (Ensemble des sols des sanitaires secondaire situés dans le Bat A aux niveaux R 2 R 3 R 4)
 Bat A 2ème Sanitaire secondaire (COLLE PLINTHE NOIRE) : MUR - ZPSO lié à ce repérage : ZPSO PLINTHE NOIRE SANITAIRE SECONDAIRE (Ensemble des plinthes plastics noires des sanitaires secondaire situés dans le Bat A aux niveaux R 2 R 3 R 4)
 Bat A 2ème Sanitaire secondaire (COLLE PLINTHE FAIENCE) : MUR - ZPSO lié à ce repérage : ZPSO PLINTHE FAÏENCE SANITAIRE SECONDAIRE (Ensemble des plinthe faïence des sanitaires secondaire situés dans le Bat A aux niveaux R 2 R 3 R 4 (coté lavabo))
 Bat A 3ème Escalier 02 (COLLE LINO) : DEMI PALIER
 Bat A 3ème Escalier 02 (COLLE LINO) : NEZ DE MARCHE
 Bat A 4ème Escalier 01 (palier) (COLLE PLINTHE) : MUR
 Bat A 4ème Escalier 02 (COLLE PLINTHE NOIRE) : MUR
 Bat A 4ème Escalier 02 (COLLE PLINTHE BOIS) : MUR
 Bat A R-1 LG: CH01 (COLLE LINO RAG) : SOL
 Bat A R-1 LG: CH01 (PLATRE) : MUR
 Bat A R-1 LG: CH02 (COLLE LINO RAG) : SOL
 Bat A R-1 LG: CH02 (PLATRE) : MUR
 Bat A 1er WC Femmes (colle faïence rose foncée colle mur) : Mur - ZPSO lié à ce repérage : ZPSO FAIENCE ROSE FONCE WC FEMMES (Faïence rose foncée visible dans les WC Femmes du Bat A au R 1 R 3 R 4)

B - PARTIES D'IMMEUBLE, LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX, MATERIAUX OU PRODUITS POUR LESQUELS DES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SONT NECESSAIRES LIMITANT LA REALISATION COMPLETE DE LA MISSION :

Dans le cadre de la mission décrit au paragraphe 2.2, les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants, matériaux ou produits qui n'ont pu être visités, sondés ou prélevés et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante sont :

LOCAUX NON VISITES		
Etage	Local	Motif
Néant	Néant	Néant

ÉLÉMENTS NON EXAMINÉS		
Etage	Local	Éléments et motif
Néant	Néant	Néant

Il est rappelé au propriétaire que la présente mission n'a pu être réalisée totalement en raison du motif énoncé dans les deux tableaux ci-dessus. Ce fait ne pourra être ignoré des personnes chargées de l'évaluation des risques basée sur la présente mission. La responsabilité de l'opérateur de repérage ne pourra en aucun cas être engagée quant aux conséquences du caractère incomplet de cette mission.

Il est rappelé que selon l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante. Le présent rapport de repérage ne peut être utilisé que pour le programme de travaux prévu sur la partie d'immeuble décrite dans le présent rapport.

SOMMAIRE

1	Le laboratoire d'analyses
2	La mission de repérage
2.1	L'objet de la mission
2.2	Le cadre de la mission
2.2.1	L'intitulé de la mission
2.2.2	Le cadre réglementaire de la mission
2.2.3	L'objectif de la mission
2.2.4	Le programme de repérage de la mission réglementaire
2.2.4.1	Matériaux et produits l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019
2.2.4.2	Autres matériaux et produits réputés contenir de l'amiante repérés par l'opérateur (au sens de l'article R.1334-22 du code de la santé publique)
2.2.5	Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
2.2.6	Le périmètre à repérer
2.2.6.1	Nature et périmètre des travaux à réaliser sur déclaration du donneur d'ordre
2.2.6.2	Périmètre retenu pour le repérage
2.2.7	Le périmètre de repérage effectif
3	Conditions de réalisation du repérage
3.1	Bilan de l'analyse documentaire
3.2	Date d'exécution des visites du repérage in situ
3.3	Identification de l'opérateur de repérage
3.4	Plan et procédures de prélèvements
4	Résultats détaillés du repérage des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante
4.1	Matériaux ou produits de la liste de l'annexe 1 de l'arrêté du 2 janvier 2002
5	Éléments non examinés
6	Signature
7	Constatations diverses
8	Annexes

1. LABORATOIRE D'ANALYSE :

FLASHLAB LONGJUMEAU - 1 CHEMIN DE SAULXIER - BAT 17 - 91160 LONGJUMEAU

2. LA MISSION DE REPÉRAGE :

2.1. L'objet de la mission :

La mission a pour objet le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante en vue de contribuer à l'analyse des risques demandée dans le code du travail en prévision de travaux concernant tout ou partie d'un immeuble bâti.

2.2. Le cadre de la mission :

2.2.1. L'intitulé de la mission :

Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux.

2.2.2. Le cadre réglementaire de la mission :

Le code du travail prévoit qu'une évaluation des risques doit être effectuée avant tout travaux ou intervention sur ou à proximité de matériaux ou produits contenant de l'amiante. La présente mission ne constitue en aucune manière cette évaluation des risques. Elle se limite au seul repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'immeuble ou partie d'immeuble concernée par les travaux envisagés.

Dans cette limite, la mission se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

2.2.3. L'objectif de la mission :

Ce repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus le donneur d'ordre.

2.2.4. Le programme de repérage de la mission réglementaire :

2.2.4.1 Matériaux et produits l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

ANNEXE I		
Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer		
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit
1 - Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités		
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	P
Ardoises, bardeaux bitumineux	Plaques en matériaux bitumineux	P
	Revêtements anti condensation sous bac acier	M
	Ardoises composites hors fibre ciment	P
	Ardoises en fibre ciment	P
Éléments associés à la toiture	Bardeaux bitumineux (« shingles »)	P
	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	P
	Conduits d'eaux pluviales	P
	Garnissage des joints de dilatation	M
Éléments sous toiture	Joints de dilatation	M
	Couvre-joints	P
	Tresses d'étanchéité à l'air	P
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mitres, costières, etc.)	P
Étanchéité de toiture terrasse	Jonctions bitumineuses	M
	Solins en fibre ciment	P
	Colle des solins en fibre ciment	M
	Pare-vapeur, pare pluie	P
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Isolants fibreux en sous toiture	P
	Flocages, enduits projetés	M
	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	P
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	P
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	M
	Colles, produits d'accrochage	M
	Mastics (vitriers, bitumineux...)	M
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	M
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P
2 - Parois verticales extérieures et façades		
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P
	Ardoises composites hors fibre ciment	P
	Ardoises en fibre ciment	P
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P
	Peintures des bardages métalliques	M
	Flocages, enduits projetés	M
Façades lourdes y compris poteaux	Carton-amiante	M
Menuiseries extérieures	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M
	Peintures sur béton	M
Éléments associés aux façades	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M
	Colles et joints (résine, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Impérenabilisants	M
	Éléments en maçonnerie cilice-calcaire (1890-1940) briques blanches silico calcaire	P
Murs et cloisons maçonnées	Garnissage des joints de dilatation	M
	Joints de dilatation	M
	Couvre-joints	P
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P
Poteaux	Joints de maie de vitrage (notamment châssis aluminium)	M
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P
Éléments associés aux façades	Peintures décoratives	M
	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P
3 - Parois verticales intérieures		
Murs et cloisons maçonnées	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits de ragréage, débouillage, lissage	M
Poteaux	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu	M
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P
	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débouillage, lissage)	M
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M
	Entourages de poteaux (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lissés ou moulurés, préfabriqués ou non	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Flocages	M

Gaines et coffres verticaux	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M
	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M
	Sous-couches des tissus muraux	P
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tressé, carton, fibres-ciment	P
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débouillage, lissage)	M
Plafonds	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P
Poutres et charpentes	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare-flammes (sur battant et dormant y compris oculaux, et sur serrurerie)	P
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite	P
	Isolants intérieurs des portes	P
	Sous-couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P
Gaines et coffres horizontaux	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M
	Peintures décoratives (paillettes, gouttelettes, ...)	M
	Revêtements bitumineux	M
Faux plafonds	Peintures intumescentes	M
Suspentes et contrevents	4 - Plafonds et faux plafonds	
	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
Revêtements de sols	Panneaux collés vissés ou cloués	P
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	P
	Bandes calicot	P
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M
	Sous-couches des tissus muraux	P
	Peintures intumescentes	M
Poteaux	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (paillettes, gouttelettes, ...)	M
	Résines	M
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M
Murs et cloisons maçonnées	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Bandes calicot	P
Poteaux	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Faux plafonds	
	Panneaux et plaques	P
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P
	Pare vapeur	P
Poteaux	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Suspentes et contrevents	
	Flocages	M
	Protections en plâtre	M
	Peintures intumescentes	M
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	5 - Planchers et planchers techniques	
	Dalles de sol	P
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Nez de marche	P
	Dalles moquettées avec entre-couche noire	P
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M
	Colles bitumineuses	M
	Colles non bitumineuses	M
	Mequette	M
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P

	Peintures de sol	M
	Coiles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M
	Revêtements de sols sportifs	P
	Joints de dilatation et d'assemblage	P
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P
	Enduit de coulage	M
	Rebouchages autour de conduits (principalement immeubles de grande hauteur et établissements recevant du public), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M
6 - Conduits et accessoires intérieurs		
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumées, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	M
	Matelas	P
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	M
	Rubans adhésifs	P
	Mastics	M
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	P
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	P
	Clapets / volets coupe-feu	P
	Clapets (tunnels, lames, joints)	P
	Volets coupe-feu y compris ossature	P
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu	M
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment	P
	Joints d'étanchéité des trappes	M
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques		
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières	P
	Panneaux des cloisons palières	P
Pareois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, jeux des escaliers mécaniques...)	P
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourne)	P
	Isolants	P
	Colles	M
	Joints	P
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs	P
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...	P
	Tresses	P
	Joints plats	P
8 - Équipements divers et accessoires		
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe-bains, radiateurs gaz modulables, poêles à bois, à fuel, à charbon, groupes électrogènes	Flocages	M
	Bourres	M
	Tresses	M
	Calorifugeages	M
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides	M
	Dispositifs anti-embarsation (peintures, films, etc.)	M
Convecteurs et radiateurs électriques	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques	P
	Isolants thermiques cartonnés	P
fusibles à broche	Tresses des diffuseurs	M
canalisations électriques préfabriquées	Carton, tresse	P
	Isolants	P
Coffres-forts	Portes et pareois	P
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	P
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment	P
9 - Fondations et soutassements		
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés	M
Pareois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation	M
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie	P
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers		
Conduits, siphons	Éléments de canalisation enterrés en fibres-ciment	P
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes	M
Espaces sportifs	Revêtements de sols	P
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)	P

2.2.4.2 Autres matériaux et produits réputés contenir de l'amiante repérés par l'opérateur (au sens de l'article R.1334-22 du code de la santé publique) :

Étage	Local ou zone présentant des similitudes d'ouvrage	Localisation	Composant de la construction
Néant	Néant	Néant	Néant

2.2.5. Le périmètre à repérer :

2.2.5.1. Nature et périmètre des travaux à réaliser sur déclaration du donneur d'ordre :

Le donneur d'ordre souhaite un échantillonnage comme indiqué en annexe du devis sur les pièces suivantes :

BAT A R-1 Escalier 01
 BAT A R-1 LOGEMENT GARDIEN: Buanderie
 BAT A R-1 LOGEMENT GARDIEN: WC
 BAT A R-1 LOGEMENT GARDIEN: Couloir
 BAT A R-1 LOGEMENT GARDIEN: SDB
 BAT A R-1 LOGEMENT GARDIEN: Entrée
 BAT A R-1 LOGEMENT GARDIEN: Cuisine
 BAT A R-1 LOGEMENT GARDIEN: Séjour
 BAT A R-1 LOGEMENT GARDIEN: Chambre 01
 BAT A R-1 LOGEMENT GARDIEN: Chambre 02
 BAT B RDC Escalier 01
 BAT B R-1 Escalier 02
 BAT B RDC Escalier 02
 BAT B RDC Palier coul
 BAT B 1er Couloir
 BAT B 1er Toilettes
 BAT B 1er Escalier 02 1/2 palier
 BAT B 1er Escalier 02
 BAT B 1er Bureau 126
 BAT B 1er Bureau 134
 BAT B 1er Bureau 144
 BAT B 1er Bureau 153
 BAT A 1er Couloir
 BAT A 1er WC Hommes
 BAT A 1er WC Femmes
 BAT A 1er Bureau 102
 BAT A 1er Bureau 106
 BAT A 1er Bureau 112
 BAT A 1er Bureau 116
 BAT A 1er Escalier 01
 BAT A 1er Escalier 02 1/2 palier
 BAT A 1er Escalier 02
 BAT A 2ème Couloir
 BAT A 2ème WC Hommes
 BAT A 2ème WC Femmes
 BAT A 2ème Bureau 202
 BAT A 2ème Bureau 206
 BAT A 2ème Bureau 214
 BAT A 2ème Bureau 218
 BAT A 2ème Escalier 01 Palier
 BAT A 2ème Escalier 02
 BAT A 2ème Escalier 02 palier
 BAT A 2ème Local ménage
 BAT A 2ème Sanitaire secondaire
 BAT A 3ème WC Hommes
 BAT A 3ème WC Femmes
 BAT A 3ème Bureau 307
 BAT A 3ème Bureau 314
 BAT A 3ème Bureau 315
 BAT A 3ème Escalier 01
 BAT A 3ème Escalier 02 1/2 palier
 BAT A 3ème Escalier 02
 BAT A 3ème Sanitaire secondaire
 BAT A 4ème WC Hommes
 BAT A 4ème WC Femmes
 BAT A 4ème Bureau 402
 BAT A 4ème Bureau 420
 BAT A 4ème Bureau 423
 BAT A 4ème Bureau 427
 BAT A 4ème Escalier 01 palier
 BAT A 4ème Escalier 02
 BAT A 4ème Sanitaire secondaire

2.2.5.2. Périmètre retenu pour le repérage :

Compte tenu de la déclaration du donneur d'ordre, le périmètre de repérage de la mission est :

Bat A R-1 Escalier 01 (étage : SOUS-SOL), Bat A R-1 LG: Buanderie (étage : SOUS-SOL), Bat A R-1 LG: WC (étage : SOUS-SOL), Bat A R-1 LG: Couloir (étage : SOUS-SOL), Bat A R-1 LG: SDB (étage : SOUS-SOL), Bat A R-1 LG: Entrée (étage : SOUS-SOL), Bat A R-1 LG: Cuisine (étage : SOUS-SOL), Bat A R-1 LG: Séjour (étage : SOUS-SOL), Bat A R-1 LG: CH01 (étage : SOUS-SOL), Bat A R-1 LG: CH02 (étage : SOUS-SOL), Bat B RDC Escalier 01 (étage : RDC), Bat B R-1 Escalier 02 (étage : SOUS-SOL), Bat B RDC Escalier 02 (étage : RDC), Bat B RDC palier coul (étage : RDC), Bat B 1er Couloir (étage : 01), Bat B 1er WC (étage : 01), Bat B 1er Escalier 02 (étage : 01), Bat B 1er Bureau 126 (étage : 01), Bat B 1er Bureau 134 (étage : 01), Bat B 1er Bureau 144 (étage : 01), Bat B 1er Bureau 153 (étage : 01), Bat A 1er Couloir (étage : 01), Bat A 1er WC Hommes (étage : 01), Bat A 1er WC Femmes (étage : 01), Bat A 1er Bureau 102 (étage : 01), Bat A 1er Bureau 106 (étage : 01), Bat A 1er Bureau 112 (étage : 01), Bat A 1er Bureau 116 (étage : 01), Bat A 1er Escalier 01 (étage : 01), Bat A 1er Escalier 02 (étage : 01), Bat A 2ème Couloir (étage : 02), Bat A 2ème WC Hommes (étage : 02), Bat A 2ème WC Femmes (étage : 02), Bat A 2ème Bureau 202 (étage : 02), Bat A 2ème Bureau 206 (étage : 02), Bat A 2ème Bureau 214 (étage : 02), Bat A 2ème Bureau 218 (étage : 02), Bat A 2ème Escalier 01 (étage : 02), Bat A 2ème Escalier 02 (étage : 02), Bat A 2ème Local ménage (étage : 02), Bat A 2ème Sanitaire secondaire (étage : 02), Bat A 3ème WC Hommes (étage : 03), Bat A 3ème WC Femmes (étage : 03), Bat A 3ème Bureau 307 (étage : 03), Bat A 3ème Bureau 314 (étage : 03), Bat A 3ème Bureau 315 (étage : 03), Bat A 3ème Escalier 01 (étage : 03), Bat A 3ème Escalier 02 (étage : 03), Bat A 3ème Sanitaire secondaire (étage : 03), Bat A 4ème WC Hommes (étage : 04), Bat A 4ème WC Femmes (étage : 04), Bat A 4ème Bureau 402 (étage : 04), Bat A 4ème Bureau 420 (étage : 04), Bat A 4ème Bureau 423 (étage : 04), Bat A 4ème Bureau 427 (étage : 04), Bat A 4ème Escalier 01 (palier) (étage : 04), Bat A 4ème Escalier 02 (étage : 04), Bat A 4ème Sanitaire secondaire (étage : 04)

2.2.6. Le périmètre de repérage effectif :

- Description :

Année de délivrance du permis de construire : Avant le 1er juillet 1997

- Périmètre de repérage effectif :

		Nom des composants ou parties de composants
Étage	Local	Élément : Revêtement / Substrat
SOUS-SOL	Bat A R-1 Escalier 01	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: Buanderie	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: WC	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: Couloir	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: SDB	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: Entrée	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: Cuisine	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: Séjour	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: CH01	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: CH02	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
RDC	Bat B RDC Escalier 01	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
SOUS-SOL	Bat B R-1 Escalier 02	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
RDC	Bat B RDC Escalier 02	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
RDC	Bat B RDC palier coul	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
01	Bat B 1er Couloir	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
01	Bat B 1er WC	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
01	Bat B 1er Escalier 02	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)

01	Bat B 1er Bureau 126	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
01	Bat B 1er Bureau 134	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
01	Bat B 1er Bureau 144	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
01	Bat B 1er Bureau 153	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
01	Bat A 1er Couloir	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
01	Bat A 1er WC Hommes	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
01	Bat A 1er WC Femmes	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
01	Bat A 1er Bureau 102	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
01	Bat A 1er Bureau 106	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
01	Bat A 1er Bureau 112	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
01	Bat A 1er Bureau 116	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
01	Bat A 1er Escalier 01	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
01	Bat A 1er Escalier 02	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
02	Bat A 2ème Couloir	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
02	Bat A 2ème WC Hommes	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
02	Bat A 2ème WC Femmes	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
02	Bat A 2ème Bureau 202	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
02	Bat A 2ème Bureau 206	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
02	Bat A 2ème Bureau 214	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
02	Bat A 2ème Bureau 218	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
02	Bat A 2ème Escalier 01	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
02	Bat A 2ème Escalier 02	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
02	Bat A 2ème Local ménage	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
02	Bat A 2ème Sanitaire secondaire	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
03	Bat A 3ème WC Hommes	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)

03	Bat A 3ème WC Femmes	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
03	Bat A 3ème Bureau 307	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
03	Bat A 3ème Bureau 314	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
03	Bat A 3ème Bureau 315	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
03	Bat A 3ème Escalier 01	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
03	Bat A 3ème Escalier 02	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
03	Bat A 3ème Sanitaire secondaire	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
04	Bat A 4ème WC Hommes	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
04	Bat A 4ème WC Femmes	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
04	Bat A 4ème Bureau 402	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
04	Bat A 4ème Bureau 420	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
04	Bat A 4ème Bureau 423	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
04	Bat A 4ème Bureau 427	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
04	Bat A 4ème Escalier 01 (palier)	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
04	Bat A 4ème Escalier 02	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)
04	Bat A 4ème Sanitaire secondaire	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre)

3. CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE :

3.1. Bilan de l'analyse documentaire :

Documents	Remis	Date	Référence	Principales conclusions
Dossier technique existant	Non			
Dossier technique Amiante existant	Non			
Contrôle de concentration en poussière d'amiante	Non			
Détails des travaux réalisés	Non			
Plans, schémas ou croquis des bâtiments	Non			
Documents concernant la construction et les travaux de rénovation	Non			
Descriptif des matériaux	Non			
Document interne	Non			
Diagnostic Amiante des parties communes	Non			
Rapports de repérage antérieurs	Non			

3.2. Date d'exécution des visites du repérage in situ :

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 05/03/2021

3.3. Identification de l'opérateur de repérage :

BOISSEAU Julien

- Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA - 102 rue de Limours 78470 Saint Remy-lès-Chevreuse**, numéro de certification : **20-2087**

- JB DIAG / BOISSEAU Julien membre du réseau BC2E - 1 ALLEE DU TERTRE AUX GENETS - 35240 MARCILLE ROBERT

- Assurance SUBERVIE ASSURANCES MMA : **114.231.812** - Date de validité : **31/12/2021**

3.4. Plan et procédures de prélèvements :

L'ensemble des prélèvements, le cas échéant, a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention. Les prélèvements ont été effectués sur tout ou partie de l'épaisseur des matériaux ou produits en fonction du type de travaux à effectuer.

4.1. Matériaux ou produits du tableau A.1 de l'annexe A de la norme de la norme NFX46-020 : repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis :

Étage	Local ou zone présentant des similitudes d'ouvrage	Localisation	Numéro de prélèvement	Composant	Amiante	Critère de conclusion
SOUS-SOL	Bat A R-1 Escalier 01	PALIER	P001	Sol / murs / Revêtements sol / Colle plinthe mur	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 Escalier 01	PALIER	P002	Sol / murs / Revêtements sol / Colle carrelage	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: Buanderie	SOL	P003	Sol / murs / Revêtements sol / DDS Colle Rag	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: Buanderie	PLINTHE	P004	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE PLINTHE MUR	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: Buanderie	MUR	P005	Sol / murs / Revêtements murs / PLATRE	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: WC	SOL	P006	Sol / murs / Revêtements sol / DDS Colle Rag	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: WC	MUR	P007	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE PLINTHE	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: WC	MUR	P008	Sol / murs / Revêtements murs / PLATRE	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: Couloir	SOL	P009	Sol / murs / Revêtements sol / DDS COLLE RAG	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: Couloir	MUR	P011	Sol / murs / Revêtements murs / PLATRE	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: SDB	SOL	P012	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE CARELAGE RAG	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: SDB	MUR	P013	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE PLINTHE	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: SDB	MUR	P014	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE FAIENCE MUR	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: Entrée	SOL	P015	Sol / murs / Revêtements sol / DDS COLLE RAG	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: Entrée	MUR	P016	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE PLINTHE	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: Entrée	MUR	P017	Sol / murs / Revêtements murs / PLATRE	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: Cuisine	SOL	P018	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE CARRELAGE RAG	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: Cuisine	MUR	P019	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE PLINTHE BOIS	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: Cuisine	MUR	P020	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE FAIENCE MUR	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: Séjour	SOL	P021	Sol / murs / Revêtements sol / DDS COLLE LINO COLLE RAG	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: Séjour	MUR	P023	Sol / murs / Revêtements murs / PLATRE	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat B R-1 Escalier 02	MARCHE	P025	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE LINO	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat B R-1 Escalier 02	NEZ DE MARCHE	P026	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE NEZ DE MARCHE	NON	RASP
RDC	Bat B RDC Escalier 02	MARCHE	P027	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE LINO	NON	RASP
RDC	Bat B RDC Escalier 02	MUR	P028	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE PLINTHE	NON	RASP
RDC	Bat B RDC palier coul	SOL	P029	Sol / murs / Revêtements sol / DDS COLLE RAG	NON	RASP
RDC	Bat B RDC palier coul	MUR	P030	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE PLINTHE MUR	NON	RASP
01	Bat B 1er Couloir	SOL	P031	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE LINO RAG	NON	RASP
01	Bat B 1er Couloir	SOL	P032	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE LINO RAG	OUI	RASP
01	Bat B 1er Couloir	MUR	P033	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE PLINTHE MUR	NON	RASP
01	Bat B 1er WC	WC FEMMES	P034	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE CARELAGE RAG	NON	RASP
01	Bat B 1er WC	MUR WC FEMMES	P035	Sol / murs / Revêtements murs / Faïence blanche colle faïence bleue colle	NON	RASP

01	Bat B 1er WC	WC FEMMES MUR	P036	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE PLINTHE	NON	RASP
01	Bat B 1er Escalier 02	DEMI PALIER	P037	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE LINO	OUI	RASP
01	Bat B 1er Escalier 02	NEZ DE MARCHE	P038	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE LINO	NON	RASP
01	Bat B 1er Bureau 126	SOL	P039	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE MOQUETTE RAG	OUI	RASP
01	Bat B 1er Bureau 134	SOL	P040	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE LINO RAG	NON	RASP
01	Bat B 1er Bureau 144	SOL	P041	Sol / murs / Revêtements sol / DDS COLLE RAG	OUI	RASP
01	Bat B 1er Bureau 153	SOL	P042	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE MOQUETTE RAG	OUI	RASP
01	Bat A 1er Couloir	SOL	P043	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE LINO RAG	NON	RASP
01	Bat A 1er Couloir	SOL	P044	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE LINO RAG	NON	RASP
01	Bat A 1er Couloir	MUR	P045	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE PLINTHE MUR	NON	RASP
01	Bat A 1er WC Hommes	MUR	P046	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE FAIENCE	NON	RASP
01	Bat A 1er WC Hommes	SOL	P047	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE CARRELAGE	NON	RASP
01	Bat A 1er WC Hommes	MUR	P048	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE PLINTHE	NON	RASP
01	Bat A 1er WC Femmes	MUR	P049	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE FAIENCE Couleur crème MUR	NON	RASP
01	Bat A 1er WC Femmes	SOL	P050	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE CARRELAGE RAG	NON	RASP
01	Bat A 1er WC Femmes	MUR	P051	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE PLINTHE	NON	RASP
01	Bat A 1er Bureau 102	SOL	P052	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE LINO RAG	OUI	RASP
01	Bat A 1er Bureau 106	SOL	P053	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE LINO RAG	NON	RASP
01	Bat A 1er Bureau 112	SOL	P054	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE LINO RAG	OUI	RASP
01	Bat A 1er Bureau 116	SOL	P055	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE LINO RAG	OUI	RASP
02	Bat A 2ème Couloir	SOL	P059	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE DDS RAG	OUI	RASP
02	Bat A 2ème Couloir	SOL	P060	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE DDS RAG	OUI	RASP
02	Bat A 2ème Couloir	MUR	P061	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE PLINTHE	NON	RASP
02	Bat A 2ème WC Femmes	MUR	P065	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE FAIENCE	NON	RASP
02	Bat A 2ème Bureau 202	SOL	P068	Sol / murs / Revêtements sol / DDS COLLE RAG	OUI	RASP
02	Bat A 2ème Bureau 206	SOL	P069	Sol / murs / Revêtements sol / DDS COLLE RAG	OUI	RASP
02	Bat A 2ème Bureau 214	SOL	P070	Sol / murs / Revêtements sol / DDS COLLE RAG	OUI	RASP
02	Bat A 2ème Bureau 218	SOL	P071	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE DDS RAG	NON	RASP
02	Bat A 2ème Escalier 01	DEMI PALIER	P072	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE PLINTHE NOIRE	NON	RASP
02	Bat A 2ème Escalier 02	SOL	P073	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE LINO	OUI	RASP
02	Bat A 2ème Escalier 02	NEZ DE MARCHE	P074	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE LINO	NON	RASP
02	Bat A 2ème Escalier 02	PLAFOND	P075	Plafonds / Faux-plafonds / Panneaux	NON	RASP
02	Bat A 2ème Local ménage	FENETRE	P076	Façade / Appuis de fenêtre / MASTIC	NON	RASP
02	Bat A 2ème Local ménage	SOL	P077	Sol / murs / Revêtements sol / DDS COLLE RAG	OUI	RASP
02	Bat A 2ème Local ménage	MUR	P078	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE PLINTHE	OUI	RASP
02	Bat A 2ème Sanitaire secondaire	MUR	P079	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE FAIENCE MUR	NON	RASP
02	Bat A 2ème Sanitaire secondaire	SOL	P080	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE CARRELAGE	NON	RASP
02	Bat A 2ème Sanitaire secondaire	MUR	P081	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE PLINTHE NOIRE	NON	RASP
02	Bat A 2ème Sanitaire secondaire	MUR	P082	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE PLINTHE FAIENCE	NON	RASP
03	Bat A 3ème Bureau 307	SOL	P089	Sol / murs / Revêtements sol / DDS COLLE RAG	OUI	RASP
03	Bat A 3ème Bureau 314	SOL	P090	Sol / murs / Revêtements sol / DDS COLLE RAG	OUI	RASP
03	Bat A 3ème Bureau 315	SOL	P091	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE DDS RAG	OUI	RASP
03	Bat A 3ème Escalier 02	DEMI PALIER	P093	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE LINO	NON	RASP
03	Bat A 3ème Escalier 02	NEZ DE MARCHE	P094	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE LINO	NON	RASP
04	Bat A 4ème Bureau 402	SOL	P102	Sol / murs / Revêtements sol / DDS COLLE RAG	OUI	RASP
04	Bat A 4ème Bureau 420	SOL	P103	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE DDS RAG	OUI	RASP
04	Bat A 4ème Bureau 423	SOL	P104	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE DDS RAG	OUI	RASP
04	Bat A 4ème Bureau 427	SOL	P105	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE DDS RAG	OUI	RASP
04	Bat A 4ème Escalier 01 (palier)	MUR	P106	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE PLINTHE	NON	RASP
04	Bat A 4ème Escalier 02	MUR	P107	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE PLINTHE NOIRE	NON	RASP
04	Bat A 4ème Escalier 02	MUR	P108	Sol / murs / Revêtements murs / COLLE PLINTHE BOIS	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: CH01	SOL	P111	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE LINO RAG	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: CH01	MUR	P113	Sol / murs / Revêtements murs / PLATRE	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: CH02	SOL	P114	Sol / murs / Revêtements sol / COLLE LINO RAG	NON	RASP
SOUS-SOL	Bat A R-1 LG: CH02	MUR	P116	Sol / murs / Revêtements murs / PLATRE	NON	RASP
01	Bat A 1er WC Femmes	Mur	P117	Sol / murs / Revêtements murs / colle faïence rose foncée colle mur	NON	RASP

Abréviations utilisées pour les critères de conclusion : **JPOR** : Jugement personnel de l'opérateur de repérage - **MM** : Marquage matériau - **DOC** : Document consulté - **RASP** : Résultat d'analyse suite à prélèvement - **MPPNCA** : matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante - **MPSCA** : matériau ou produit restant susceptible de contenir de l'amiante pour lequel des investigations complémentaires doivent être effectuées pour pouvoir conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante

4.2. Zones présentant des similitudes d'ouvrage :

Zone présentant des similitudes d'ouvrage	Détail de la zone	Lié au repérage	Amianté
ZPSO MUR WC HOMME	Faïence blanche visible dans les WC hommes du Bat A au 1er, 2ème, 3ème, 4ème étage, mur coté couloir.	P046 - Bat A 1er WC Hommes - COLLE FAIENCE()	NON
ZPSO SOL WC HOMMES	Carrelage visible dans les WC hommes du Bat A au 1er, 2ème, 3ème, 4ème étage.	P047 - Bat A 1er WC Hommes - COLLE CARRELAGE()	NON
ZPSO PLINTHE WC HOMMES	Plinthe carrelage visible dans les WC hommes du Bat A au 1er, 2ème, 3ème, 4ème étage, coté couloir.	P045 - Bat A 1er Couloir - COLLE PLINTHE MUR()	NON
ZPSO SOL WC FEMMES	Carrelage visible dans les WC femmes du Bat A au 1er, 2ème, 3ème, 4ème étage.	P050 - Bat A 1er WC Femmes - COLLE CARRELAGE RAG()	NON
ZPSO PLINTHE WC FEMMES	Plinthes visible dans les WC femmes du Bat A au 1er, 2ème, 3ème, 4ème étage.	P051 - Bat A 1er WC Femmes - COLLE PLINTHE()	NON

ZPSO PLINTE NOIRES ESCALIER 01	Plinthe plastic noire visible dans l'escalier 01 étage 02 et 03	P072 - Bat A 2ème Escalier 01 - COLLE PLINTE NOIRE()	NON
ZPSO FAUX PLAF	Dalles de faux-plafond visible dans l'escalier 02, aux étages 02, 03 et 04.	P075 - Bat A 2ème Escalier 02 - Panneaux()	NON
ZPSO MUR SANITAIRE SECONDAIRE	Ensemble des murs des sanitaires secondaire situés dans le Bat A aux niveaux R 2 R 3 R 4 (murs avec faïence rose coté lavabo)	P079 - Bat A 2ème Sanitaire secondaire - COLLE FAIENCE MUR()	NON
ZPSO SOL SANITAIRE SECONDAIRE	Ensemble des sols des sanitaires secondaire situés dans le Bat A aux niveaux R 2 R 3 R 4	P080 - Bat A 2ème Sanitaire secondaire - COLLE CARRELAGE()	NON
ZPSO PLINTE NOIRE SANITAIRE SECONDAIRE	Ensemble des plinthes plastics noires des sanitaires secondaire situés dans le Bat A aux niveaux R 2 R 3 R 4	P081 - Bat A 2ème Sanitaire secondaire - COLLE PLINTE NOIRE()	NON
ZPSO PLINTE FAIENCE SANITAIRE SECONDAIRE	Ensemble des plinthe faïence des sanitaires secondaire situés dans le Bat A aux niveaux R 2 R 3 R 4 (coté lavabo)	P082 - Bat A 2ème Sanitaire secondaire - COLLE PLINTE FAIENCE()	NON
ZPSO FAIENCE ROSE FONCE WC FEMMES	Faïence rose foncée visible dans les WC Femmes du Bat A au R 1 R 3 R 4	P117 - Bat A 1er WC Femmes - colle faïence rose foncée colle mur()	NON

IMPORTANT : Aucune évaluation de l'état de dégradation, aucune conclusion ni aucune recommandation ne sont prévues par la législation et ne peuvent donc être fournies dans le cadre de la présente mission.

5. ÉLÉMENTS NON EXAMINÉS :

Néant

6. SIGNATURE :

Etabli le 05/03/2021

Cachet:

BC2E
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
 JB DIAG / BOISSEAU Julien membre du réseau BC2E
 1 ALLEE DU TERTRE AUX GENETS
 35240 MARCILLE ROBERT
 0770003957
 Siret : 883 113 722 00010 - code APE : 7120B


Signature :






7. CONSTATATIONS DIVERSES :

Le périmètre des avants travaux n'a pas été établis aujourd'hui à l'heure actuelle.

Croquis

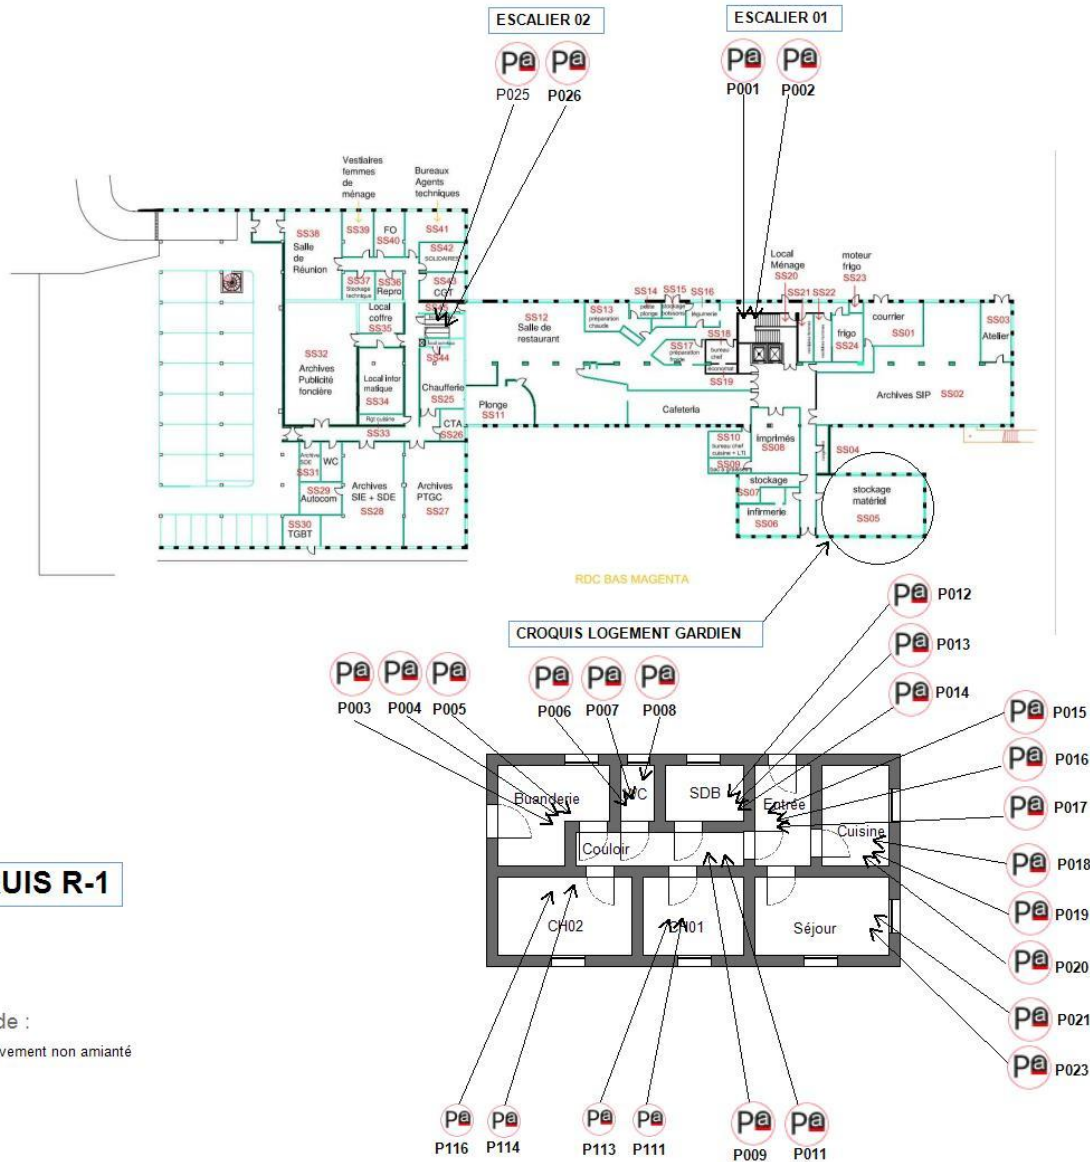

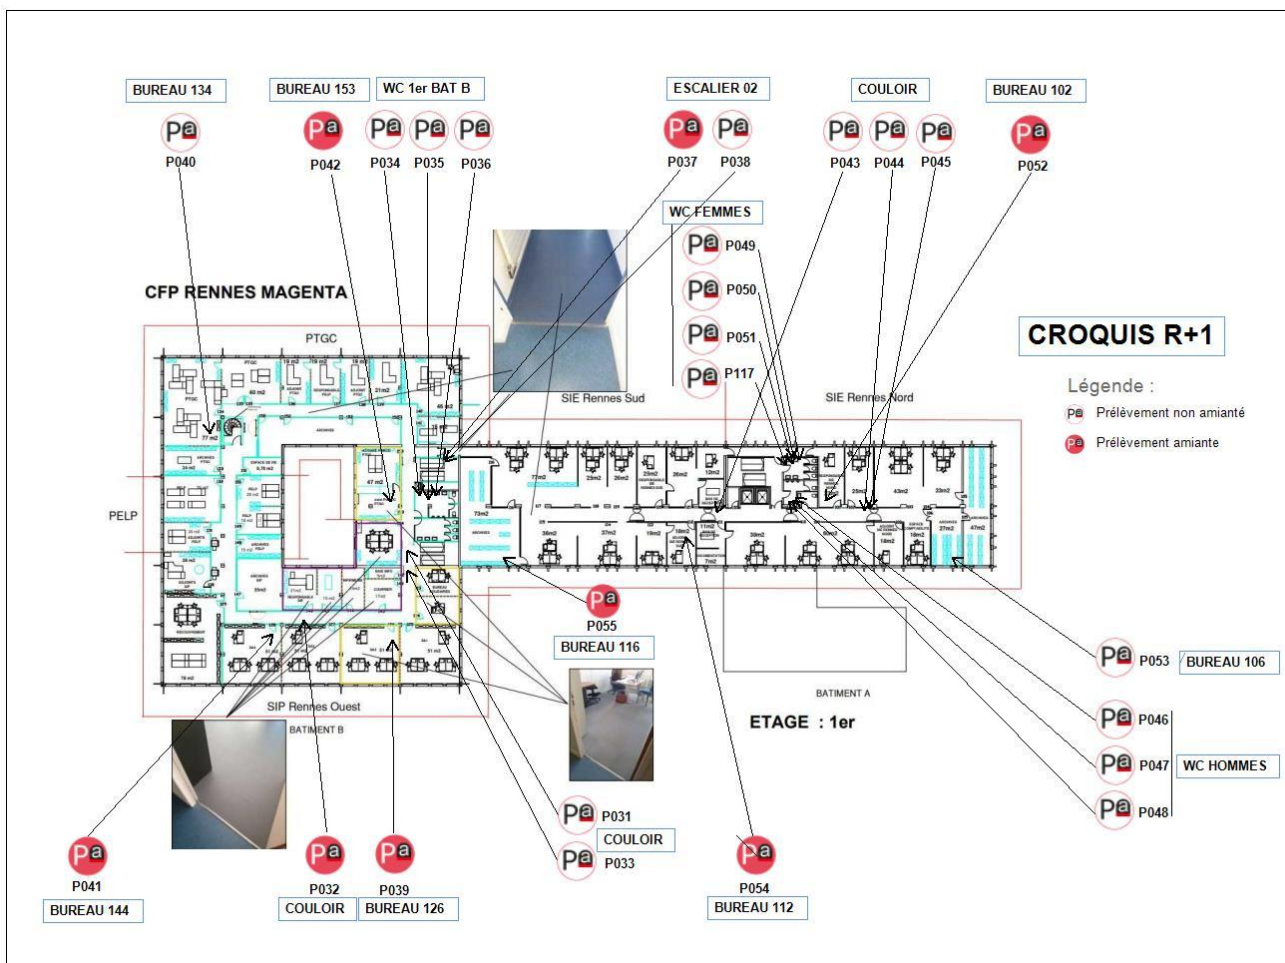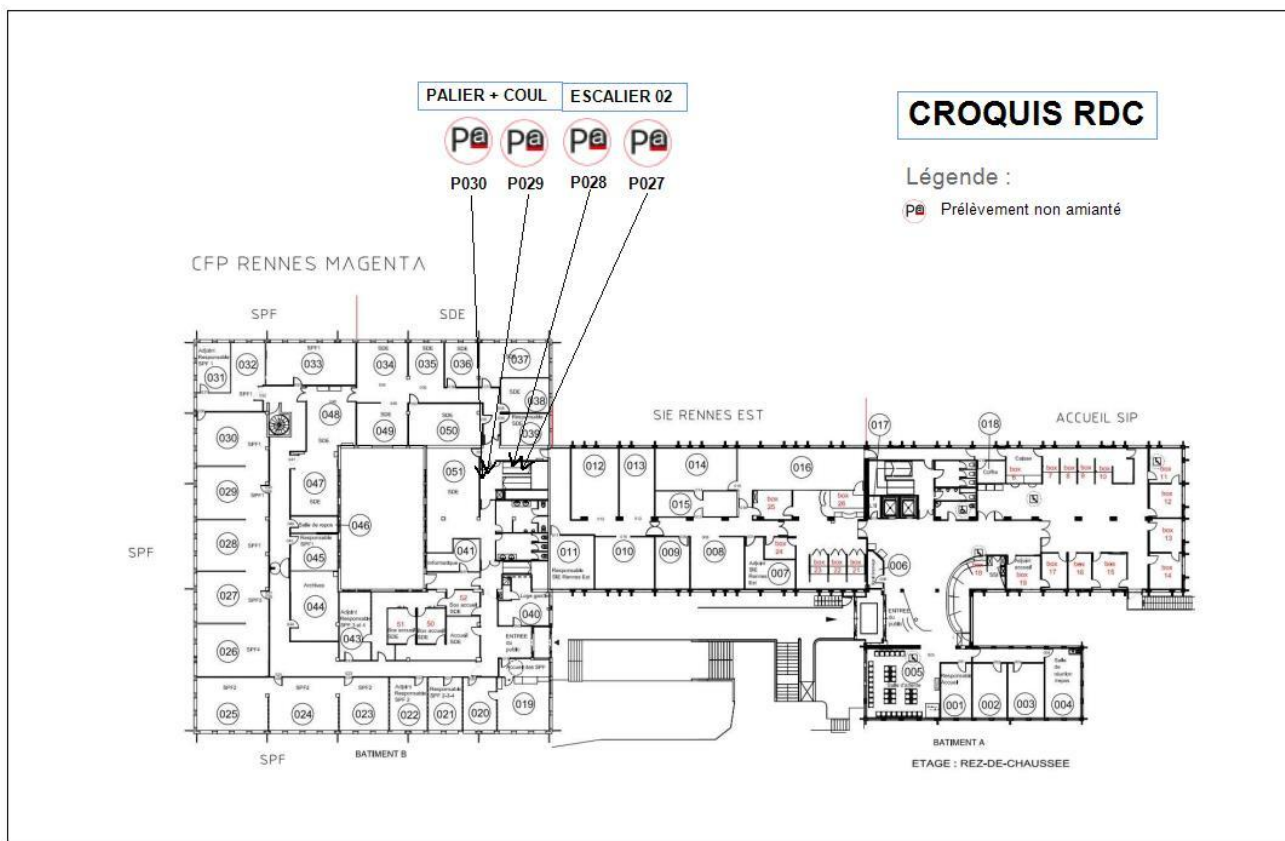

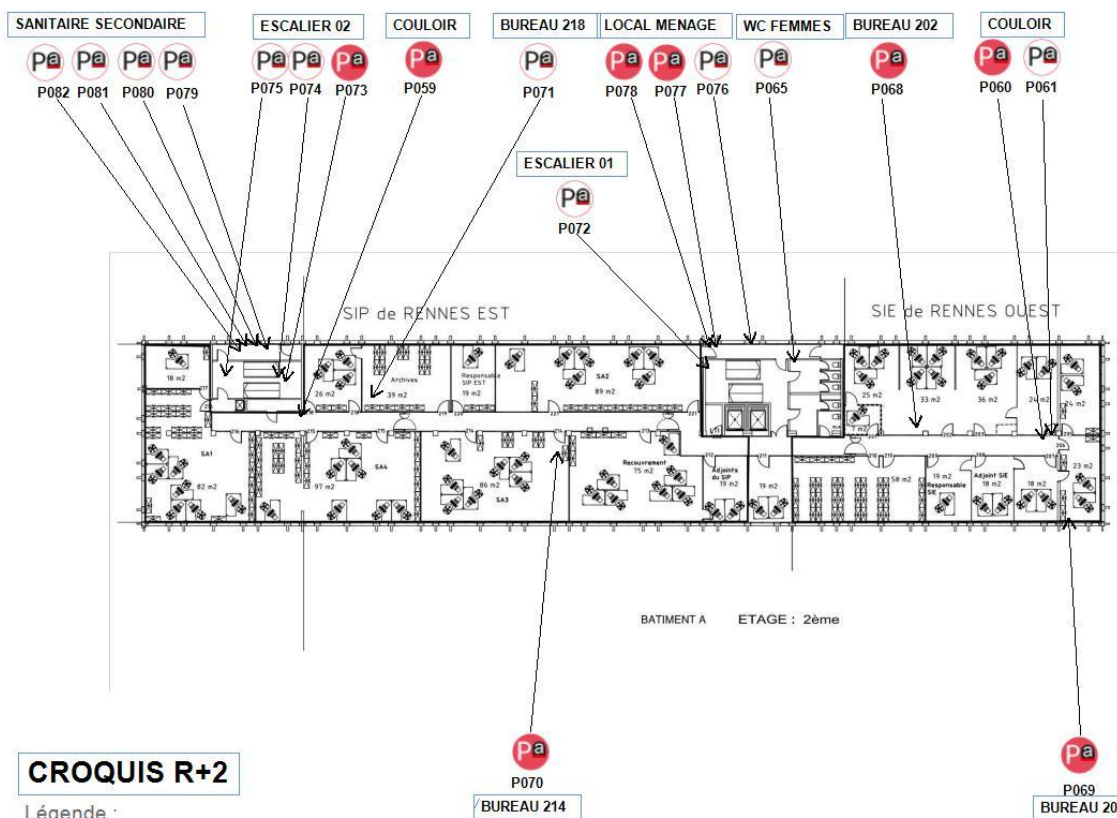



CROQUIS R+3

Légende :

pa Prélèvement non amianté

pa Prélèvement amianté

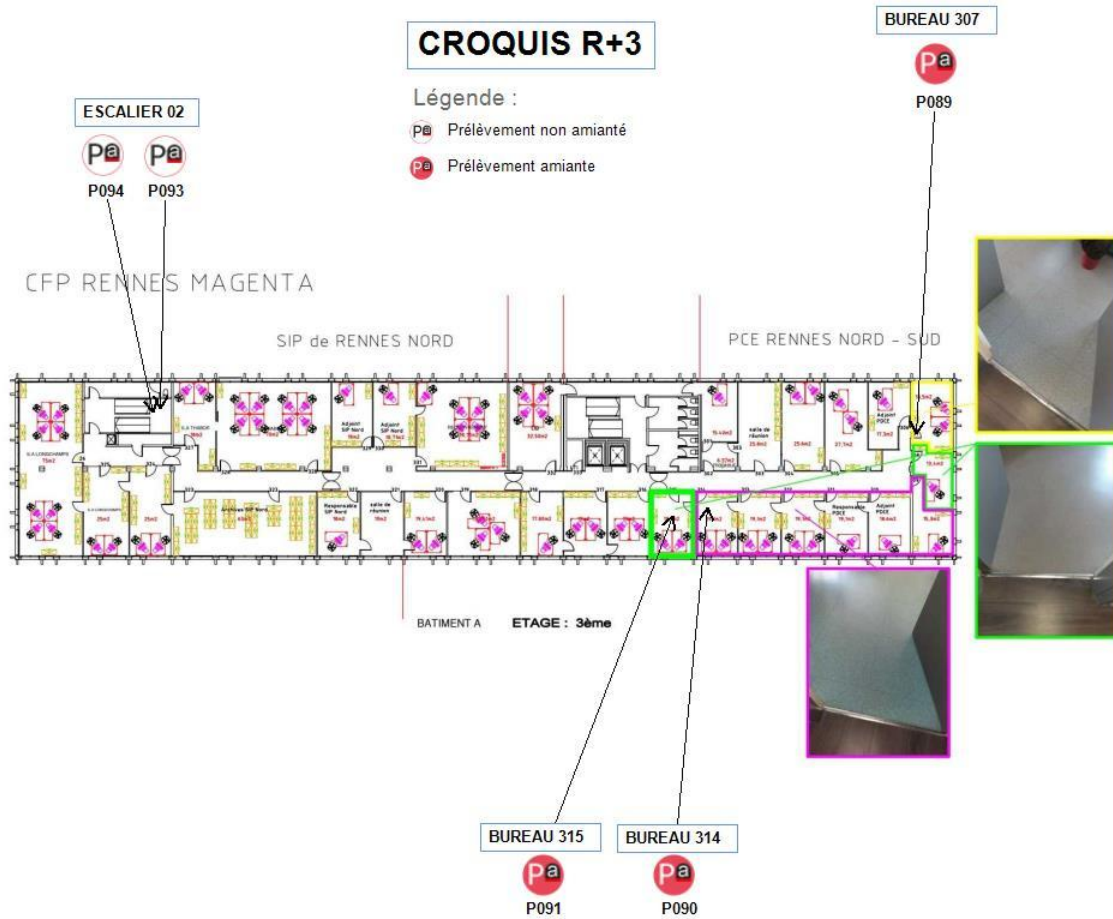

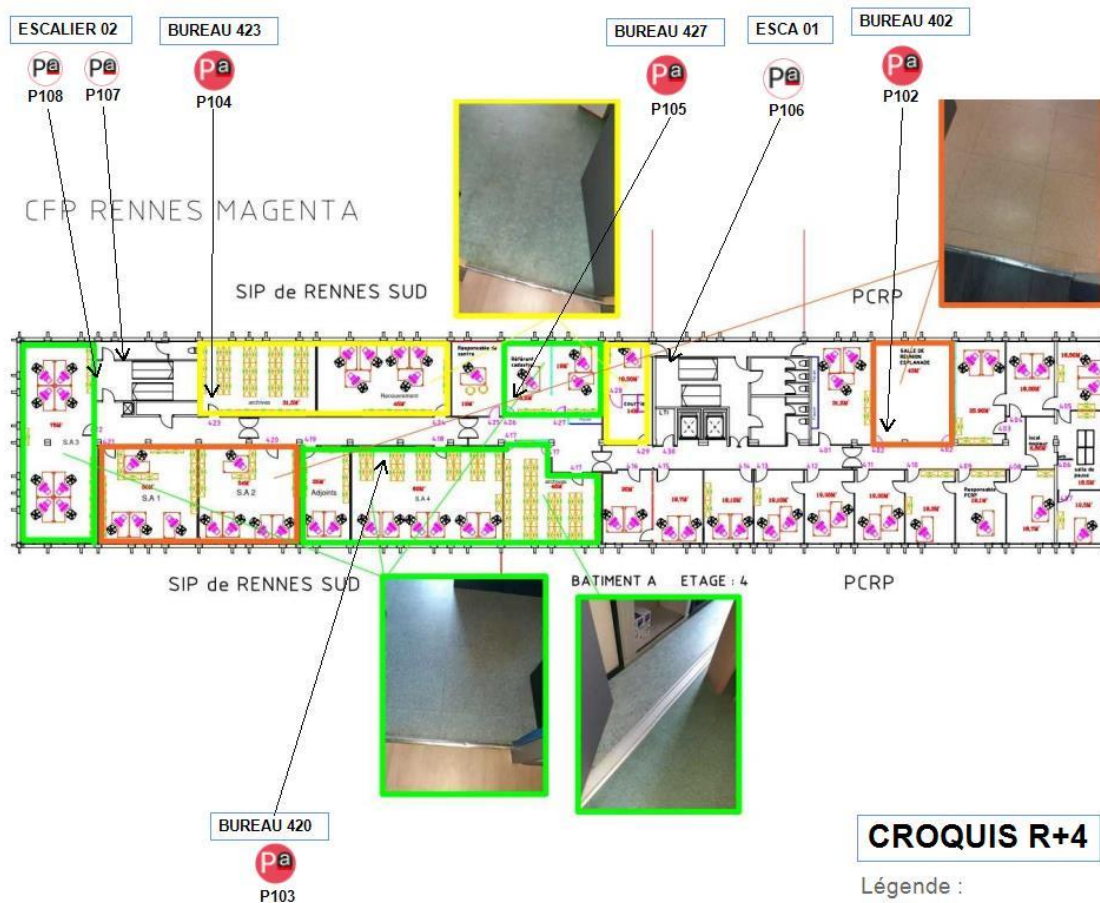

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Annule et remplace le rapport édité le 10/03/2021 à 14:14 qui doit être détruit.
L'emploi de la ou des version(s) précédente(s) ou de leur reproduction engage la seule responsabilité du client.

Client : BC2E Julien BOISSEAU 1 allée du Tertre aux Genêts 35240 MARCILLE ROBERT	Référence client : 350800194 Référence FlashLab : 21FPP005039 Adresse du chantier : 2 BOULEVARD DE MAGENTA - 35000 RENNES	Date d'acceptation : 09/03/2021 Date d'analyse : 09/03/2021 Date d'édition : 12/03/2021 à 10:46
--	--	--

La lettre 'M' indique les échantillons dont les résultats ont été modifiés depuis la version précédente du rapport.

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon client : P001 - Colle plinthe + mur					
Référence échantillon FlashLab : 001					
Localisation : BAT A R-1 Escalier 01					
- Béton	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Plaque semi rigide	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Béton, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon client : P002 - Colle carrelage					
Référence échantillon FlashLab : 002					
Localisation : BAT A R-1 Escalier 01					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon client : P003 - DDS + Colle + Rag					
Référence échantillon FlashLab : 003					
Localisation : Bat A R-1 LG : Buanderie					
- Ragraage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragraage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon client : P004 - COLLE PLINTHE MUR					
Référence échantillon FlashLab : 004					
Localisation : Bat A R-1 LG : Buanderie					
- Colle blanche	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Rapport MS V2.0

1/18



Client : BC2E Julien BOISSEAU 1 allée du Tertre aux Genêts 35240 MARCILLE ROBERT	Référence client : 350800194 Référence FlashLab : 21FPP005039 Adresse du chantier : 2 BOULEVARD DE MAGENTA - 35000 RENNES	Date d'acceptation : 09/03/2021 Date d'analyse : 09/03/2021 Date d'édition : 12/03/2021 à 10:46
--	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 005					
Localisation : Bat A R-1 LG : Buanderie					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 006					
Localisation : Bat A R-1 LG : WC					
- Ragraé	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Plaque semi rigide, colle translucide, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 007					
Localisation : Bat A R-1 LG : WC					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 008					
Localisation : Bat A R-1 LG : WC					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 009					
Localisation : Bat A R-1 LG : Couloir					
- Ragraé	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragraé, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Plaque souple, Noir(e), Rouge, Analyse globale	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 010					
Localisation : Bat A R-1 LG : Couloir					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 011					
Localisation : Bat A R-1 LG : SDB					
- Colle de faïence/carrelage, Ragraé, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Cliant : BC2E Julien BOISSEAU 1 allée du Tertre aux Genêts 35240 MARCILLE ROBERT	Référence client : 350800194 Référence FlashLab : 21FFP005039 Adresse du chantier : 2 BOULEVARD DE MAGENTA - 35000 RENNES	Date d'acceptation : 09/03/2021 Date d'analyse : 09/03/2021 Date d'édition : 12/03/2021 à 10:46
--	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 012					
Localisation : Bat A R-1 LG : SDB					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 013					
Localisation : Bat A R-1 LG : SDB					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 014					
Localisation : Bat A R-1 LG : Entrée					
Observation(s) : Ragréage : absence.					
- Plaque semi rigide, colle translucide, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 015					
Localisation : Bat A R-1 LG : Entrée					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 016					
Localisation : Bat A R-1 LG : Entrée					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 017					
Localisation : Bat A R-1 LG : Cuisine					
- Colle de faïence/carrelage, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 018					
Localisation : Bat A R-1 LG : Cuisine					
Observation(s) : Bois : absence.					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Cliant : BC2E Julien BOISSEAU 1 allée du Tertre aux Genêts 35240 MARCILLE ROBERT	Référence cliant : 350800194 Référence FlashLab : 21FPP005039 Adresse du chantier : 2 BOULEVARD DE MAGENTA - 35000 RENNES	Date d'acceptation : 09/03/2021 Date d'analyse : 09/03/2021 Date d'édition : 12/03/2021 à 10:46
--	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 019					
Localisation : Bat A R-1 LG : Cuisine					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 020					
Localisation : Bat A R-1 LG : Séjour					
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Plaque semi rigide	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 021					
Localisation : Bat A R-1 LG : Séjour					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 022					
Localisation : Bat A R-1 Escalier 02					
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 023					
Localisation : Bat B R-1 Escalier 02					
- Matériau souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 024					
Localisation : Bat B RDC Escalier 02					
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Cliant : BC2E Julien BOISSEAU 1 allée du Tertre aux Genêts 35240 MARCILLE ROBERT		Référence client : 350800194 Référence FlashLab : 21FPP005039 Adresse du chantier : 2 BOULEVARD DE MAGENTA - 35000 RENNES			Date d'acceptation : 09/03/2021 Date d'analyse : 09/03/2021 Date d'édition : 12/03/2021 à 10:46	
Phase analysée		Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
		Référence échantillon client : P028 - COLLE PLINTHE				
Référence échantillon FlashLab : 025 Localisation : Bat B RDC Escalier 02						
- Colle marron, Plaque souple, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante	
Référence échantillon FlashLab : 026 Localisation : Bat B RDC Palier + coul		Référence échantillon client : P029 - DDS COLLE RAG				
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante	
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante	
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante	
		Référence échantillon client : P030 - COLLE PLINTHE MUR				
Référence échantillon FlashLab : 027 Localisation : Bat B RDC Palier + coul						
- Colle beige	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante	
- Colle dure platreaux	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante	
		Référence échantillon client : P031 - COLLE LINO RAG				
Référence échantillon FlashLab : 028 Localisation : Bat B 1er Couloir						
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante	
- Colle jaune	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante	
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante	
		Référence échantillon client : P032 - COLLE LINO RAG				
Référence échantillon FlashLab : 029 Localisation : Bat B 1er Couloir						
- Colle noire	# MOLP	Matériau granuleux	2	Thermique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile	
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante	
- Colle jaune	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante	
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante	

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

5/18

Rapport MS V2.0

Client : BC2E Julien BOISSEAU 1 allée du Tertre aux Genêts 35240 MARCILLE ROBERT		Référence client : 350800194 Référence FlashLab : 21FPP005039 Adresse du chantier : 2 BOULEVARD DE MAGENTA - 35000 RENNES			Date d'acceptation : 09/03/2021 Date d'analyse : 09/03/2021 Date d'édition : 12/03/2021 à 10:46	
Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat	
			Nb	Traitement		
Référence échantillon FlashLab : 030 Localisation : Bat B 1er Couloir						
- Colle beige, Plaque souple, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante	
Référence échantillon FlashLab : 031 Localisation : Bat B 1er WC						
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante	
Référence échantillon FlashLab : 032 Localisation : Bat B 1er WC						
- Colle de faïence/carrelage, Beige	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante	
- Colle dure, Gris(e)	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante	
Référence échantillon FlashLab : 033 Localisation : Bat B 1er WC						
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante	
Référence échantillon FlashLab : 034 Localisation : Bat B 1er Escalier 02						
- Colle noire	# MOLP	Matériau granuleux	2	Thermique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile	
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane		
Référence échantillon FlashLab : 035 Localisation : Bat B 1er Escalier 02						
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante	
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante	

Client : BC2E Julien BOISSEAU 1 allée du Tertre aux Genêts 35240 MARCILLE ROBERT		Référence client : 350800194 Référence FlashLab : 21FFP005039 Adresse du chantier : 2 BOULEVARD DE MAGENTA - 35000 RENNES		Date d'acceptation : 09/03/2021 Date d'analyse : 09/03/2021 Date d'édition : 12/03/2021 à 10:46		
Phase analysée		Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
				Nb	Traitement	
Référence échantillon client : P039 - COLLE MOQUETTE RAG						
Référence échantillon FlashLab : 036 Localisation : Bat B 1er Bureau 126 Observation(s) : Moquette : absence.						
- Colle noire		# MOLP	Matériau granuleux	2	Thermique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
- Ragréage		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Plaque dure, Gris(e)		# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon client : P040 - COLLE LINO RAG						
Référence échantillon FlashLab : 037 Localisation : Bat B 1er Bureau 134						
- Ragréage		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune		# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Plaque souple		# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon client : P041 - DDS COLLE RAG						
Référence échantillon FlashLab : 038 Localisation : Bat B 1er Bureau 144						
- Colle noire		# MOLP	Matériau granuleux	2	Thermique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
- Ragréage		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables		# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Plaque souple		# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon client : P042 - COLLE MOQUETTE RAG						
Référence échantillon FlashLab : 039 Localisation : Bat B 1er Bureau 153						
- Colle noire		# MOLP	Matériau granuleux	2	Thermique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
- Ragréage		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Plaque dure, Gris(e)		# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

7/18

Rapport MS V2.0

Client : BC2E Julien BOISSEAU 1 allée du Tertre aux Genêts 35240 MARCILLE ROBERT	Référence client : 350800194 Référence FlashLab : 21FFP005039 Adresse du chantier : 2 BOULEVARD DE MAGENTA - 35000 RENNES	Date d'acceptation : 09/03/2021 Date d'analyse : 09/03/2021 Date d'édition : 12/03/2021 à 10:46
--	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat	
			Nb	Traitement		
Référence échantillon client : P043 - COLLE LINO RAG						
Référence échantillon FlashLab : 040 Localisation : Bat A 1er Couloir	- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
	- Colle jaune	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
	- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon client : P044 - COLLE LINO RAG						
Référence échantillon FlashLab : 041 Localisation : Bat A 1er Couloir	- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
	- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
	- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon client : P045 - COLLE PLINTHE MUR						
Référence échantillon FlashLab : 042 Localisation : Bat A 1er Couloir	- Colle dure plateaux	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
	- Colle beige	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon client : P046 - COLLE FAIENCE						
Référence échantillon FlashLab : 043 Localisation : Bat A 1er WC Hommes	- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon client : P047 - COLLE FARRELAGE						
Référence échantillon FlashLab : 044 Localisation : Bat A 1er WC Hommes	- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon client : P048 - COLLE PLINTHE						
Référence échantillon FlashLab : 045 Localisation : Bat A 1er WC Hommes	- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : BC2E Julien BOISSEAU 1 allée du Tertre aux Genêts 35240 MARCILLE ROBERT		Référence client : 350800194 Reference FlashLab : 21FFP005039 Adresse du chantier : 2 BOULEVARD DE MAGENTA - 35000 RENNES		Date d'acceptation : 09/03/2021 Date d'analyse : 09/03/2021 Date d'édition : 12/03/2021 à 10:46		
Phase analysée		Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
				Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 046 Localisation : Bat A 1er WC Femmes - Colle de faïence/carrelage		Référence échantillon client : P049 - COLLE FAIENCE Couleur crème MUR # META			N/A	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 047 Localisation : Bat A 1er WC Femmes - Colle de faïence/carrelage, Ragréage, Indissociables		Référence échantillon client : P050 - COLLE CARRELAGE RAG # META			N/A	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 048 Localisation : Bat A 1er WC Femmes - Colle de faïence/carrelage		Référence échantillon client : P051 - COLLE PLINTHE # META			N/A	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 049 Localisation : Bat A 1er Bureau 102 - Ragréage - Colle noire - Colle jaune - Plaque souple		Référence échantillon client : P052 - COLLE LINO RAG # META			N/A	Absence de fibres d'amiante
				1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
				1	Chloroforme	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
				1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
				1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 050 Localisation : Bat A 1er Bureau 106 - Ragréage - Colle jaune, Ragréage, Indissociables - Plaque souple		Référence échantillon client : P053 - COLLE LINO RAG # META			N/A	Absence de fibres d'amiante
				1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
				1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
				1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante

Client : BC2E Julien BOISSEAU 1 allée du Tertre aux Genêts 35240 MARCILLE ROBERT	Référence client : 350800194 Référence FlashLab : 21FFP005039 Adresse du chantier : 2 BOULEVARD DE MAGENTA - 35000 RENNES	Date d'acceptation : 09/03/2021 Date d'analyse : 09/03/2021 Date d'édition : 12/03/2021 à 10:46			
Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 051 Localisation : Bat A 1er Bureau 112					
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Colle noire, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 052 Localisation : Bat A 1er Bureau 116					
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Colle noire	# META	N/A	1	Chloroforme	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 053 Localisation : Bat A 2ème Couloir					
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Colle noire	# META	N/A	1	Chloroforme	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante

Cliant : BC2E Julien BOISSEAU 1 allée du Tertre aux Genêts 35240 MARCILLE ROBERT		Référence client : 350800194 Référence FlashLab : 21FPP005039 Adresse du chantier : 2 BOULEVARD DE MAGENTA - 35000 RENNES		Date d'acceptation : 09/03/2021 Date d'analyse : 09/03/2021 Date d'édition : 12/03/2021 à 10:46	
Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 054					
Localisation : Bat A 2ème Couloir					
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Plaque dure, Noir(e)	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 055					
Localisation : Bat A 2ème Couloir					
- Colle marron	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle dure platreaux	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 056					
Localisation : Bat A 2ème WC Femmes					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 057					
Localisation : Bat A 2ème Bureau 202					
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Plaque dure, Noir(e)	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile

Client : BC2E Julien BOISSEAU 1 allée du Tertre aux Genêts 35240 MARCILLE ROBERT		Référence client : 350800194 Référence FlashLab : 21FPP005039 Adresse du chantier : 2 BOULEVARD DE MAGENTA - 35000 RENNES		Date d'acceptation : 09/03/2021 Date d'analyse : 09/03/2021 Date d'édition : 12/03/2021 à 10:46	
Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 058 Localisation : Bat A 2ème Bureau 206					
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Plaque dure, Gris(e)	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 059 Localisation : Bat A 2ème Bureau 214					
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Colle noire, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
- Plaque dure, Gris(e)	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 060 Localisation : Bat A 2ème Bureau 218					
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Plaque dure, Beige	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 061 Localisation : Bat A 2ème Escalier 01					
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle iaque	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

12/18

Rapport MS V2.0

Cliant : BC2E Julien BOISSEAU 1 allée du Terre aux Genêts 35240 MARCILLE ROBERT		Référence client : 350800194 Référence FlashLab : 21FFPP005039 Adresse du chantier : 2 BOULEVARD DE MAGENTA - 35000 RENNES		Date d'acceptation : 09/03/2021 Date d'analyse : 09/03/2021 Date d'édition : 12/03/2021 à 10:46	
Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon client : P073 - COLLE LINO					
Référence échantillon FlashLab : 062 Localisation : Bat A 2ème Escalier 02					
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle noire, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon client : P074 - COLLE LINO					
Référence échantillon FlashLab : 063 Localisation : Bat A 2ème Escalier 02					
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon client : P075 - Panneaux					
Référence échantillon FlashLab : 064 Localisation : Bat A 2ème Escalier 02					
- Enduit, Plaque semi dure, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon client : P076 - MASTIC					
Référence échantillon FlashLab : 065 Localisation : Bat A 2ème Local ménage					
- Mastic	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon client : P077 - DDS COLLE RAG					
Référence échantillon FlashLab : 066 Localisation : Bat A 2ème Local ménage					
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Plaque dure, Gris(e)	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante

Client : BC2E Julien BOISSEAU 1 allée du Tertre aux Genêts 35240 MARCILLE ROBERT		Référence client : 350800194 Référence FlashLab : 21FPP005039 Adresse du chantier : 2 BOULEVARD DE MAGENTA - 35000 RENNES			Date d'acceptation : 09/03/2021 Date d'analyse : 09/03/2021 Date d'édition : 12/03/2021 à 10:46	
Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat	
			Nb	Traitement		
Référence échantillon client : P078 - COLLE PLINTHE						
Référence échantillon FlashLab : 067 Localisation : Bat A 2ème Local ménage						
- Colle marron	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile	
- Colle dure, Gris(e)	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile	
Référence échantillon FlashLab : 068 Localisation : Bat A 2ème Sanitaire secondaire						
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante	
Référence échantillon FlashLab : 069 Localisation : Bat A 2ème Sanitaire secondaire						
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante	
Référence échantillon FlashLab : 070 Localisation : Bat A 2ème Sanitaire secondaire						
- Colle marron, Matériau souple, Noir(e), Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante	
Référence échantillon FlashLab : 071 Localisation : Bat A 2ème Sanitaire secondaire						
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante	
Référence échantillon FlashLab : 072 Localisation : Bat A 3ème Bureau 307						
- Ragrégé, trace de colle jaune, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante	
- Colle noire	# META	N/A	1	Chloroforme	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile	
- Plaque dure, Gris(e)	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile	
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante	

Client : BC2E Julien BOISSEAU 1 allée du Tertre aux Genêts 35240 MARCILLE ROBERT		Référence client : 350800194 Référence FlashLab : 21FFP005039 Adresse du chantier : 2 BOULEVARD DE MAGENTA - 35000 RENNES		Date d'acceptation : 09/03/2021 Date d'analyse : 09/03/2021 Date d'édition : 12/03/2021 à 10:46		
Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat	
			Nb	Traitement		
Référence échantillon client : P090 - DDS COLLE RAG						
Référence échantillon FlashLab : 073 Localisation : Bat A 3ème Bureau 314	- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
	- Colle noire	# META	N/A	1	Chloroforme	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
	- Plaque dure, Gris(e)	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
	- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon client : P091 - COLLE DDS RAG						
Référence échantillon FlashLab : 074 Localisation : Bat A 3ème Bureau 315	- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
	- Colle noire	# META	N/A	1	Chloroforme	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
	- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
	- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
	- Plaque dure, Gris(e)	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon client : P093 - COLLE LINO						
Référence échantillon FlashLab : 075 Localisation : Bat A 3ème Escalier 02	- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
	- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon client : P094 - COLLE LINO						
Référence échantillon FlashLab : 076 Localisation : Bat A 3ème Escalier 02	- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
	- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante

Client : BC2E Julien BOISSEAU 1 allée du Tertre aux Genêts 35240 MARCILLE ROBERT	Référence client : 350800194 Référence FlashLab : 21FFP005039 Adresse du chantier : 2 BOULEVARD DE MAGENTA - 35000 RENNES	Date d'acceptation : 09/03/2021 Date d'analyse : 09/03/2021 Date d'édition : 12/03/2021 à 10:46				
Phase analysée		Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
Référence échantillon FlashLab : 077						
Localisation : Bat A 4ème Bureau 402						
- Ragréage, Colle noire, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique		Absence de fibres d'amiante
- Colle noire, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme		Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane		Absence de fibres d'amiante
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane		Absence de fibres d'amiante
- Plaque dure, Gris(e)	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane		Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 078						
Localisation : Bat A 4ème Bureau 420						
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique		Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane		Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane		Absence de fibres d'amiante
- Plaque dure, Gris(e), trace de colle noire, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane		Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 079						
Localisation : Bat A 4ème Bureau 423						
- Ragréage, trace de colle jaune, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique		Absence de fibres d'amiante
- Colle noire, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme		Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
- Plaque dure, Bleu(e)	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane		Absence de fibres d'amiante
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane		Absence de fibres d'amiante

Cliant : BC2E Julien BOISSEAU 1 allée du Tertre aux Genêts 35240 MARCILLE ROBERT	Référence client : 350800194 Référence FlashLab : 21FFP005039 Adresse du chantier : 2 BOULEVARD DE MAGENTA - 35000 RENNES	Date d'acceptation : 09/03/2021 Date d'analyse : 09/03/2021 Date d'édition : 12/03/2021 à 10:46
--	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat	
			Nb	Traitement		
Référence échantillon client : P105 - COLLE DDS RAG						
Référence échantillon FlashLab : 080 Localisation : Bat A 4ème Bureau 427	- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
	- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
	- Plaque dure, trace de colle noire, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
	- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon client : P106 - COLLE PLINTHE						
Référence échantillon FlashLab : 081 Localisation : Bat A 4ème Escalier 01 (palier)	- Colle dure, Gris(e)	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
	- Colle marron	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon client : P107 - COLLE PLINTHE NOIRE						
Référence échantillon FlashLab : 082 Localisation : Bat A 4ème Escalier 02	- Colle souple noire	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
	Référence échantillon client : P108 - COLLE PLINTHE BOIS					
Référence échantillon FlashLab : 083 Localisation : Bat A 4ème Escalier 02	- Colle marron sur bois	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
	Référence échantillon client : P111 - COLLE LINO RAG					
Référence échantillon FlashLab : 084 Localisation : Bat A R-1 LG : CH01	- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
	- Colle jaune	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
	- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
	Référence échantillon client : P113 - PLATRE					
Référence échantillon FlashLab : 085 Localisation : Bat A R-1 LG : CH01	- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Cliant : BC2E Julien BOISSEAU 1 allée du Tertre aux Genêts 35240 MARCILLE ROBERT	Référence client : 350800194 Référence FlashLab : 21FFP005039 Adresse du chantier : 2 BOULEVARD DE MAGENTA - 35000 RENNES	Date d'acceptation : 09/03/2021 Date d'analyse : 09/03/2021 Date d'édition : 12/03/2021 à 10:46
--	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique MOLP	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon client : P114 - COLLE LINO RAG					
Référence échantillon FlashLab : 086 Localisation : Bat A R-1 LG : CH02					
- Ragréage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Plaque souple	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon client : P116 - PLATRE					
Référence échantillon FlashLab : 087 Localisation : Bat A R-1 LG : CH02					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon client : P117 - colle faïence rose foncée + colle + mur					
Référence échantillon FlashLab : 088 Localisation : Bat A 1er WC Femmes Observation(s) : Mur : absence.					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Méthodes d'analyse pour la recherche des fibres d'amiante dans les matériaux :

Analyse MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée) selon le guide HSG 248 – Appendice 2
Analyse META (Microscopie Electronique à Transmission Analytique) selon la norme NFX 43-050 et méthode interne de traitement

Validé par : SELVARADJOU Aruna
Chef d'équipe

S. kul



BOISSEAU Julien
sous le numéro 20-208

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD certifie que

JB DIAG
Monsieur Julien BOISSEAU
1 allée DU TERTRE AUX GENETS
35240 MARCILLE ROBERT

Est titulaire d'un contrat d'assurance groupe n° 114.231.812, souscrit par la FIDI (Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour ses activités de diagnostic immobilier.

Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 500 000 euros par sinistre et par technicien-diagnostiqueur. Au titre d'une même année, quel que soit le nombre de sinistres, le montant de la garantie ne pourra excéder 2 000 000 euros.

Date de prise d'effet du contrat : 01/07/2020

La présente attestation, valable pour la période du 01/07/2020 au 31/12/2020, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Elle est établie sous réserve du paiement de la cotisation à échoir et ne peut engager les MMA au-delà des conditions générales et particulières du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Bordeaux, le 25 juin 2020

L'assureur, par délégation, l'Agent Général

SARL SUBERVIE ASSURANCES
AL CAMPUS DE 401-222-6-1421 ROYAL 329 841 520
NYBOS 670-1077 WWW.SARLSEF
310 COURS MARIQUAI WIN - RD 28
33023 ROYAL ANK CLOUX
CONTACT@SUBERVIE-ASSURANCES.COM
TEL : 05 56 81 20 67

SUBERVIE ASSURANCES
Agent Général exclusif MMA
30, cours du Maréchal Juin - B.P. 29
33023 BORDEAUX CEDEX
t : 05.56.91.20.67 Fax : 05.56.91.95.75
Email : subervie-assurances@mna.fr
SARL au capital de 401 222 €
N° ORIAS : 07001677 www.orias.fr

FB44

MAIMARD ASSURANCES MUTUELLES / SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES / RCS LE MANS 775 652 126
MAIMARD / SOCIÉTÉ ANONIME AU CAPITAL DE 537 652 368 EUROS / RCS LE MANS 440 048 082
 MÉRIÈRES SOCHAUX : 14, BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON - 72000 LE MANS CEDEX 9

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à



Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

Amiante sans mention Prise d'effet : 30/06/2020 Validité : 29/06/2027

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

Amiante avec mention Prise d'effet : 30/06/2020 Validité : 29/06/2027

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.


DPE individuel
 Validité : 28/05/2027
 Prise d'effet : 29/05/2020

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

Prise d'effet : 10/03/2020 Validité : 09/03/2027

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☒ **CREP**
 Prise d'effet : 10/03/2020
 Validité : 09/03/2027

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☒ **Termites** Prise d'effet : 10/03/2020 Validité : 09/03/2027

Métropole

Zone d'intervention : France métropolitaine

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

Electricité Prise d'effet : 29/05/2020 Validité : 28/05/2027

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

JB DIAG / BOISSEAU Julien membre du réseau BC2E

1 ALLEE DU TERTRE AUX GENETS - 35240 MARCILLE ROBERT

Tel : 0770003957 - Mail : julien.boisseau@bc2e.com - Web : <https://jbdiag.bc2e.com/>

Siret : 883 113 722 00010

n° de rapport : 350800194

DIAGNOSTIC AMIANTE : 38 sur 38